جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية قسم الخرف

رسالة ماجستير في الفنون التطبيقية

تحت عنوان

"وضع نظام لتصميم و انتاج جزيف الأدوات الصحية باستخدام الحاسب الآلي ."

Establishing a Computer Aided Design & Production "
System for Ceramic Sanitary Ware "

مقدمة من الدارس محمد أحمد عبد المنعم

تحت إشراف

ا . مد / احمد وحيد مسطفى استاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلى

ا. د / ممر معمد ممرد العزيز
 استاذ ورئيس قسم الخزف السابق

مدرس بقسم الخزف

# قرار لجنة المناقشة والحكم

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ٨ / ٢٠٠٢ في تمام الساعة السابعة

إجتمعت في مبنى الكلية اللجنة المعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدر اسات العليا والبحوث بتاريخ / / لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الدارس / محمد أحمد عبد المنعم

تحت عنوان / وضع نظام لتصميم وانتاج خزف الأدوات الصحية باستخدام الكمبيوتر " وبعد المناقشة والحكم قررت اللجنة منح الدارس / محمد أحمد عبد المنعم درجة الماجستير في الفنون التطبيقية تخصص الخزف

# أعضاء لجنة المناقشة والحكم

(مشرفا)

أ. د . / عمر محمد عبد العزيز (مشرفا ومقررا)

أستاذ الخزف ورئيس قسم الخزف السابق

أ . د . / أحمد وحيد مصطفى


أستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي

أ. د . / تهاني محمد العادلي (عضوا)

أستاذ بقسم الخزف

ا.م.د./سلوی أحمد رشدی (عضوا من الخارج)

أستاذ مساعد الخزف ووكيل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

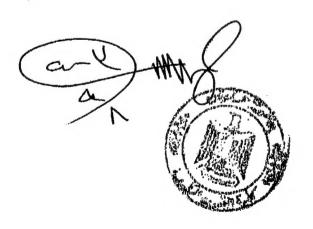

#### شکر و تقدیر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

" قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم \* يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم \* " صدق الله العظيم

انقدم بالشكر شه سبحانه وتعالى الذي أعانني على إنجاز هذا البحث ..

كما أتقدم بالشكر للسادة المشرفين:

أ . د . / عمر محمد عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم الخزف السابق بكلية الفنون التطبيقية .

أ . د . / أحمد وحيد مصطفى أستاذ بقسم المعادن والحلى بكلية الفنون التطبيقية . فقد كانا خير عون لى من خلال توجيهاتهما وفى تذليل كثير من الصعوبات حتى يخرج البحث فى صورته اللائقة .

د / محمد نبيل فودة مدرس بقسم الخزف كلية الفنون التطبيقية . لما قدمه من توجيهات لى .

## كما أتقدم بالشكر للسادة المناقشين:

أ . د . / تهانى محمد نصر العادلي أستاذ بقسم الخزف .

أ . م . د . / سلوى محمد رشدى وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا جامعة عين شمس . لقبولهما مناقشة البحث .

كما أتوجه بالشكر لكل من الزملاء:

لمياء فتحى صابر ، ريم عبد الهادى حسنين ، أحمد فريد خليل ، أسامه السيد يوسف . لمساعدتهم لى .

وأخيرا وليس آخرا أتقدم بعظيم العرفان وآيات الشكر والتقدير لوالدى ووالدتى وأخوتى على ما قدموه لى من عون ، جزاهم الله عنى خيرا .

### المحتويات

لياب الأول
١- طرق الإنتاج الحالية
مرحلة التصميم
مرحلة تشكيل القوالب
مرحلة انتاج المنتج
٧- در اسة ميدانية لبعض شركات انتاج الأدوات
الصحية في مصر
أولا مصنع الصحى الخاص بشركة (شيني)
ٹائیا مصنع مصر تك
نتائج الدراسة
٣- النظام المقترح
التعريف بالنظام
مواصفات النظام
التصميم بمساعدة الكمبيوتر
التصنيع باستخدام الكمبيوتر
الهدف من النظام
مكونات النظام
عناصر النظام
إعداد وتشغيل النظام ٢٢
الباب الثانى
١ - در اسة نطرق الانتاج باستخدام النظام المقترح ١٧
استخدام النظام في بعض شركات انتاج الأدوات الصحبة
استخدام النظام داخل شركة Caradon
استخدام النظام داخل شركة Duravit
استخداء النظاء داخل شركة Belleek

استخدام النظام داخل شركة Crane Canada استخدام النظام داخل شركة

١١.	المو اصفات القياسية لتصميم الأدوات الصحية داخل النظام
	أساليب إنتاج الأدوات الصحية داخل النظام
	٢- أثر تطبيق النظام المقترح
140	الآثار العامة للتظام على المؤسسة
177	مزايا تطبيق نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر
1 7 9	تأثير نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر على الأقسام المختلفة
ነ ۳۸	دور المصمم داخل النظام
	أثر استخدام نظام التصنيع بمساعدة الكمبيوتر
	٣_ مفاهيم النظام
	الباب الثالث
	<ul> <li>١- در اسة تطبيقية لتصميم و إنتاج نموذج للأدوات الصحية</li> </ul>
٦٢	باستخدام الكمبيوتر
171	النتائج والتوصيات
۲۸۱	المراجع
۱۸۹	الملخص باللغة العربية والإنجليزية

# فهرس الأشكال

شكل رقم ( 1 ) رسم يوضح المساقط والقطاعات بالطريقة الثقليدية £
سُكِل رقم ( ٢ : ٢ ) الخطوات التنفيذية اعمل القالب بالطريقة التقليدية
شكل رقم (11) أنواع الطابعات المستخدمة
شكل رقم ( ۱۲ ) تسلسل عملية التفكير في تصميم حوض بواسطة نظام CAD ده
شكل رقم ( ١٣ ، ١٤ ) رسم يوضح المساقط والقطاعات بنظام CAD CAD
شكل رقم (١٥) رسم يوضح إضافة الملمس الى سطح الجسم الشبكى ٤٩
شكل رقم (١٦) إضاءة الصورة
شكل رقم (۱۷) يوضح بيان اللاشكال في المنظور
شكل رقم ( ۱۸ ، ۱۹ ، ۱۹ ) التجهيزات الخاصة بحمام المعاق ٥٩
<u>شكل رقم ( ۲۱ )</u> أحد أذرع الروبوت
شكل رقم ( ۲۲ ) أنواع الحركة لأنواع الروبوت المختلفة
شكل رقم ( ٢٣ ) مستويات الحركة للروبوت
شكل رقم ( ٢٤ ) طريقة عمل الماسح الرقمى بالنسبة للأجسام الكبيرة
والصغيرة
شكل رقم ( ۲۰ ) بعض أنواع الماسح الرقمى
1
شكل رقم (٢٦) أحد النماذج التي استخدم الماسح الرقمي في سحبها
سنكل رقم ( ۱۱ ) احد الممادج التي استخدم الماسخ الرقمي في سخبها والتعامل معها
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
والتعامل معها

شكل رقم ( ٣٢ ) النماذج المختارة لتجربة الجمعية البريطانية
شكل رقم ( ٣٣ ، ٣٤ ) تصميم أحد الأحواض وعملية الإخراج الفني له
باستخدام نظام CAD/CAM داخل شرکة CARADON نظام
شكل رقم ( ٣٥: ٤٤) النسب المختلفة لحوض ٤٥ سم
شكل رقم ( ٤٥ ، ٤٦ ) طريقة تعليق القوالب باستخدام ماكينات الصب ١١٦
وحدة التحكم الخاصة بفرن ROLLER KILN
وحده التحدم الحاملة بحرال المتحد الحاملة
شكل رقم ( ٤٧ ) طريقة ضخ الطينة داخل القوالب
شكل رقم ( ٤٨ : ٥٢ ) يوضيح الماكينات المختلفة لإنتاج قطع الادوات
الصحية
شكل رقم ( ٥٣، ٤٥) يوضح الروبوت المستخدم في عملية الطلاء
الزجاجي
شكل رقم (٥٥، ٥٦ ) يوضح وحدة انتاج أخرى لإنتاج المرحاض
والبيدية
شكل رقم ( ٥٧ ) يوضح لوحة التحكم الخاصة بالفرن roller kiln
شكل رقم ( ٥٨ ) يوضح ماكينة ( CNC ) وهي تقوم بتشكيل
إحدى قطع القالب مباشرة من الكمبيوتر
شكل رقم (٥٩: ٨٥) تسلسل عملية تصميم الحوض المقترح التنفيذ
بواسطة برامج التصميم داخل نظام CAD/ CAM
شكل رقم ( ٨٦ ) القالب المستخدم في عملية تشكيل الحوض
شكل رقم ( ٨٧ ، ٨٨ ) منظر أمامي وخلفي للحوض بعد عملية إنتاجه
قطاع في جسم الحوضقطاع في جسم الحوض

# الجداول والرسوم التخطيطية.

رسم تخطيطي رقم ( ١ ) يوضح مكونات السائط المتعددة
رسم تخطيطي رقم ( ٢ ) يوضح المدخلات والمخرجات داخل النظام ٨٨
رسم تخطيطي رقم ( ٣ ) يوضح تسلسل الوظائف داخل الإدارات
رسم تخطيطي رقم ( ٤ ) الحوار الدائر بين هذه الأقسام الموجودة داخل المؤسسة
حول عملية انتاج منتج ما
رسم تخطيطي رقم ( ٥ ، ٦ ) يوضح طريقة تعليق القوالب في أحد
الماكيناتالماكينات الماكينات
رسم تخطيطي رقم (٧) يوضح العلاقة الأساسية بين مدخلات التصميم ١٣٨
رسم تخطيطي رقم ( ٨ ، ٩ ) يوضح عملية الطلاء بالروبوت ١٤٦ ، ١٤٧
رسم تخطيطي رقم ( ١٠) يوضح عملية تعليم الروبوت ليقوم بنفس
حركات العامل
رسم تخطيطي رقم ( ١١ ) يوضح عملية المناولة ونقل المنتج من خط
إنتاج الى آخر ،
رسم تخطيطي رقم ( ۱۲ ) يوضح عملية التساؤلات التي نتم أثناء
عملية التصميم
جدول رقم ( ۱ ، ۲ ) يوضح عملية متوسطات للحصول على نسبة
لحوض ٤٥سم

#### مقدمة:

نعيش الآن في عصر يستطيع فيه الإنسان من خلال برامج الحاسب أن يتعامل مع المشاكل العلمية و حلها , كما يستطيع التحكم في إشارات المرور داخل المدن, ويعطى تقرير مفصل عن حالة الطقس اليومية , ويقوم بدفع التزاماتنا المادية ومراجعة حساباتنا داخل البنوك ......الخ .

حيث أصبح ضروري وأساسي للإنسان العصري لكي يتعامل ويعيش على الرغم من قلق الفنانين والمصممين من غزو الحاسب (COMPUTER) لمجالاتهم.

وهذا في الواقع يمثل خطراً على عملية التصميم إذا لم نستطيع التغلب على هذا الشعور وإدراك مدى أهمية إستخدام الحاسب في تكوين قرار بسيط وسلس ، فقد أصبح نظام التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب يوما بعد يوم أكثر سهولة في الاستخدام , فمع التطور التكنولوجي السريع لصناعة الكمبيوتر وبرمجياته في النصف الثاني من هذا القرن ظهرت أدوات مكنت المصمم من استخدام الكمبيوتر دون الخوض في مشاكل البرمجة واعطته التحكم الكامل الواعي في استخدامه . وكثير من برامج وتطبيقات الحاسب المتاحة الآن تعتمد على هذة الفكرة ابتعاد المستخدم عما يجري داخل الحاسب حيث أصبح التطوير في مكونات الحاسب سواء كان في البرمجيات أو في الإستخدام ذو سرعة غير عادية , ومع كل يوم يمر نجد إضافة جديدة اسعة التخزين وذاكرة الحاسب و سرعة الجهاز في اجراء العمليات ولكن بسعر أقل و مكن هذا الاتجاه المصممين من الجهاز في اجراء العمليات ولكن بسعر أقل و مكن هذا الاتجاه المصممين من الترود بنظم التصميم بمساعدة الحاسب , وأصبح الحاسب الشخصي هذه الأيام ذي قوة كافية لإستخدامه في معظم أنواع التصميم المجسم ذو الثلاثي الأبعاد ( THREE DIMENSIONAL DESIGN ).

ومع التقدم المستمر في تكنولوجيا صناعة الكمبيوتر ظهرت لنا تقنيات NC & CNC ) لتخدم عملية التصنيع على سبيل المثال ماكينات التحكم الرقمي

machine) وكذلك الإنسان الآلى (الروبوت robot) وما صاحب ذلك من تقدم في علوم تصميم وإنشاء الآلات الذكية (robotics).

وبما أننا في عصر يتسم بأنه عصر المعلومات والإنفتاح التجاري ، وأصبحت المنافسة في الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية تشتد ضراوة المنافسة فيها يوما بعد يوم وهي حقيقة أدركتها معظم المؤسسات الصناعية مما جعلها تستعد لهذه المنافسة بالإستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تعد أحد الكنوز الرئيسية التي تميز هذا العصر .

والعامل المشترك بين معظم المؤسسات الصناعية يتمثل في مفردات رئيسية كل جزئية فيها تحتاج لأبحاث ومجهود مضنى التحقيقها وهي (الدقة الجودة - الوقت - السعر) ومن خلال نظام متكامل (Integrated system) يضمن لها المنافسة وبقوة وليس مجرد الظهور.

والنظام الذى يتناوله موضوع هذا البحث يعرف بنظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( CAD/CAM SYSTEM ) كن قبل الدخول في تفاصيل هذا النظام وكيفية التعامل معه ، يلزم دراسة الكثير من التساؤلات التي تطرح حول هذا الموضوع منها :-

ماهى أهمية هذا النظام ؟ وما الذى سيضيفه فى حالة تشغيله ؟ وما هى الأسباب التى ادت الى ادخاله ؟ وما هى السلبيات الموجودة فى النظام الحالى والتى أدت الى التفكير فى معالجتها بادخال هذا النظام ؟ .

#### أهمية البحث:

ما سبق يدعونا لأن نتساءل هل نحن في حاجة الى وضع نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب في الإنتاج الخزفي ؟.

من المعروف أن عملية تطوير المنتج وتصنيعة في صناعة الخزف وخاصة في مجال صناعة الأدوات الصحية عملية معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت والمهارة والجهد ليصل إلى منتج ملموس وهي عملية تبدأ خطواتها بعد أن ينتهى المصمم من وضع تصوره للمنتج عن طريق الرسم , نتبدأ خطوات التصنيع , وهذا هو مجرد بداية لطريق طويل حتى نحصل في النهاية على المنتج النهائي وبالتالي

<sup>\*</sup> CAD ( computer aided design ) CAM ( computer aided manufacture ) .

فخطوات التصنيع تبدأ بالحصول على النموذج الأولى, ثم يبدأ الحوار بين المصمم والمنتج وقسم أبحاث التسويق والإنتاج ، ثم يتم التغيير والتعديل حسبما أتفقت علية الآراء , وبعد ما تنتهى عملية التعديل والحصول على النموذج المعدل الذي يعاد تقييمه مرات و مرات عديدة وفي الغالب فإننا نحتاج الى تعديل مرة أو مرتان على الأقل حتى نحصل على النموذج الذي ستتوالى عليه باقى العمليات حتى يصل الى منتج نهائي .

وهكذا نرى العملية في الطريقة المستخدمة الآن (تصميم مبدئي , الحصول على النموذج المعدل , ثم الحصول على النموذج المعدل , ثم مناقشة وهكذا الى أن يتم الاتفاق .....) بل قد يتعرض المنتج النهائي بعد حرقة للإنتقاد ولو بحثنا عن السبب قد نجد أنة عيب في التصميم أو التنفيذ . أما إذا سار كل شئ على ما يرام فمن الممكن البدء في عمليات إنتاجه .

هذه هي الطريقة المستخدمة حتى الآن في العديد من المصانع , ولكننا نجد في هذه الأيام العديد من مصانع الخزف والورش الفنية في معظم أنحاء العالم بدأت في استخدام نظام التصميم والتصنيع الخزفي بواسطة الحاسب (CAD/CAM) . وهي فرصة تجعلنا نستطيع أن نلقى نظرة على نفس المنتج الخزفي ( الأدوات الصحية ) في حالة إنتاجة وتطويرة بواسطة نظام التصميم والتصنيع بواسطة الحاسب . فتصميم الأدوات الصحية يحتاج إلي شكل مجسم ذو تلاثة أبعاد بجانب عملية تشكيل السطح وشكل القوالب التي ستقوم بنسخة في شكل إنتاج كمي وهذا هو ما تشتمل عليه برامج التصميم بمساعدة الحاسب ( CAD ) . فبمجرد أن يصف المنتج فكرته عن المنتج الجديد وكذا سياستة التصنيعية والتسويقية للمنتج , يبدأ المصمم في إستخدام برامج الحاسب التي تعطى التصميم والثلاثة أبعاد (DIMENSION DESIGN) .

ومن الممكن المصمم أن يقوم بعمل رسم تخطيطى كنقطة بداية التصميمه ثم يقوم بنسخها على الحاسب بواسطة جهاز الماسح الضوئي (SCANNER). ثم يبدأ في إظهار منحنيات التقاطع في هذه الصورة ويعمل على تجسيمها بإدارتها حول محور ثم تغطيتها بالملمس الطبيعي وعندما ينتهي من ذلك ويعرضه على المنتج ولم يلقى الشكل قبولا لدى المنتج فإنة يقوم بالتعديل المطلوب وذلك بالرجوع الى الخطوط الأساسية والمنحنيات أو بتغيير الملمس أو حسبما يتراءى في مناقشة

التصميم دونما إعادة خطوات الرسم والتصميم كما في الطريقة الأخرى وهكذا نرى أن عملية التعديل لاتستغرق الوقت الذي كانت علية مسبقا حتى نصل الى صورة شبة حقيقية للمنتج النهائي.

وكذلك بإستخدام الحاسب فإن المصمم لن يجد صعوبة فى ربط سمات وأنماط الأدوات الصحية مع بعضها , فحوض الوجه يتناسب مع المرحاض مع البيدية ) مع حوض الإستحمام ( البانيو ) وبالتالى مع المكملات المطلوبة داخل الحمام .

ويرجع ذلك الى الإمكانيات العالية فنيا وهندسيا التي يوفرها الحاسب لعمل إرتباط في الشكل العام لكل قطعة كما يمكن المصمم من أن يعطى تصوراً للخامة بأن يعطى السطح الصفة الطبيعية من اللون , الصلابة , الانعكاس , الشفافية , ..... الخ . بل إنه يمكنه عمل صوره طبيعية لما سيكون علية توزيع الأدوات الصحية مع بعضها في الطبيعة وذلك بوضعها في حيز مثل الحمام ويقوم المصمم بتوزيعها مع الإكسسوارات الأخرى وتصميم البلاط المقترح بألوانه وزخرفته أو إذا كان رخام , مع توزيع مصادر الإضاءة تماما كما أو كانت الصورة ملتقطة من الواقع . وهذا يفيد بالطبع في سرعة الإقناع بالتصميم ومدى تناسق القطع مع بعضها بالإضافة الى الظروف الطبيعية التي سيوضع فيها ولو من الناحية الشكلية كبداية . ومع الإمكانيات التي توفرها أنظمة و برامج التصميم بالحاسب يمكن للمصمم أن يقوم برسم الزخرفة التي ستوضع على المنتج ثم يضعها على سطح المنتج مع رؤيته للون الطلاء ( كل ذلك على الحاسب ) وبدلا من انتظار عملية تصنيع النموذج بالزخرفة واللون , يمكن للمصمم طباعة التصميم مباشرة من على الحاسب ليقدمها للمُنتج أو المستهلك . ولكى يجعل الإختيار أكثر سهولة يمكن عمل التصميم الواحد بأكثر من نوع من الزخرفة وألوان الطلاءات المختلفة .

والتعديل أثناء صناعة النموذج بناء على تأثير الخامة ممكن حتى ولو تطلب ذلك تعديل الشكل نفسه ليتلاءم مع الخامة . وبعد الإنتهاء من دورة الإختبار من الممكن بداية إنتاج المنتج النهائي . كل ذلك يتم وفق نظام ثابت واستراتيجية متفق عليها من قبل القائمين على الصناعة دلخل المنشأة , لذلك فعملية التصميم

والتصنيع لن تستغرق الوقت التي تستغرقه في الطريقة السابق تناولها ببل ستحقق دقه وجودة تجعل المنتج الخزفي قادر على المنافسة .

وهكذا فإن وضع نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب يمكن أن يحقق العديد من الخواص التي تقيد في عملية الإنتاج منها: --

١- توفير الوقت والجهد الى جانب الدقة فى التصميم مما يجعل عملية الإنتاج والتطوير تتم بالجودة المطلوبة للقدرة على التميز و المنافسة .

٢- سرعة الأداء بشكل منظم نتيجة للتعاون بين المصمم مع المنتج مع قسم الأبتاث والتسويق مع قسم الإنتاج والمتابعة , مما يجعل عملية الإنتاج والتطوير تتم بالسرعة المطلوبة لتحقيق السياسة العامة للمنشأة .

٣- تحقيق التميز في منتجات المنشأة نتيجة لوجود مصمم قادر على أن يحقق استراتيجية المنشأة من خلال التصميم والإبتكار وزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف وتحقيق الجودة للمنتجات للقدرة على المنافسة , الى جانب عدم الإعتماد على الغير في التصميم .

#### مشكلة البحث: -

تعتبر عملية تطوير المنتج وتصنيعة في صناعة الخزف وخاصة الأدوات الصحية عملية معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت والجهد . كما تحتاج الى تضافر جهود وتعاون المصمم مع المنتج مع قسم الأبحاث والتسويق مع قسم الإنتاج والتخطيط والمتابعة . وبالتالى فإن أى تقصير بنتج عن جزء من أجزاء هذه العلاقة يرجع مردودة على عملية الإنتاج , فالوقت والمهارة والجودة من العوامل المؤثرة في صناعة الأدوات الصحية , والطريقة المستخدمة الآن تستغرق وقتا طويلا تؤثر على منتج الأدوات الصحية بتأخير ظهوره مما يترتب على ذلك عدم سرعة دوران رأس المال , كما تجعل عملية التطوير تستغرق وقتا طويلا مما يترتب علية عدم القدرة على المنافسة مما قد يدفع صاحب المنشأة الى شراء يتصميماته من أن هذا الأسلوب يمثل حلا مؤقتا لهذه المشكلة واختصارا كبيرا في الوقت إلا أنة في نفس الوقت أضر بعملية التصميم والتطوير نتيجة الإعتماد على الغير .

كما أنها تتسبب في مشاكل تظهر بعد ذلك سواء في الإنتاج كنتيجة لعدم متابعة التصميم منذ مراحله الأولى أو في التسويق كنتيجة لعدم ملاءمته للإستخدام أو الذوق مما يؤدي الى ركود المنتج أو عدم تسويقه بالصورة المرجوة منة وبالتالى عدم القدرة على المنافسة . مما يجعلنا في حاجة ملحة الى وضع نظام للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الى جانب وجود تنظيم للعلاقة بين المصمم وباقي أجزاء العمليات التصميمية والإنتاجية داخل منشأة صناعة الخزف لتحقيق الجودة المطلوبة للتميز والقدرة على المنافسة .

#### هدف البحث :-

- 1- دراسة وتحليل واستنباط الأسس العلمية والفنية لوضع نظام تصميم وإنتاج خزف الأدوات الصحية وذلك بغرض إحلال نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب محل الطرق المستخدمة الآن داخل منشأة صناعة الخزف.
- ٢- تنظيم العلاقة بين كل من المصمم و المنتج وباقي أقسام المنشأة التي تعمل على تحقيق استراتيجيتها لتوفير الوقت والجهد وتحقيق الجودة المطلوبة للتميز والقدرة على المنافسة .

#### <u>حدود البحث : -</u>

يقتصر البحث على دراسة وضع نظام لتصميم وإنتاج خزف الأدوات الصحية بمساعدة الحاسب الآلى محل الطرق المستخدمة الآن داخل منشأة صناعة الخزف، الى جانب دراسة حدود دور المصمم وعلاقته مع باقي أجزاء العمليات التصميمية والإنتاجية التي تدخل في نطاق إنتاج الأدوات الصحية.

### فروض البحث: -

يفترض البحث أن وضع نظام لتصميم وإنتاج خزف الأدوات الصحية باستخدام الحاسب يؤدى الى :

القدرة على المنافسة وزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف وتحقيق الجودة والإبتكار والتجديد للمنتجات.

٧- التأكيد على دور قسم أبحاث التسويق الذى يمده بإحتياجات السوق وقسم الإنتاج والمتابعة الذى يمده بمشاكل الإنتاج مع تفهم كل هؤلاء للسياسة العامة التي يضعها صاحب المنشأة .

-- نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب (CAD/CAM) لإنتاج خزف الأدوات الصحية تحقق وفرة في الوقت و سرعة في الأداء والتطوير وجودة في التنفيذ تحقق قدرة على التميز و المنافسة والحصول على تصميم يحمل تصور كامل وشبة حقيقي لما سيكون علية المنتج النهائي

#### منهج البحث: -

يمكن الإعتماد في نتاول مشكلة البحث على المنهجين الوصفي التحليلي و التجريبي .

## خطة البحث: -

### المحور الأول : –

ويتم فيها جمع المادة العلمية من خلال :-

١-دراسة الوضع الحالي للتصميم داخل منشأة صناعة الخزف وبخاصة في مجال إنتاج الأدوات الصحية.

٢-دراسة علاقة المصمم بكل من المنتج (صاحب المنشأة) وقسمي أبحاث التسويق والإنتاج والمتابعة.

٣-دراسة نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب (CAD /CAM) داخل منشأة صناعة الخزف وتطبيقاتها في الخارج والداخل .

## المحور الثاني: -

يتم فيها در اسة وتحليل المعلومات المتوفرة من اولا مع التأكيد على الجانب الخاص بـ : -

(CAM الما يحققه تطبيق نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب ( CAM / CAM) في مجال إنتاج الأدوات الصحية من عائد وتوفير في الوقت والجهد إضافة الى المزايا الأخرى .

٢- التعاون الواجب توافره بين المصمم وصاحب المنشأة وقسمي أبحاث التسويق والإنتاج والمتابعة داخل منشأة صناعة الخزف لنجاح النظام وتحقيق إقتصاديات التصميم .

#### المحور الثالث: -

يتم فيها تركيز المعلومات التي تم تحليلها مسبقا والحصول منها على مفاهيم تفيد مجال البحث .

## المحور الرابع: -

يتم تجربة تطبيق نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب على أحد منتجات الأدوات الصحية لدراسة صلاحية هذا النظام .

### المحور الحامس : -

(عرض لنتائج التطبيقات)

الباك الأول

١ – طرق الإنتاج الحالية

٢ - دراسة ميدانية لطرق التصميم و الإنتاج داخل مصر

٣- النظام المقترح

١- طرق الإنتاج الحالية

من المعروف أن عملية تصنيع المنتج وتطويره في صناعة الخزف وخاصة في مجال صناعة الأدوات الصحية عملية معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت والمهارة والجهد ليصل الى منتج ملموس فإذا قسمنا هذه العملية الى مراحل فسنجد أنها تمر بثلاثة مراحل هي على الترتيب:

١- مرحلة التصميم

٢- مرحلة تشكيل القوالب

٣- مرحلة إنتاج المنتج


كل من هذه المراحل تحتاج الى مجهود ووقت حتى تصل كل مرحلة الى التى تليها وقد تحتاج العملية الى العودة الى المرحلة الأولى حتى تنتظم عملية الإنتاج ويخرج المنتج الى حيز الوجود ، ولنبدأ باستعراض ما يتم فى هذه المراحل الثلاثة .

### ١ – مرحلة التصميم: –

وهذه المرحلة بالذات تفتقدها معظم مصانع انتاج الأدوات الصحية في مصر حيث تكاد تطغى وظيفة صانع النماذج ( modler ) على وظيفة المصمم ، والسبب في ذلك يرجع الى رغبة المنتج ( صاحب المؤسسة ) في عمل دورة سريعة لرأس المال فيميل الى شراء تصميم تم تنفيذه وتجربته في إحدى الدول المتقدمة في هذه الصناعة ، وبالتالى فدور صانع النماذج هنا أقوى وأهم لأن عملية عملية الإنتاج هنا تبدأ من مرحلة ما بعد التصميم ، وسوف يدور الجدل حول تطويع هذا النموذج للخامات المحلية ومعالجة المشاكل الناجمة عنها بأن يتم التحوير والتغيير في النموذج كي يلائم هذه الخامة وظروف التشغيل المتاحة .(1)

فإذا إفترضنا وجود مصمم فسوف يقوم بوضع تصورة للمنتج عن طريق الرسم في شكل مساقط وقطاعات ثنائية الأبعاد وفق معايير وقياسات متعارف عليها بواسطة القلم ولوحة الرسم , وهذه العملية تستغرق وقتا طويلا حتى نحصل على المساقط التنفيذية والقطاعات الخاصة بالمنتج والخطأ أو التعديل هنا يعنى البداية في الرسم ربما من جديد وفي حالة رسم تخيل مجسم للمنتج فإننا نهدر وقتا طويلا في تنفيذ ذلك والمحصلة هي الحصول على رؤية منظورية من إتجاه محدد كما بالشكل رقم ( ١ ) ولا نستطيع عمل إستدارة للمنتج لرؤيته من كافة

الإتجاهات والأوضاع فلو أردنا ذلك فإنه يعنى إعادة رسم كل وضع على حدة وبالطبع هذا الأمر لا يعقل .

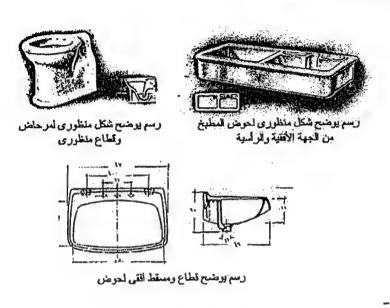

### شكل رقم (١)

وكم من الوقت سنستغرقه لو أردنا وضع المنتج بالخامة واللون المقترح أو وضعه في حيز منظوري مع باقى القطع من خلال الرسم ؟ . سؤال ليس من السهل الإجابة عليه لكن كل ما سبق يعتبر بداية ليبدأ النقاش بين المصمم وصائع النموذج بالإضافة الى المعنيين بعملية الإنتاج والتسويق حول مدى ملائمة التصميم للتنفيذ حيث تظهر خبرة كل منهم في توقع ما سيحدث للمنتج خلال مراحل عملية الإنتاج ومحاولة علاج القصور من البداية وبذلك تنتهى المرحلة الأولى مؤقتا لتبدأ المرحلة الثانية .

## ٢ - مرحلة تشكيل القوالب:


وهى بداية الخطوات التنفيذية لتصنيع المنتج ، فالأدواث الصحية من المنتجات المعقدة كثيرة التفاصيل والتداخلات لإرتباطها بمتطلبات وظيفية محددة ، فقد أصبح تشكيل نموذج لحوض أو مرحاض عملية مركبة ذات مراحل متتالية ويترتب على هذا أن أصبح تصنيع القالب عملية أكثر تعقيدا إذ يصل عدد قطع القالب الواحد في بعض الأحيان الى ما يزيد عن عشرة قطع مما يستلزم مهارة

فائقة وصبر لتحقيق القالب إضافة الى ثقل وزنه وصعوبة تناوله . وتبدأ هذه المرحلة بالحصول على النموذج الأولى لكونه الأساس في عملية تقييم التصميم واختبار طرق التنفيذ من خلال الحوار بين المصمم وصانع النموذج لتحوير وتعديل التصميم حتى نحصل على هذا النموذج ، ثم يتم عمل القوالب الخاصة بالنموذج لتجرى عليه باقي عملية الإنتاج اكشف عن مدى ملائمته لمراحل الإنتاج والتشكيل وملاحظة المشاكل التي تظهر أثناء هذه المراحل ليتم تعديل القوالب لتدخل الى حيز التنفيذ كمنتج كمى . وفي الغالب فإننا نحتاج الى تعديل أو أكثر حتى نحصل على النموذج الذى ستتوالى عليه باقى العمليات ليصل الى منتج ملموس .

والخطوات التالية توضح المراحل التنفيذية لأحد منتجات الأدوات الصحية وهو حوض ٤٥ سم لنصل الى القالب المستخدم في عملية إنتاجه :-


#### عمل النموذج والقالب:

بعد أن يتم وضع تصميم الحوض وليكن كما بالشكل (٢) نتبع الخطوات الآتية:

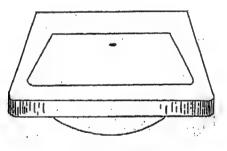


شکل رقم (۲)

١- يتم عمل مسطح لمساحة سطح الحوض من أعلى وبسمك ٣ سم ونرمز له بالرمز (أ) كما هو مبين بالرسم رقم (٣)

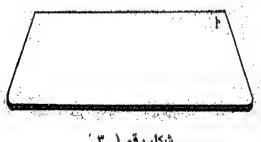


شکل رقم ( ۳ )

۲- يتم عمل مسطح آخر بسمك ٢ ســم ويمثل سطح المساحة الخاصة للعمق ويرمز له بالرمز ( ب ) وتوضع على المسطح ( أ ) مراعيا الإطار الخارجي للحوض كما بالرسم ( ٤ ).

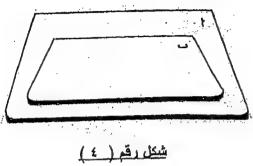

 $^{7}$  نبداً في بناء الفراغ الخاص بالحوض ( العمق ) على المسطح ( ب ) بالمقاسات المطلوبة حسب التصميم على هيئة كتلة من الجص ويرمز لها بالرمز (  $_{7}$  ) كما هو مبين بالرسم رقم (  $_{8}$  ) .

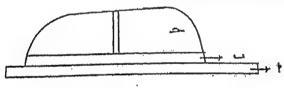


### شكل رقم (٥)

3- يتم وضع شريحة من الطين حول مجسم العمق متمثلا في سمك جدار الحوض الذي يتراوح ما بين 1- مم كما هو مبين في الرسم رقم (7) ويرمز لها بالرمز (c)



## شكل رقم (٢)

 $^{\circ}$  يوضع فتحة صب أعلى شريحة الطينة ( هـ ) ثم يوضع الجص كقالب هالك فوق هذه الشريحة بالكامل ( و ) كما بالرسم (  $^{\lor}$  ).

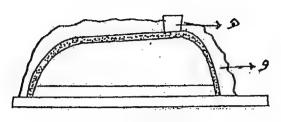


### شكل رقم (٧)

7- يرفع القالب الهالك ويرفع أيضا شريحة الطينة من حول مجسم العمق ثم نقوم بعزل سطح المجسم العمق ( ج ) والسطح الداخلي للقالب الهالك ( و ) ويعاد مرة أخرى الى وضعة فوق مجسم العمق ( ج ) وبذلك ينتج فراغ ما بين ( ج ، و ) هذا الفراغ الذي كان يمثل شريحة الطين أي سمك الحوض .

٧- يتم صب جبس ليملأ الفراغ الموجود بين (ج، و) الذي كان شريحة الطين .

 $-\Lambda$  بذلك نكون قد حصلنا على الجدار الداخلى للحوض مصنع من الجص الذى يمكن التشكيل عليه فيما بعد ، أى أنه تم تحويل شريحة الطين (  $\epsilon$  ) .

9 – يثبت فوق السطح (  $\bar{c}$  ) ماسورة الصرف وكذلك ماسورة الزائد كما هو مبين بالرسم رقم (  $\Lambda$  ) .

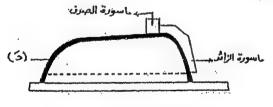


#### شکل رقم ( ۸ )

• ١ -- يتم وضع علامات الصنبور حتى نتمكن من فتحها حسب المقاسات العالمية بعد التشكيل .


١١-يتم عمل الإطار الخارجي للحوض بالجص (ر) بواسطة شبلونة من الصباح المجلفن .

1 Y - يصب قالب على حدود سطح الحوض بالكامل (ز) ويعتبر جزء اول من القالب وهذا الجزء الذي يمثل قاعدة الحوض ويتبقى الجزء الثانى الذي يمثل سطح الحوض بما فيه عمقه.

17 - ترفع المجموعة كلها التى تمثل سمك الحوض (  $\dot{c}$  ) ومعها الجزء الأول من القالب محملة بماسورتى الصرف والزائد وتوضع على وضعها العادى لنتمكن من عمل الجزء الثانى للقالب كما هو موضح فى الرسم رقم (  $\dot{c}$  ) .

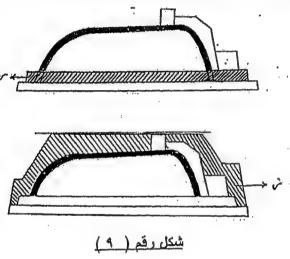

1 ٤ - يتم تشكيل الجزء الثاني من القالب ليشكل السطح العلوى للحوض وكذلك يشكل عمق الحوض كما هو مبين بالرسم ( ١٠ ).

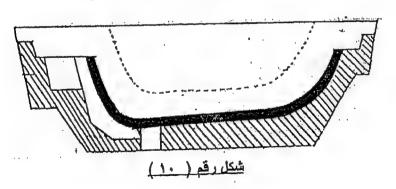

١٥ - ترفع جميع الأجزاء كلها وتفكك عن بعضها البعض ثم يعاد وضع الجزء الأول والجزء الثانى معا ليشكلا القالب المطلوب تنفيذه والفراغ المحصور بين الجزئين هو شكل الحوض المطلوب انتاجه .


۱۲- يشكل الحوض بواسطة الصب من خلال الإطار المحيط بالحوض. ۱۷- يصنع قالب لكل جزء على حدا ويسمى فى هذه الحالة أم القالب ) MOTHER FORME للإنتاج الكمى من القوالب .

م لکی -1 تترك القوالب فی مجففات -1 تزید درجة حرارتها عن -1 م لکی یتم تجفیف القالب قبل عملیة التشکیل . (1)

ثم يتم اختبارها للكشف عن مدى ملائمة التصميم للخامة وظروف التشغيل حيث سيكون لمهندسى الإنتاج دور بارز فى ذلك الموضع ومعالجة المشاكل التى قد تحدث أثناء عملية التشكيل والحريق ليتم الإستقرار على القالب الذى سيتم تشغيله للحصول على المنتج فى صورة منتج كمى ، وبذلك نكون قد وصلنا الى مرحلة الإنتاج حيث سيتم صب القوالب بالطينة السائلة .

### ٢ – مرحلة انتاج المنتج:

وهى مرحلة تعتمد على عمليات تجرى للحصول في النهاية على المنتج النهائي وتتمثل في :-

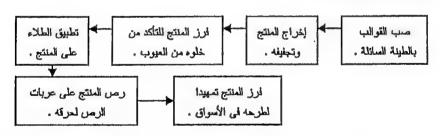

توضع القوالب على منضدة خشبية بطول الممر الذى يعمل عليه العامل ويبلغ طوله حوالى ٢٥ متر فى وضع أفقى وهذه المساحة تكفى لوضع عدد ٢٠ قالب لحوض ٥٤ سم أو عدد ١٠ قالب لحوض قوالب لحوض ٣٣ سم .

- ٧- يقوم العامل بصب الطينة السائلة داخل القوالب الجصية حتى يمثلئ ويترك لمدة تتراوح ما بين ٤٥ ٥٠ دقيقة للحصول على السمك المطلوب وهو من ٨ ١٠ مم مع ملاحظة انخفاض مستوى طينة الصب داخل فتحة الصب للقالب للحصول على السمك المطلوب في الزمن المحدد .
- يقوم العامل بتصفية القالب من الطينة الزائدة داخل أوائى اليقوم بتفريغها داخل الخلاط لإعادتها مرة أخرى .
- يترك القالب وبه المنتج لفترة زمنية محددة ويقوم بفتحه واخراج المنتج منه ليضعه على قاعدة من الجبس لليوم التالى .
- وتم إجراء عملية التشطيب للمنتج ويرفع على الأرفف للتجفيف .
- بتم إختبار المنتج للتأكد من خلوه من الشروخ أو الإلتواءات لتتابع عملية الإنتاج .
  - ٧- يتم رش الطلاء الزجاجي على المنتج.
- -A يرص المنتج على عربات الرص تمهيدا لحرقه داخل الأفران النفقية .
- و تجرى على المنتج عمليات الفرز وإختبارات الجودة
   تمهيدا لطرحه في الأسواق .

فاذا حسبنا ماينتجه العامل في وردية واحدة ( ٨ ساعات ) وسنتناول هنا الحوض ٤٥ سم فإن عدد القوالب ٢٠ قالب /عامل أي أن المنتج سيكون ٢٠ حوض في الوردية الواحدة للعامل ، مما يترتب على ذلك آثار إقتصادية سلبية منها : -

- استخدام مساحة كبيرة ٢٥ متر طولى لإنتاج ٢٠ حوض فقط
  - ( ٢٥ سم ) حيث توضع القوالب في وضع أفقى .
- صعوبة التصفية بعد عملية الصب حيث تتم التصفية في أواني وترفع بواسطة العامل الى الخلاط لإعادتها مرة أخرى وهذا يمثل عبء زائد على العامل.

- يتطلب الأمر وجود عامل آخر لمساعدة العامل الأساسى عند فتح القوالب وإخراج المنتج .
- لابد من وجود قاعدة من الجص لوضع المنتج عليه بعد خروجه من القالب حتى اليوم الثالى ثم رفعه على الأرفف للتجفيف .

يوجد فاقد في الطينة من خلال قمع الصب حيث تترسب على جداره كمية من الطين تقدر بحوالي ١,٥ كيلو/قالب . (١١)

٣- در اسة ميدانية لبعض شركات انتاج الأدوات الصحية في مصر

تعتمد هذه الدراسة على تحليل الوضع القائم لنظام الانتاج التقليدى للأدوات الصحية في مصر من خلال الواقع لوضع النظام على أسس تفيد عملية الإنتاج وتشمل هذه الدراسة مصانع:

- مصنع الصحى الخاص بالشركة العامة للخزف والصينى (شينى) . - مصنع مصر تك .

# • أولا مصنع الصحى الخاص بشركة (شيني):-

والسبب في اختيار هذا المصنع لكونه أحد المصانع الحكومية التي تدار بفلسفة إدارية معينة ولها نظام اقتصادي يتبع السياسة العامة للدولة كما هو الحال في مثل هذا النوع من الشركات ، كما أن له تسلسل وظيفي معين فالإدارة العليا تتمثل في : -

( رئيس قطاع الصحى ويتبعه رؤساء الأقسام المختلفة كقسم إعداد النماذج والصب والكنترول والفرز والأفران ) .

ويعتمد المصنع في تشغيله على الأسلوب اليدوى في كل مراحل انتاجه لذلك فهو يتسم بعدد عمالة كبير معظمها من ذوى التعليم المتوسط أو أقل تم تدريبها لتستوعب طريقة العمل في هذا المجال بواسطة متخصصين سواء كانوا مهندسين أو فنيين ذوى خبرة بهذه الصناعة .

وبنظرة سريعة على أسلوب عمل كل قسم ولنبدأ بـ :-

## قسم إعداد النماذج والقوالب (الفورم):

وهذا القسم يرأسه صانع النماذج ويتبعه مساعدين وعمال ومهمته هي عمل الموديلات والقوالب الخاصة بها سواء كانت هذه القوالب مستوردة أو تم تصنيعها داخل القسم ويظل العمل في هذه القوالب واختبارها لفترات طويلة حتى يتم اعتمادها ووضعها في نطاق التشغيل وفق خطة يتم وضعها وتغيرها حسب السياسة العامة للمؤسسة .

## • قسم الإعداد والتحضير:

وهو المسئول عن إعداد الطيئات اللازمة لعملية الصب واختبارها وكذلك الطلاء الزجاجى وأى خامات يتم التعامل معها داخل المصنع بالإضافة الى متابعة المشاكل التى قد تحدث خلال عملية الإنتاج بسبب الطينات أو الطلاء الزجاجى .

## • قسم الصب:

وهذا القسم له رئيس ومشرفين وعدد كبير من العمال نظرا لأعتماد القسم على التشغيل والصب بالطريقة اليدوية في دورة تشغيل واحدة من ( ٧ص وحتى ٣ م) من خلال ممرات ترص فيها القوالب في وضع أفقى ويصب فيها الطينة السائلة بواسطة جرادل يملأها العامل من الخلاط ويحملها الى القالب ليتم ملأه ثم يعيد تصفية الطينة الزائدة من القالب في هذه الجرادل ويحملها الى الخلاط وعملية فتح القالب واخراج المنتج يحتاج العامل الى مساعدة من آخر الإتمام هذه العملية نظرا الثقل القالب .

حتى طريقة الرص الرأسى من خلال الماكينات والتى من المفترض أنها آلية أو نصف آلية يطبق فيها عملية الرص الرأسى القوالب وصب الطينة وتفريغها فقط أما عملية فتح القوالب وتفريغ المنتج فتتم من خلال العامل . وفي حالة الرص الأفقى أو الرأسى ينتج العامل قطعة واحدة فقط من كل قالب في اليوم.

## • قسم التحكم ( الكنترول ) :

وهو مسئول عن اختبار المنتج الأخضر وتقرير مدى صلاحيته أو به عيوب لا يمكن اصلاحها فيعود الى قسم الإعداد والتحضير للإستفادة منه .

# • قسم الرش:

وهو مسئول عن رش الطلاء الزجاجي للمنتج أيضا بطريقة يدوية كل ما يطبق فيها من الأسلوب الآلي هو السير الذي يتحرك عليه المنتج فقط أما عملية التناول والرش فيتم بواسطة عدد كبير من العمال يصطفوا حول هذا السير .

## • قسم الأفران:

وهو المسئول عن الأفران الموجودة في المصنع وهي أفران نفقية وكذلك رص المنتجات على العربات واتمام عملية الحريق بالنسبة للمنتجات .

## • قسم الفرز<u>:</u>

وهو المسئول عن فرز المنتجات وتصنيفها كفرز أول أو ثانى ... ومدى مطابقتها للمواصفات التى يتبعها المصنع وهى أيضا تتم بأسلوب يدوى بسيط بأن يتم تفريغ العربات من المنتجات ويحملها العامل الى قسم الفرز ويقوم العمال بتجربة كل منتج على حدة بأن يمسك بقطعة من الخشب ويطرق بها على المنتج ليسمع صوت الرئين ومنها يميز إن كان سليما أو به عيوب وتحديد نوع الفرز بالإضافة الى العيوب الظاهرية المتمثلة في عيوب الطلاء .

## من خلال ما سبق نستطیع أن نستخلص ما بلی :

۱- يعتمد المصنع فى أسلوب انتاجه على استيراد النماذج والقوالب ( الموديلات ) من الخارج أو التعديل فيها أو مضاهاة نموذج موجود فى السوق لمنافسته اى أنه لايوجد قسم للتصميم وبالتالى فلادور للمصمم هنا .

Y- يعتمد المصنع بشكل أساسى على العمالة البشرية في كل مراحل إنتاجه حتى في ظل وجود الماكينات الآلية يتم تطويعها للعمل اليدوى كما هو الحال في ماكينات الصب والتي لا يستفاد منها إلا في وضع القوالب بطريقة رأسية وفي عملية صب وتفريغ القوالب من خلال المواسير المتصلة بالقوالب إضافة الى عملية الصب والتي تتم من خلال ممرات حيث ترص فيها القوالب على منضدة خشبية في وضع أفقى وهذا الوضع يساعد على أهدار المساحة من جهة و أهدار في الطينات المستخدمة من جهة أخرى حيث يتم الصب بواسطة وعاء (دلو) ويستلزم عدد من العمال ليقوموا بالتعامل مع القالب نظرا لثقله .

٣- أما خط الرش وهو عبارة عن سير يتحرك عليه المنتج في شكل دائرى لإتمام عملية رش الطلاء الزجاجي علية وهذا هو الجزء الآلي فقط أما عملية التجهيز والرش فتتم من خلال العمال حتى التناول يتم بواسطتهم مما يعرض

المنتج لحدوث عيوب به ربما تتقله من فرز أول الى ثالث كما حدث فى أثناء تنفيذ الجزء العملى الخاص بالباحث حيث قام العامل بمسح جزء كبير من الطلاء أثناء إزالة الطلاء الزائد فكانت النتيجة أن تحول المنتج من فرز أول الى ثانى ، إضافة الى وضع مثبت للطلاء نتيجة لهذا التتاول اليدوى للمنتج .

٤- كثرة عملية التناول للمنتج نثيجة لتحركه بين الأقسام المختلفة حتى
 وصوله الى الأفران مما يعرضه للشرخ أو الكسر فى أى مرحلة من مراحل
 الإنتاج .

# • ثانيا مصنع مصر تك :-

وهو أحد مصانع القطاع الخاص والسبب في اختياره أنه يتبع في ادارته مصنع DURAVIT الألماني عن طريق شريك مصرى أي أن فلسفة الإدارة مختلفة وفكر التشغيل أيضا مختلف وهو يتكون من الإدارات التالية :-

## • ادارة التخطيط:

وهى المسئولة عن ربط المصنع والإنتاج بالتسويق والمبيعات ووضع خطط الإنتاج المطلوبة بمعلى أنها لها دور بارز في تحديد سياسة الإنتاج فعلى سبيل المثال بضع المصنع خطة انتاج اقسم إعداد النماذج (الفورم) (وهي خطة شهرية) وتقتضى الضرورة انتاج قطعة معينة غير مدرجة في هذه الخطة فكل ما سيفعله مسئول التخطيط هو التحرك من خلال المنظومة الموجودة وهي مراجعة أي من القطع يمكن استبدالها من خلال الربط بينه وبين مسئول قسم الفورم والمخازن والمبيعات فالأول سيراجع معه الخطة أما الثاني فسيعرف من خلاله كمية المخزون عنده أما الثالث فسيحدد هل تسمح النسبة الموجودة في المخازن لتفي بحجم مبيعاته من هذه القطعة أم لا لفترة زمنية محددة ما يسمح لمسئول التخطيط بالتحرك على أسس ثابتة لوضع خطته . إضافة الى عقد اجتماع دوري بين مسئولي الإدارات والاقسام المختلفة مرتين اسبوعيا لدراسة الخطط والمشاكل .

#### • ۲ - إدارة التسويق :-

وهى المستولة عن المبيعات والمخازن وعدد ونوعية القطع الموجودة بالمخزن وكذلك أسعارها .

#### • ٣- إدارة المعارض:

وهي المسئولة عن عرض المنتج وتصميم وتنفيذ المعارض.

## • ادارة خدمة العملاع:

وهي المسئولة عن متابعة وتركيب المنتج لدى العملاء .

## • الإدارة الفنية:

وتشمل الإعداد والتحضير فهى المستولة عن اعداد الطينة والطلاء الزجاجي وأى مواد أو خامات يتم التعامل معها داخل صالات الإنتاج بالمصنع.

وهى مسئولة أيضا عن متابعة العيوب والمشاكل التى قد تظهر فى أى قسم أو قطاع من قطاعات التشغيل الموجودة بالمصنع فهى بمثابة الإستشارى الفنى للمصنع .

## ٣- إدارة الإنتاج:

وتشمل الأقسام الإنتاجية بالمصنع وهي :-

# • أ- قسم إعداد الثمادج والقوالب (القورم):

وهو المسئول عن استقبال الموديلات الجديدة وعمل القوالب الخاصة بها كذلك وضعها في نطاق التشغيل سواء كان التشغيل يدويا أو آليا أو نصف الى،كذلك استقبال القوالب الأم المستوردة أو التي تم تصليعها داخل القسم.

#### • ب- قسم الصب:

وهو المسئول عن تشكيل المنتج مع ملاحظة ان كل المنتجات يتم انتاجها بطريقة الصب سواء آلى أو نصف آلى أو يدوى والذى يتحكم فى هذا الموضوع هو صانع النماذج ويبنى قراره تبعا لدرجة تعقيد كل منتج . ويقوم القسم على ما يقرب من ١٥٠ عامل يعملون على أكثر من ٥٥ ماكينة (كل ماكينة تحمل ما يقرب من ٢٨ فارمة حسب الحجم ونوعية المنتج ) على مدار ٢٤ ساعة بواقع من ٢ : ٣ صبه للقالب الواحد من خلال الإسراع فى عملية تجفيف وتجهيز القالب للحصول على هذا العدد من القطع فى اليوم الواحد .

## • ج- قسم التحكم ( الكنترول ) :-

وهو المسئول عن اختبار المنتج والكشف عن وجود أى عيوب بالمنتج الأخضر فإما أن يكون المنتج سليما أو به عيب يمكن اصلاحه أو يستبعد ويعاد الى قسم الإعداد والتحضير كخامة للإستفادة منها .

#### • د<u>- قسم الرش:</u>

وهو المسئول عن اضافة الطبقة الزجاجية للمنتج ويتم ذلك بطريقة الرش بالمسدس من خلال كبائن (حوالى ١٠ كبائن ) كل كابيئة بها قرصان يوضع على كل واحد منهما منتج ويقوم العامل برش المنتج الأول بثلاث طبقات ثم يرش الآخر بثلاث طبقات أيضا ليحصل على سمك طلاء من ١،١ مم الى ١،١ مم ثم يحمل القطعة ويضعها على العربة لنقلها الى الأفران .

# • هـ - قسم الفرز:

وهو المستول عن تصنيف المنتج بعد الحريق سواء كان فرز اول او كسر أو يعاد حريقه كما أنه المسئول عن تصنيف العيوب ويقوم العامل باختبار المنتج بواسطة شاكوش من المطاط أو الخشب ويطرق على المنتج ليسمع صوت الرنين ومنها يقيم المنتج.

#### • و- قسم الإختبارات:

وهو المسئول عن اجراء الإختبارات القياسية على المنتج النهائي ( الفرز الأول ) والتأكد أنه مطابق المواصفات القياسية التي يتبعها المصنع.

## • ٧- إدارة الأقران:

وهى المسئولة عن الأفران الموجودة بالمصنع سواء الفرن النفقى أو فرن الحجرة كذلك رص المنتج على عربات الفرن ومتابعة صيانة عربات الفرن والحراريات الخاصة بها وكذلك هى المسئولة عن عملية إعادة الحريق الإصلاح بعض أو كل العيوب التى تظهر في المنتج بعد الحريق .

# من خلال ما سبق نستطيع أن نستخاص ما بلي :

- لا يوجد قسم للتصميم وبالتالى فليس هناك أى مصمم والعمل يبدأ فى المراحل التي تلى مرحلة التصميم .
- يقوم المصنع بعمل موازنة بين العمل اليدوى أى العمالة البشرية والماكينة ويتمثل ذلك في حجم الماكينات الموجودة ما يقرب من ٥٥ ماكينة يعمل عليها ما يقرب من ١٥٠ عامل على مدار ٢٤ ساعة .
  - حجم الإنتاج يعادل ثلاث مرات حجم الإنتاج المصنع السابق .
- الإجتماع الدورى مرتين في الأسبوع الرؤساء الأقسام والإدارات المتابعة خطة سير العمل والمشاكل الموجودة لحلها في وجود كل الأطراف وهو ميزة لخلق الإتصال المطلوب بين الأقسام والإدارات للعمل من خلال منظومة متكاملة.

ومن خلال هذه الدراسة يمكن الخروج منها ببعض الملحظات ترجع بعضها الى الأسلوب الذى تدار به والبعض الآخر الى التكنولوجيا المستخدمة فى عملية الأنتاج .

#### \* أولا: نظام الادارة: -

- أساس نجاح أى مؤسسة يعتمد فى المقام الأول على الطريقة التى تدار بها لأن منها تتولد كل التفريعات الخاصة بعمليات الإنتاج والذى يجعل المؤسسة تقليدية هى تلك الحواجز الإدارية التى تجعل اقسام المؤسسة تعمل بشكل مستقل الإتصال بينهم مقتصر الى أدنى حد ، وفى مثل هذه البيئة يقل ولاء الموظف تجاه المؤسسة لعدم وجود أهداف محددة يقوم بأدائها وهو مقتنع بها وهو ما يمثله النموذج الأول من الدراسة .

فى حين نرى العكس فى النموذج الثانى من الدراسة من حيث الإتصال الجيد بين أفراد الإدارة والعمال والمحصلة الناتجة عن ذلك فى حجم الإنتاج على الرغم من تقارب أسلوب العمل من حيث الإعتماد على العمالة البشرية إلا أن فكر التشغيل مختلف.

- لا يوجد دور أو مكان للمصمم داخل المؤسسة وهو ما لاحظناه فى النموذجين مما يجعل هناك حلقة مفرغة قد تسبب خال فى عملية الإنتاج فى بعض الأحيان لعدم متابعة التصميم منذ بدايته حيث تكاد تطغى وظيفة صانع النماذج (modler) على وظيفة المصمم داخل مصانع إنتاج الأدوات الصحية فى مصر والسبب فى ذلك يرجع الى رغبة المنتج (صاحب المؤسسة) فى عمل دورة سريعة لرأس المال فيميل الى شراء تصميم تم تنفيذه وتجربته فى إحدى الدول المتقدمة فى هذا المجال وبالتالى فدور صانع النموذج هنا أقوى وأهم لأن عملية الإنتاج هنا تبدأ من مرحلة ما بعد التصميم وسوف يدور الجدل حول تطويع هذا النموذج للخامات المحلية ومعالجة المشاكل الناجمة عنها بأن يتم التحوير والتغيير فى النموذج كى يلائم هذه الخامة وظروف التشغيل المتاحة .

بل أن البعض يقوم بشراء خط الإنتاج بالكامل أى يقوم بشراء النموذج والقوالب الأم وقوالب الإنتاج من باب توفير الوقت والمال المهدر فى التعديل والتحوير.

وهذا الأمر قد يكون مقبولا من الناحية التجارية ولكن من ناحية التخطيط والنظرة المستقبلية فالمنتج (صاحب المؤسسة) لم يراعى عدة نقاط منها عملية التطوير وهى عملية ضرورية لدفع المؤسسة وإستقرارها فى سوق المال والإقتصاد وحتى لو تمت فستكون فى نطاق ضيق لأننا لم نملك عملية التصميم من البداية ، وهذا بالطبع لا يتماشى مع التغير السريع فى مفهوم التجارة العالمية وعصر الأسواق المفتوحة والمنافسة الشديدة بين مصانع العالم وليس مصانع الدولة أو المنطقة الواحدة .

الأمر الثاني أنه بذلك قد حول المصنع الى ورشة إنتاج كبيرة كل ما يهم العاملين بها هو عدد القطع المنتجة في اليوم وهذا يعتبر نظرة سطحية المفهوم الصناعة وتخطيط الإنتاج.

الأمر الثالث هو حدوث إرتباك شديد بين العاملين في الأقسام المختلفة في حالة تغيير النظام نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال قوية بينهم فكل قسم يقوم بأداء الأعمال المنوط بها فقط وحسبما يتراءى له وذلك لأن الحافز على الإبداع وروح الفريق ليست متواجدة ولعدم تعود هذه العمالة على وجود نظام أو تخطيط مستقبلي يسيرون عليه.

فالمؤسسة في حاجة دائما الى مصممين على مستوى تقنى عالى مثل حاجتها الى مهندسى إنتاج أكفاء ومخططي سياسة المؤسسة ، والمفروض هو أن تبدأ العملية من المصمم الذي يعمل من خلال التخطيط الموجود للمؤسسة محاولا الوصول الى تحقيقها وهو بذلك ليس المسؤول الأول داخل المؤسسة بل تربطه علاقة متبادلة مع باقى أجزاء المؤسسة سواء كانت الإدارة العليا أو العاملين بورش الإنتاج ، و يجب أن لا نبالغ في دور المصمم ونضيف عليه هالة من الجلال ورفعه الى مصاف الفلاسفة والأنبياء ، مثل هذه الصفات لا تتفق أساسا مع واقعية الدور الذي يقوم به ، كما يجب أن لا نصور علاقة صاحب المنشأة الصناعية بالمصمم على أنها علاقة لابد أن يتفوق فيها المصمم على الطرف الآخر ، مثل هذه التصورات قد تصيب وظيفة المصمم في مقتل . (٢)

إن المصمم هو واحد من مقومات عملية الإنتاج وعنصر من عناصر منظومة معقدة تقع تحت ضغط سلسلة من العوامل التي قد لا تثير اهتمامه أو يشعر بها ، ولكنها تشكل أعباء ثقيلة ومخاطر جسيمة لدى صاحب المنشأة .

ومن الطبيعى أن يعمل المصمم في اطار من الحرية ، ولكنها ليست حرية مطلقة فهذاك عناصر أخرى لا تقل في أهميتها عن أهمية المصمم منها:

## • ا – قسم أبداث التسويق :

والذى يختص بعدة مهام ، أهمها إجراء قياسات إتجاهات المستهلكين ومحددات السوق ورسم سياسة الأسعار . وتعتبر هذه الدراسات مصادر هامة جدا لعملية التصميم وعلى المصمم أن يتفاعل مع البيانات والنتائج التي يتوصل إليها هذا القسم لتحقيق رغبات المستهلكين من ناحية ومن ناحية أخرى يستطيع المشاركة في تنفيذ السياسة العامة للمنشأة . (٢)

### • ب- قسم الإنتاج والتخطيط والمتابعة :

ويقوم بدراسة إمكانية إنتاج التصميمات المقترحة فى ضوء المعطيات التقنية والإستعدادات المهنية للإنتاج ، وقد ينشأ سوء من الفهم والذى قد ينطور الى صراع حاد بين مصمم الخزف وبين المشرف على عملية الإنتاج فى حالة تقرير عدم صلاحية التصميم للإنتاج الكمى ، حيث أن مصمم الخزف يلم بشكل جيد بأصول عملية الإنتاج وغالبا ما يلجأ فى هذه الحالة الى التشبث برأيه أو الدخول فى جدل عقيم يؤدى الى علاقة متوترة بين الطرفين تؤثر بدورها فى تعويق عمل كل منهما وبالتالى على المنشأة ككل .

كلا العنصرين السابقين يقعان تحت إشراف وهيمنة صاحب المنشأة ، الذي يضع أمامه هدفا أساسيا وهو تحقيق الربح ، وغالبا ما يساء فهم صاحب المنشأة لدى المصمم لأسباب أهمها تولد الشعور لديه بأن عملية الإبتكار التي يقوم بها تتم في إطار من المحددات التي قد تعوق انطلاقة وتقيد من حريته . وهذا الشعور لا مبرر له ، حيث أن هناك الكثير الذي يمكن المصمم القيام به بمزيد من الحرية ودون قيود أو ضغط خارجي . (٢)

أما المحددات التى يتم وضعها من قبل صاحب المنشأة ، إنما تعتبر معايير أساسية نتيجة لدراسات متأنية لمتطلبات السوق ومدى إمكانية الوسائل التقنية والتمويلية المتاحة لتلبية هذه المتطلبات .

#### \* أما من حيث التكثولوجيا المستخدمة:

فعن طريق النظام المتبع الآن يخرج طقم الحمام الى النور ويعرض المستهلك فى خلال عام كامل وربما أكثر نظرا للإعتماد على الأسلوب اليدوى فى عملية الإنتاج حتى عند التفكير فى تغيير طريقة الصب من أسلوب الممرات والرص فى وضع أفقى واستبداله بماكينات الصب والتى يرص فيها القالب فى وضع رأسى استخدم الشق اليدوى ولم يعتمد على الصب الآلى كما سنرى لاحقا مما أدى ذلك الى أن العامل يصب فى القالب مره واحدة فقط كما فى النموذج الأول للدراسة وكل الذى تحقق من هذه التقنية هو زيادة عدد القوالب الى أكثر من الضعف لكن هناك اختلاف واضح وزيادة كبيرة فى الإنتاج اذا ما طبق الصب الآلى .

لذلك فإن مؤسسة من هذا النوع تحتاج الى وجود نظام مختلف عما هى عليه تستطيع من خلاله مواصلة مشوارها بنجاح يتم من خلاله تغطية كل النقاط السلبية الموجودة لديها والتى تتمثل فى :

- أن تتبع المؤسسة نظاما له عناصر محددة تخدم سياستها العامة وأهدافها الإستراتيجية ، وخلق روح الفريق ، فلا يوجد ما يسمى بالعنصر المؤثر أو المميز عن باقى الأقسام فالكل داخل حلقة مكتملة داخل هذا النظام .
- إعادة الروح لوظيفة المصمم العصرى من خلال الإيمان بأهميته داخل كيان المؤسسة وعمل توازن بين إطلاق العنان لخياله وابداعه وبين كبح جماحه بالأهداف العامة والخطط المستقبلية للمؤسسة فهو لا يقل فى الأهمية عن صانع النموذج ( modler ) بل يعد أحد أهم التروس المسئولة عن ابداع المنتج وتطويره لتحقيق المكانة والمنافسة التى تهدف اليها المؤسسة.
- الإهتمام بتطوير خطوط الإنتاج لتتماشى مع العصر الذى تعيشه فمن غير المعقول أن يتم إنتاج هذا العدد البسيط فى اليوم الواحد فى ظل وجود

تكنولوجيا متطورة تنتج أكثر من ٤٠٠ قطعة من المنتج الواحد حسب نوعه وحجمه فى اليوم الواحد دون اهدار المخامة أو استغلال مساحة كبيرة وبمستوى جودة عالى فأى مؤسسة فى هذا العصر لاتعتمد على السوق المحلى فقط ولكنها دائما تفكر فى فتح أسواق خارجية جديدة ، ولكى تستطيع الصمود فى المنافسة يجب أن تحصل على نصيبها من التكنولوجيا المتقدمة الموجودة .

- عدم الإلتفات الى المقولة التى تردد أن التكنولوجيا تسبب البطالة والعمالة البشرية أرخص فى تكلفتها من هذه التكنولوجيا .....اللخ فإذا كان هذا صحيحا فلماذا لم تعانى الدول المتقدمة من هذه البطالة فالموضوع نسبى فالشئ الذى أحتاج فيه الى مستوى جودة ودقة عالية تستخدم له الآلة والشئ الذى يحتاج الى مهارة وحسن تصرف تستخدم له العمالة البشرية المدربة وهكذا ....

كل هذا جعلنا نفكر في إعادة ترتيب الوضع من خلال نظام يوضع ، الهدف منه هو خلق مؤسسة متكاملة وليست تقليدية يستخدم فيها هذا النظام بالفاعلية المطلوبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة ، وهو طلب حتمي نتيجة زيادة التنافس ولتحقيق متطلبات السوق من تكلفة أقل وتطوير للدائرة التي يدور فيها المنتج في زمن أقل وتحسين الجودة وتطوير أسرع .

٣- النظام المقترح

وضع النظام الذى يلبى الإحتياجات الإستراتيجية للمؤسسة ويساعدها على الوصول الأهدافها ، ويمكن من خلاله رؤية المعلومات الخاصة بالعمل وهى تتحرك داخل المؤسسة أمرا ضروريا لأى مؤسسة تريد أن تكون متكاملة وليست تقليدية ، ولكى نعى ذلك يجب أن يكون لدينا فكر واضح عن مفهوم النظام .

فتعريف النظام بأنه مجموعة من الأجزاء متبادلة العلاقة والتي بدمجها سويا تكون شيئا متكاملاً بحيث :

- يكون هذا التجميع لغرض محدد.
- أى تغيير فى جزء من الأجزاء يؤدى الى تغيير فى جزء أو أكثر من باقى الأجزاء .

وهذا التعريف عام جدا ولكن النقطة الهامة فيه هى أن النظام مجموعة من الأجزاء متبادلة العلاقة ، فلا يمكن النظر إلى عناصره على أنها أشياء أو كيانات منفردة بل يجب ملاحظة أن له هيكلاً داخلياً ، علاوة على ذلك يجب أن تكون هذه الأجزاء ذات علاقة متبادلة على نحو فعال خلال التغيرات التى تحدث وليست علاقة تقارب جغرافى .

كما أنه يجب أن يكون للنظام غاية أو هدف من وضعه تحدده الإطارات العامة لإستراتيجية المؤسسة وبالتالى فإنه من الطبيعى أن تخدم هذه المتغيرات التى تحدث دلخل النظام هذا الهدف.

وحاجة المؤسسة ألى نظام ما ، هو ما تحدده إستراتيجيتها من خلال الأهداف التى تعمل على تحقيقها وهذه الإستراتيجية ضرورية لأى مؤسسة وذلك لعدة أسياب منها:

- قد تعمل الأقسام داخل المؤسسة ( الأنظمة الفرعية للنظام ) بطريقة جيدة فيما يتعلق بوظائفها هي لكنها في نفس الوقت لاتخدم أهداف المؤسسة ويرجع ذلك لعدم التسيق بين الأقسام أو لأن العمل بأقصى طاقة للأنظمة الفرعية قد يؤدى أحيانا الى عدم كفاءة النظام ككل ، لذلك يجب الإتفاق على مجموعة من الأهداف ووضع خطة استراتيجية لتحقيقها .
- تحتاج المؤسسة أحيانا للقيام بتخصيص الموارد على نطاق واسع خاصة عند شراء أو تطوير آلات حديثة ولا يمكن القيام بتوزيع الموارد بين

المتطابات المختلفة إلا من خلال طريق متفق عليه وهو الإستراتيجية المستقبلية.

- تحمل المؤسسة مسئولية تجاه العديد من الجماعات كحاملى الأسهم أو الممولين مثل البنوك كل هؤلاء يهتمون بوجود إستراتيجية مشتركة ، إذ أن ما يؤثر سلباً أو إيجاباً على مصالحهم هو مدى إهتمام تلك الإستراتيجية بخدمة مصالحهم ونجاح المؤسسة في الوفاء بتحقيق تلك المصالح.

من هذا المنطلق تجد المؤسسة نفسها مضطرة لرسم إطار عام لسياستها الداخلية والخارجية لمواجهة هذه المتغيرات التي تحدث داخل بيئتها ، وهو ما يجعلها تحتاج الى نظام يحقق لها ذلك ، من خلال مواصفات تسعى لتحقيقها وهي الإتيان بمنتج مصمم بشكل جيد له بناء هندسي محكم ومصنع بإتقان صالح للإستخدام من قبل فئة المستهلكين التي صمم لها وبثمن مناسب الى السوق ، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك مما يستوجب أن يكون المصمم على دراية من هذه التكنولوجيا الحديثة التي سوف تساعده على تنظيم أعماله بشكل مختلف أكثر كفاءة ومرونة عن ذي قبل وإذا لم يفعل هذا فإن منتجاته لن تتكامل وتتوحد لمواجهة متطلباتها .

وهذا لن يتأتى من خلال المصمم وحده ولكن هناك مجموعات العمل داخل هذا النظام التى تحقق إستراتيجية المؤسسة والوصول الى الهدف المرجو من هذا النظام ، فإذا كان المصمم هو محور العلاقات داخل المؤسسة فإنه يجب رسم حدود لدوره داخل هذا النظام أيضا رسم شكل العلاقة بينه وبين أفراد الإدارات المختلفة حتى يتم إرساء قواعد التشغيل لهذا النظام .

ولتصميم نظام يجب على من يضع ذلك الوعى الكامل بكل الإطارات والعلاقات التي سيتفاعل معها هذا النظام.

فتصميم نظام يعنى مجهود تصميمي منظم العمليات أو المنتجات أو المشروعات بأى صورة وأى تكوين يوفى احتياجات اقتصادية .

وهو يختلف عن تصميم مشروع الذي هو الهدف منه هو الاستثمار وهو في هذا لا يشابه التصميمات الأخرى التقليدية ، ويرتبط بالإعتمادات المالية ودورة

رأس المال ، وكذلك يختلف عن تصميم منتج والذى هو الهدف منه هو المنتج في حد ذاته والوظيفة التي يؤديها .

فهو يضع أمامه ثلاثة اهتمامات عليا تمثل المواصفات المطلوبة في هذا النظام وهي :-

#### التمويل: -

وهو يتضمن الحالة الإقتصادية المشروع والتكاليف الخاصة به والعائد المخطط له الى جانب الحملة التسويقية لمنتجاته .... النح ، ويتم ذلك من خلال برامج صممت خصيصا لذلك ويكمن أهمية التمويل في أنه المحرك المادي لأي مؤسسة فعن طريقه تتم حركة البيع والشراء والمراقبة ووضع المؤشرات العامة للمشروع أمام الإدارة العليا وتوضيح مدى توجهه الإقتصادي بمعنى هل هو في ازدياد لكي ينمي ويتوسع فيه أكثر أم في تناقص لكي يقوم .

#### • الإنتاج :-

وهذه الجزئية من المؤسسة تقوم ماديا بانتاج المنتج ، حيث لا يقاس نجاح المؤسسة بحجم الربح الحالى فقط ولكن أيضا بمقدار النمو المنشود على المدى البعيد ، ولهذا كان على المؤسسة أن توازن بين أمرين :

- الوصول الى الذروة في الإنتاج الحالي
  - الإعداد للمستقبل

ومن الأمور الهامة فى الإنتاج والمرتبطة بسياسته هى مزيج من عناصر العملية الإنتاجية ووضعها فى سياق الإستراتيجية التسويقية الشاملة للمؤسسة ، وكذلك طبيعة التغيرات وسرعتها وإنجاهاتها بالنسبة لأوضاع الطلب على المنتجات الحالية وأيضا التعقيدات التى تكتنف اتخاذ قرار ف شأن إلغاء منتج وإستحداث لآخر ثم السياسة الإنتاجية للمنافسين .

ويلاحظ أن سياسة الإنتاج لا تقدم لنا الإجابة المطلوبة المتعلقة بهذه الأمور وغيرها ولكنها تساعد في إقتراح الجوانب التي يلزم التأكيد عليها أكثر من غيرها ، كما تساعد على وضع المعايير اللازمة لكل منها .

وهكذا يصبح تحديد استراتيجية لتصميم المنتج عملية شاقة تتأرجح بين اتجاهين هما:

- إطلاق العنان للمصمم للإستفادة من أفكاره بصرف النظر عن احتياجات السوق .
- توجيه المصمم للعمل في ضوء ملخصات بحوث التسويق التي تعدها إدارة التسويق .

والأفضل هو اتخاذ حل وسط بين الأمرين لتحقيق اتجاهات السوق وتشجيع الفكر الخلاق في مجال التصميم وذلك لتحقيق:

فرص الإبتكار
 فرص الإبتكار

- خلق فروق تنافسية - فتح الثغرات في الأسواق

حيث تعتبر عملية تقديم وتطوير المنتجات من التحديات الرئيسية في مجال التخطيط الإنتاجي نظرا لتطلع المستخدم دائما إليها . (٢)

#### • تطوير المنتج :-

هذا الجزء من المؤسسة له مسئولية كلية فى تعريف المنتج والعملية التى بها سيتم انتاجه ، وتتضمن ما هو معروف من نشاطات صناعية كالتصميم الهندسى والهندسة الصناعية بالإضافة الى التسويق .

. وكل جزئية مما سبق لها مواردها الخاصة بها ( البشر - المعلومات - المعدات - التمويل ) .

فالبشر: مثل مستخدمي النظام والمجموعة المعاونة

المعدات :- مثل مكونات الحاسب والبرامج المتخصصة وماكينات التحكم الرقمي .

المطعمات: - وهي التي يستخدمها مشغلي النظام للحصول على المنتج.

التمويل: - استثمار الأموال في المعدات لإنتاج المنتج من أجل تحقيق العائد منها .

وعملية النتظيم ليس لها شكل تنظيمى أو بناء تنظيمى واحد يكون هو الأفضل لكل الشركات ، فالشكل التنظيمى يختلف فى نفس الشركة مع الوقت ، وسيكون هناك أيضا إختلافات بين الشركات ذات الأقسام الصناعية المختلفة والذى سينتج عن الأهمية النسبية لوظيفة تطوير المنتج .

وحتما في نفس القسم الصناعي فإن الشكل التنظيمي المختار يختلف بين الشركات ذات النوع الواحد أو الإنتاج الكمي ، وعليه فيجب على واضع النظام أن يقوم بتحديد الشكل التنظيمي المناسب للنظام مع مراعاة أن :-

- يوضح أدوار الأشخاص ، فيجب تحديد السلطات والمستوليات بشكل واضح ، نتيجة لتوافر بدائل تكنولوجية كثيرة فعلى سبيل المثال قد يرى المصمم أنه لنجاح تصميمه يجب أن يستخدم في انتاجه طريقة بالضغط مثلا ولكن مهندس الإنتاج يرى غير ذلك فمن خلال هذا الحوار الدائر إن لم تتوافر له التعاون أو الإتصال الجيد بينهم وكذلك المسئوليات المحددة لكل منهم سيصر كل طرف على رأيه ولا يتم التعاون بالشكل المطلوب .

فالتقنية الحديثة تسهل الأمور وتجعل هناك الكثير من البدائل والحلول إلا أنه إن لم تحدد ويخطط لها جيدا يمكن أن تقوينا الى الفوضى وبسرعة .

- يحل الصراع الكامن بين الأقسام الوظيفية فكل قسم خبير بتخصصه ويمكنه بسهولة قياسه والتحكم في انتاجيته ونوعيته ، إلا أنه يكون هناك عادة قصور في الإتصال بينهم والتي ينتج عنها ألا يكون المنتج النهائي كما صمم له من البداية بحيث يتم تقسي العمل من البداية في صورة فريق متعاون مع تحقيق اتصال جيد فيما بينهم لأنهم مسئولين جميعا عن المنتج النهائي في آخر الأمر وليس قسم بعينه فالنجاح للجميع وكذلك الفشل أيضا . (٢٢)

فالنظام يؤثر على أشخاص كثيرين في الشركة ، فهى تكنولوجيا اتصال المعلومات ( أكثر من تكنولوجيا المواد مثل أدوات الماكينات ) ، والأشخاص هم من يضعون المعلومات ويستخدمونها والأدوار التي يجب أن يقوموا بها .

ومحاولة تغيير المؤسسة لتتماشى مع التغيرات التكنولوجية عادة ما تتم قبل أن يكون غالبية الناس مستعدين لهذا التغيير ، وعليه فبينما نقوم بتغيير المؤسسة يجب أن يكون هناك عملية موازية لها تقوم بإعداد الناس لتقبل هذا التغيير ومبدئيا فإن هذا يعنى أن نعطى الناس بعض المعلومات عن ماهية النظام وماذا يمكن أن يقعل ؟.

العديد منهم سيخاف من هذا التغيير وسيفعل كل ما بوسعه لمنعه ، ولكى نتخلب على هذا الخوف فيجب أن تبنى الإدارة نوعا من الثقافة الجماعية حول الإنصالات والثقة .

فإدخال تكنولوجيا حديثة يكون فى أحيان كثيرة مؤلم بالنسبة للإدارة التقليدية كما هو مؤلم للموظفين التقليدين ، فالموظف يرى التغير يحدث ويتوقع أن يخرج من هذا التغير خاسرا وظيفته ، خسارة سيطرته على امبراطورية من المرؤوسين أو بخسارة سلطاته نظرا لإضطراره لتقاسم معلوماته مع آخرين أو باضطراره لقبول توصيف أوسع لعمله وما يتبع ذلك من مخاطر القيام بمهام أدنى أو مهام غير محبوبة لديه .

والإدارة أيضا ترى مخاطرة كبيرة فى استثمارها مبلغا كبيرا من المال فى تكنولوجيا حديثة مثل هذا النظام ( فقد تفشل ) ، و التدريب فى هذه الحالة يكون ضروريا لكن هناك مخاوف من اهدار هذا المال ( نحن ندفع الناس لكى يعملوا لا لكى يحضروا دورات تدريبية ) وهناك أيضا خطر ترك هؤلاء الموظفين المدربين للشركة ( نحن نضيع كل هذا المال بتدريبهم إنن ) لكن كل ذلك مع الوقت والتنظيم الجيد ستتلاشى كل هذه المخاوف فالعمل سيتم بشكل أسرع حيث ستصبح عملية اتخاذ القرار أسرع وتزداد الحاجة التخطيط السليم نتيجة لأن الإدارة تزداد تعقيدا ، فهى لن تصبح مجرد مجموعة من توصيفات الوظائف وعدد من الموظفين يوفرون بالقيام بهذا العمل أو ذاك عبر سلسلة من عدد من المديرين ، بل سيصبح المديرين مطالبين بتركيب الناس معا فى مجموعات للقيام بمهمات محددة مع مساعدة الموظفين فى تنفيذ المطلوب منهم بدلا من مجرد أمرهم بالقيام بعدد من المهمات ووظفين فى تنفيذ المطلوب منهم بدلا من مجرد أمرهم بالقيام بعدد من المهمات وتوظيف عدد كبير من المشرفين وكبار العمال لتنظيم الفوضى .

ويجب تعديل نظام المكافأة في المؤسسة المساندة هؤلاء الذين يساندون دخول تكنولوجيا حديثة مما يخلق نوع من الشراكة المطلوبة بين الإدارة والعاملين.

ومثل هذه الشراكة يمكن النظر إليها من جهتين هما :-

المميزات والمساوئ ، والتحدى الحقيقى ليس فى النظر داخل الشركة للبحث عن الفائز حيث أن الفائز الحقيقى سيكون المؤسسة التى تنظر خارجها لتوفى باحتياجات العميل وبالتالى تحقيق أهدافها . (10)

#### التعريف بالنظام:

النظام المقترح العمل به يعرف باسم التصميم والتصنيع باستخدام الكمبيونر ( CAD / CAM system ) وهناك إختصارات عديدة فقد تكون CAD ( التصميم بمساعدة الكمبيونر ) أو CADD ( التصميم والرسم بمساعدة الكمبيونر ) أو CAD/CAM ( التصميع بمساعدة الكمبيونر ) أو MCAE ( الهندسة بمساعدة الكمبيونر ) أو MCAE ( الهندسة بمساعدة الكمبيونر ) أو MCAE ( التصنيع والهندسة بمساعدة الكمبيونر ) بنظرة عابرة داخل التاريخ يمكننا عموما اعتبار كيف ولماذا الكلمة حصلت على معناها .

المشكلة أن علاقة مصطلحات النظام لا يوجد لها قرون تاريخية ولا توحيد قياسي نتيجة لذلك يفسرها كل ولحد حسبما يرى .

يعود الى يعقد بعض الناس أن حرف ( D ) فى الإختصار ( CAD ) يعود الى التصميم ( DESIGN ) والبعض الآخر يرى أنها للرسم ( DESIGN ) تعود والآخر يعتقد أنها تشمل الإثنين . والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( CAM ) تعود الى تخطيط الإنتاج والإدارة الميكانيكية والإلكترونية للمصنع .

عندما تدخل المؤسسة النظام نجد كثير من سوء الفهم حول مدى مساعدات الكمبيوتر التى نحصل عليها .

# الهندسة بمساعدة الكمبيوتر ( CAE )

البعض يستخدم الهندسة بمساعدة الكمبيوتر كإحاطة لفظية أى النشاطات الهندسية بمساعدة الكمبيوتر وتشمل الميكانيكا والكهرباء والمدنى والعمليات والتصنيع .

الهندسة بمساعدة الكمبيوتر يمكن اعتبارها على أنها مجموعة من أربع علاقات مساعدة لحل المشكلات:

- ١- قواعد بيانات الكمبيوتر والإتصالات .
  - ٧- الكمبيوتر جرافيك والموديل
  - ٣- تصورات وتحليلات الكمبيوتر
- ٤- البيانات المقتناه والتحكم في النماذج الأولية المادية وعمليات الإنتاج

ان التطبيقات الهندسية بمساعدة الكمبيوتر تتسع لتصل الى المنتج النهائى في الوقت الذي توصف فيه تطبيقات الكمبيوتر بالتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( CAM ) أو التصنيع المتكامل بالكمبيوتر ( CIM ) ومنها نشأت المؤسسة المتكاملة صناعيا ( company integrated manufacturing ) وهي واحدة من التغيرات التي ربما تجعل المؤسسة الصناعية تؤدي بشكل أفضل ، القصد هنا أن تجعل المؤسسة موظفيها يشعروا بروح الفريق لا يهمهم في المقام الأول إلا صالح مؤسستهم من خلال عمل واحد وهدف واحد هو منتج عالى الجودة لصالح العميل فالعمل المشترك والتخطيط يجعل المؤسسة متكاملة صناعيا ، حيث يعمل الناس داخلها وهم على دراية جيدة بواجباتهم وأهداف مؤسستهم .

وإنخفاض تكلفة الكمبيوتر ساهم فى الإستفادة الكاملة من الهندسة بمساعدة الكمبيوتر ، فالمفتاح الحقيقى هو تطبيقات البرمجيات لأن الهندسة بمساعدة الكمبيوتر تحت تأثير تطور أدوات البرمجيات التى يستخدمها المهندسون من أجل الإبداع وتقدير خيارات التصميم .

كثير من الأنظمة الهندسية تعطى خبرة خاصة لهذه الأربع فروع الأساسية ، تصميم المهندسون يبرع فى البناءات الجرافيكية، التركيب الرياضى التحليلي ، اختبار البيانات الحاصل عليها من النموذج الأولى وهكذا .

الكمبيوتر ويرمجياته جعل ثورة لحل هذه المشاكل الأربعة حيث ساعد المهندسين في تناول المنتجات المركبة ومشاكل تطويرها خاصة أوامر العمليات وماكينات البيانات الأساسية لتخزين وممارسة الأوامر . (١٢)

من المحتمل في هذا الوقت كل هذه المصطلحات سوف تختفي ، فالكمبيوتر سوف يستخدم لكل المهام ، لذلك فلا يوجد حاجة للحديث عن مساعدة الكمبيوتر لهذا أو ذلك .

وقد مر هذا النظام بمراحل تطور كان لها أثر كبير عليه ومدى كفاءته التى تزيد يوما بعد يوم والفضل فى ذلك يرجع الى تطور صناعة الكمبيوتر وبرمجياته ، وبما أننا نسعى للوصول الى نظام متكامل تتواصل فيه العمليات الإدارية والصناعية للوصول الى منتج يلقى قبول لدى المستهلك من خلال جودة عالية وزمن أقل وسعر فى المتناول ، فإننا بالتأكيد نبحث عن شبكة معلومات

ووسائل اتصالات رقمية تربط كل هذه المفردات مع بعضها وتحقق وحدتها العضوية وهو ما تحققه لنا هذه الصناعة العملاقة يوما بعد يوم ، فالحساب لم يعد يتعلق بالكمبيوتر ذاته بل إن إستخدام الكمبيوتر هو الحياة نفسها ، فالمفهوم التقليدى للحاسب الكبير ( mainframe ) تم استبداله تقريبا بالحاسبات الشخصية ( pc ) حيث لاحظنا مدى صغرها وسهولة حركتها الى الكمبيوتر المحمول ( notebook ) وهو بالطبع ليست النهاية فالتطور مستمر. (٧)


وظهر ما يعرف بالكمبيوتر جرافيك (computer graphic) حيث شهد تطورا ملحوظا في الثلاثين سنة الأخيرة ساهمت في الكثير من المجالات وجعلت استخدام الكمبيوتر أمرا أكثر متعة ودقة عن ذي قبل ، فقدمت مكونات وبرامج لجهاز الكمبيوتر وبأسعارمناسبة ( hardware & software ) ساهمت في زيادة قدرته وسرعته وأفادت الى حد كبير العملية التصميمية فسرعة الكمبيوتر إزدادت عما كانت عليه من قبل لأضعاف كثيرة فسرعة المعالج ( processor ) وصلت الى ٥٠٠ ميجا هيرتز ( P4 ) والقرص الصلب ( hard disk ) وصل الى وصلت الى ١٠٠ جيجا بايت ومستوى ذاكرة P4 ) والقرص المياب ( منالية المنافة الى بطاقات الفاكس والصوت والفيديو والشاشة وما طراً عليها من تغيرات جعلت بطاقات الفاكس والصوت والفيديو والشاشة وما طراً عليها من تغيرات جعلت الجهاز أكثر مثالية عن ذي قبل وظهور قرص الليزر ( CD ) التي جعلت هناك الخاصة بالأقراص الممغنطة وتصل الى ٢٠٠ ميجا بايت إضافة الى وسائل نقل الملفات الأخرى مثل ( , DVD ..... الخ) .

والسؤال هذا يجب أن يكون لماذا كل هذا التعديل والتطوير الذى يصل لأكثر من مئات أضعاف ماكانت عليه مكونات الجهاز فالإجابة هى أنه بالطبع ليست نوع من الرفاهية لكن مستوى البرمجيات تقدم بشكل أصبح معه أن كل هذه الإمكانيات المتاحة لمكونات الجهاز تكاد تساعد فى تشغيلها وبالتالى فالتطوير مستمر حتى نحصل على التوافق المطلوب بين البرنامج والجهاز أيضا ظهور شكل جرافيكي يعرف بالوسائط المتعددة أو ( multimedia ) جعل كل هذا التعديل مطلوب لتشغيل برمجياته التى جعلت الكمبيوتر عبارة عن استوديو سينيمائي كامل التجهيزات فهناك برامج للصوت والصورة والكتابة والجرافيك

والتحريك .... الخ ، كما بالشكل التخطيطي رقم (١) ولكن استخدام البرامج أصبح أكثر سهولة ولا تحتاج الى وقت طويل في التدريب عليها وكذلك برمجة الماكينات الرقمية ( NC & CNC machine ) إضافة الى ظهور الروبوت وعلوم تطويره فمكنت نظام التصميم والتصنيع باستخدام الكمبيوتر ( CAD/CAM ) من إثبات كفاءته وقدرته دلخل المؤسسات الصناعية . إن فكرة الإطلاع على الشكل الجرافيكي وانتاج الرسومات بالكمبيوتر وادت خلال الخمسينات وفي الغالب في نفس وقت بداية ظهور أول حاسبات تقليدية .


ومع أواسط الستينات زاد نشاط الكمبيوتر جرافيك بشكل سريع مع توسع نظام الكاد وظهور تقنيات عديدة مناسبة لهذا المجال مثل الشاشات الجرافيكية (graphic screen) فقد حولت المصمم من التعامل مع لوحة الرسم الى هذا الحيز الصغير حجما ولكن الأعلى إمكانية فعن طريقها نستطيع رؤية التصميم (فهى تمثل المخرج الأول لتطبيق برامج الكمبيوتر) وقد تدرجت من الشاشة أبيض وأسود الى الشاشة الملونة في السبعينات.

ومع ظهور الطابعات بأنواعها سواء كانت طابعة المصفوفات النقطية ( dot matrix ) أو طابعة العجلة ( daisy wheel ) وطابعات السطور .... إلى أن وصلنا الى طابعة نافثة الحبر ( inkjet ) وهي تمثل أفضل الأنواع لما تقدمة من مخرجات متعددة الألوان ذات جودة عالية لمجال الجرافيك مما جعلها منافس خطير لطابعات الليزر بالنسبة للأغراض المكتبية وظهر الى جانب هذه الطابعات ما يعرف بالراسم ( plotter ) لمايمثله من إعطاء مساحة ورقة مطبوعة أكبر وتدرجت التكنولوجيا المستخدمة فيه أيضا كما حدث مع الطابعات بدءا من قلم الحبر. (٨)

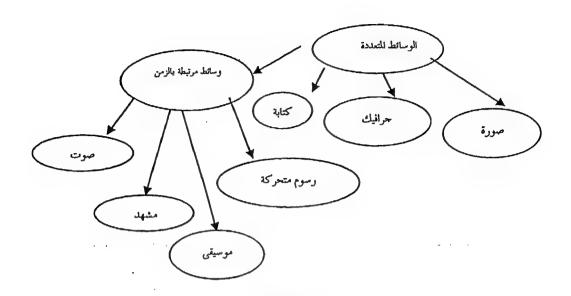

#### رسم تخطيطي رقم (١)

ويعتمد فى ذلك على نظام الخطى (vector) حيث يقوم بطباعة كل لون على حدة الى أن وصلنا الى رواسم نافثات الحبر والتى تعتمد على نظام (raster) والتى تقوم بطباعة الرسومات مرة واحدة على هيئة مربعات متجاورة (Dot) . ويوضع الشكل ( ١١ ) بعض أنواع الرواسم والطابعات المستخدمة .

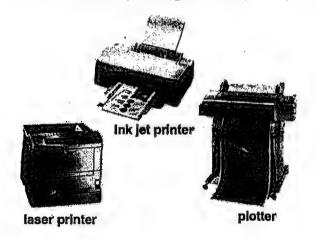

#### شکل رقم (۱۱)

وفى هذه المرحلة ظهرت مكونات مختلفة كالفارة ( mouse ) جعلت جهاز الكمبيو تر مثاليا للجرافيك .

وفي أواسط السبعينات دخل نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر cad/cam ) الى الصناعة كواحد من المصادر الأساسية وخاصة صناعة السيارات والفضاء بالرغم من التكلفة العالية لمكوناته وبرامجه في ذلك الوقت في صناعة السيارات عندما قامت بتطبيقه شركة رينو RENAULT لصناعة السيار ات ، وهي الصناعة التي حظيت بنصيب الأسد من هذه التكنولوجيا فكما هو معروف فإن السيارة تتكون من آلاف القطع لابد أن تتآلف مع بعضها البعض عند التركيب والتشغيل فمثلا عجلة القيادة لابد ان تتوافق مع حركة العجل بل الأمر يتعدى ذلك أحيانا الى ضرورة التآلف في ظل تغيير أماكن بعض القطع أثناء التشغيل ولذلك في الماضي كان مصمموا السيارات يغرقون أمام اكوام من الورق والخرائط والرسوم الهندسية والمعادلات الرياضية المعقدة الطويلة لسنوات طويلة حتى يستطيعوا الوصول الى تصميمات جديدة في تجميع هذه الالاف من القطع وتكون قابلة لأن تتحول الى منتج حقيقي يرى النور فكل تعديل ولو بسيطا المغاية في أي جزء من أجزاء السيارة كان يتطلب إعادة الحسابات والرسومات الخاصة بالعديد من المكونات الأخرى على هذا النحو يتم تصميم الأجزاء المختلفة للسيارة من أصغر (صامولة) الى أكبر جزء كالمحرك والجزء الخارجي ، في الماضي كانت كل عملية من هذه العمليات تتم بشكل منفصل على الورق ثم تطور الأمر وأصبحت نتم بمساعدة برامج معلومات وحاسبات محدودة القدرة ولذلك كان تطوير موديل جديد تماما يحتاج الى فترة من الوقت تقترب من خمس سنوات لكن في السنوات الأخيرة ظهرت أدوات التصميم الحديثة المعتمدة بالكامل على الحاسبات الآلية التي تقوم بمساعدة المصمم في انجاز عملية التصميم من خلال ما تتيحه اختيارات لا نهائية واستعداد تام للتجريب والمحاكاة واجراء أعقد الرياضية في كسور من الثانية والخروج منها بما يريده من رسوم في شكل ثلاثي الأبعاد كامل الألوان فيما يعرف بالتصميم بمساعدة لتنتقل بعد ذلك هذه التصميمات لأدوات أخرى تسمى التصنيع

بمساعدة الكمبيوتر والتى تحول ما تم تصميمه الى منتج مادى ملموس فيما يطلق عليه ( CATIA ) وهى تكنولجيا تمثل قمة التقدم فى مجال التصميم لما تتيحه من سهولة وسرعة أمام المصمم حيث يجد إمكانات هائلة ولا نهائية فى التصميم .

ومع نهاية السبعينات بدأت التكلفة في الإنخفاض خاصة بعد إنتاج ( mini computer ) وتقديم أنظمة منخفضة التكلفة وفي الثمانينات كان الميل الى انظمة التصميم (CAD) في أغراض شتى لذلك كل من الكمبيوتر جرافيك والأنظمة العددية ونظام التحكم الرقمي NC ( الذي أدى الى إنتاج أول نظام التطبيقات الصناعية بالتحكم الرقمي CNC ) حيث يمكن دمجهما من أجل التوصل الى أفضل حلول للمشاكل الهندسية والمشاكل التقنية الأخرى .

وفى التسعينات ظهرا كعنصرين مرتبطين ببعض وأيضا فى غاية الصعوبة بالنسبة لأى شركة هندسية أن تستمر اذا لم تتمكن من الإستخدام الفعال لهذا النظام (cad/cam) . (٢٥)

وأصبح النظام مستخدم بشكل واسع حتى أننا نجده فى أقسام التصميم والرسم للمؤسسات الصناعية سواء كانت عملاقة أو أقل مكانة كالتى تحتوى على عدد موظفين أقل من ٢٠ موظف وفى مكاتب المعماريين والإستشاريين ، لذلك فهو مستخدم فى أكثر من ٦٠ دولة ، وأصبح عدد الوحدات المستخدمة للنظام أكثر من نصف مليون وحدة والمستخدمين لها أكثر من مليون مستخدم وتجاوز حجم الإنفاق على هذا النظام حوالى ٢٠ بليون دولار وذلك حتى عام ١٩٨٧ . (١٥١)

ويستخدم النظام في مجالات مختلفة لأعمال التصميم الهندسي وعمليات التصنيع وهذه المجالات تشمل التسويق ، اعداد المشروع ، التنسيق ، التصميم المبتكر ، التحاليل الإنشائية ، ماكينات التحكم الرقمي ، مراقبة الجودة .... الخ ، وعمليات التصنيع المختلفة مثل تشكيل المعادن ، البلاستيك ، المطاط ، الجلود والزجاج والسيراميك وقطع المعادن ... الخ .

#### مواصفات النظام:

المؤسسات الصناعية النقليدية تتميز بوجود حواجز إدارية صارمة تفصل الى مساحات وظيفية على هيئة أقسام مثل ( القسم الهندسى ، المالى ، التسويق ....) تعمل كأقسام مستقلة والإتصال بينهم مقتصر الى أدنى حد ويظهر خلال قنوات روتينية داخل كل منها مديرين يتصرفوا تقريبا كما يشاءوا كأداة مستقلة . ودون وجود خطة مستقبلية لطبيعة انتاج كل قسم حتى وإن وجدت فإنه يتم تعديلها بصورة عشوائية دون تخطيط أكثر من مرة سواء كان في الشهر الواحد أو على مدار العام حسب نوع الخطة الموضوعة .

و فى هذه البيئة فالموظف ولائه قليل تجاه المؤسسة مما يجعله غير جاد فى خدمة العملاء و يشعر بأنه متورط فى معركة تجاه باقى الأقسام الأخرى داخل المؤسسة .

المؤسسة المتكاملة صناعيا ( manufacturing ) واحدة من التغيرات التى ربما تجعل المؤسسة الصناعية تؤدى بشكل أفضل ، القصد هنا أن تجعل المؤسسة موظفيها يشعروا بروح الفريق لا يهمهم في المقام الأول إلا صالح مؤسستهم من خلال عمل واحد وهدف واحد هو منتج عالى الجودة لصالح العميل .

فبالعمل المشترك والتخطيط ستكون المؤسسة متكاملة صناعيا ، حيث يعمل الناس داخلها وهم على دراية جيدة بواجباتهم وأهداف مؤسستهم ، وهذا سيكون ممكنا فقط إذا كانت المعلومات الصحيحة متاحة وسهل إيصالها الى من يحتاجها فالمعلومات هى الشريك المهم والمستخدمة وفقا لذلك . (٢٢)

وعليه ماذا ستكون النظرة الى النظام في مثل هذه المؤسسة ؟ :

أول أهداف مثل هذه المؤسسة هو تطوير استراتيجية التصنيع المتكامل والتخطيط المناسب وهذا سيتطلب تطابق المعلومات التى يحتاجها جميع أفراد العاملين داخل المؤسسة بداية بالمصمم ومرورا بباقى أجزاء النظام .

القاعدة ان هذا النظام أداة لمستخدميه لبناء وتخزين معلومات المنتج لكى يمدوها الى الأجزاء الأخرى في المؤسسة .

إذا نحن في حاجة الى نظام مواصفاته تتمثل في الآتي :-

- سهولة عملية التعاون بين الأقسام المختلفة إداريا عن طريق تحقيق أفضل اتصال بين الأقسام المختلفة وفنيا عن طريق توافر المعلومات المطلوبة وسهولة استخدامها والإستفادة منها .
  - تطوير استراتيجية التصنيع المتكامل.

ومن اسم النظام ( التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ) فإنه يمكننا التفكير فيه على أنهم عمليتين متممتين لبعضهما يجمعهما نظام واحد هما

أولا: التصميم بمساعدة الكمبيوتر .

ثانيا: التصنيع بمساعدة الكمبيوس .

#### أولا: - التصميم بمساعدة الكمبيوتر:-

أصبح الكمبيوتر أحد الأدوات التي يستعان بها في شتى مجالات الحياة ويعكس تكنولوجيا العصر على ادراك ومفاهيم المصمم والإستفادة من هذه التقنيات الحديثة . ولهذا كان ولابد من أن يكون هناك من يفي بالمتطلبات الإستخداميه الكثيرة المختلفة وأن توضع لها اعتبارات وتقنيات وتصميم يواكب حركة وايقاع الحياة السريعة حيث أصبح الوقت عنصرا إقتصاديا هاما يدخل ضمن التكلفة الفعلية لها لهذا فالإتجاه الى استخدام أداة من أدوات العصر وهي الكمبيوتر خاصة نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD حيث أنه من البرامج التي تساعد المصمم بمعطياتها مما يسهل دفع حركة الإنتاج .

وليس الهدف من استخدام الكمبيوتر في حد ذاته كجهاز ولكنه أداة من الأدوات المساعدة شأنه شأن أي أداة من الأدوات وهو فقط يسهل العمليات ويختصر الوقت . ولكن يظل الإنسان والعقل البشري ( وهو محور العمليات التصميمية والإبداعية) مهما كثرت أو تطورت الآلات أو اتخذت أي شكل من الأشكال فهو وراء كل هذه الإبتكارات ولن تلغي الحاسبات أو تقلل من أهميته وشأنه . وايضا البصمة واللمسة الإنسانية مقترنة دائما بإبداع الإنسان أو (العقل البشري) رغم أن الأجهزة والمعدات الحديثة بدأت في وضع هذه اللمسة إلا أن الإنسان لا يمكن مضارعته . (٣)

فالتصميم بمساعدة الكمبيوتر ما هو إلا عملية ابداع للتصميم باستخدام امكانيات الكمبيوتر عن طريق عرضه بواسطة شاشة الكمبيوتر والتى تمثل لوحة رسم إيهامية وهى تتصف بذلك لكونها ثنائية الأبعاد فى حين الرسم الظاهر عليها نراه مجسما أى أنها لا تختلف كثيرا عن الورقة والقلم إلا أنه فى حقيقة الأمر هناك اختلاف كبير بين الكمبيوتر ولوحة الرسم ، فالصورة التى التى تعرض على شاشة الكمبيوتر سواء كانت ثنائية أو ثلاثية الأبعاد هى نتاج العمليات التى تتم داخل الكمبيوتر نتيجة استخدام التطبيقات التى تتيحها لنا برامج الكمبيوتر وهى عديدة ولكنها تندرج تحت أى من التطبيقات التالية :--

- Raster Graphic & Image Editing Programs.
- Drawing & Vector Programs .
- Animation computer Programs.
- 3 D Graphic Programs.

## \* التطبيق الأول: -

هو نوع من برامج الرسم التى تعالج الصور كمجموعة من النقاط ( Dots ) بدلا من الأشكال الهندسية مثل ( الخط ، المنحنى ، الدائرة ، ....النخ ) إلا أنها مزودة بالأدوات اللازمة لرسم هذه الأشكال الهندسية ولكنها تتعامل معها كصورة أى أننا لا نستطيع تعديلها كشكل هندسى .

Photoshope, Paint Brush, ) ومن هذه البرامج المستخدمة برنامج (Picture Publisher

#### \* التطبيق الثاني: --

وهو مستخدم فى الرسم وبرامج الخيال حيث يصف الصورة رياضيا كمجموعة من الأوامر لتكوين الأشكال الهندسية مثل (الخط ،الدائرة ، ...الخ ) بحيث يمكن المستخدم أن يقوم بتعديلها بسهولة لأنها تعتبر وحدات مستقلة عن طريق تحديدها وبالتالى تحريكها أو تعديل أبعادها دون حدوث تشوهات فى الصورة .

ومن أشهر البرامج المستخدمة في هذا النطبيق ( AutoCad, ) ومن أشهر البرامج المستخدمة في هذا النطبيق ( Freehand, Corel Draw

#### \* التطبيق الثالث :--

وتمثل عملية التحريك حيث يمكن إنجازها بطرق متعددة تعتمد على الأدوات التى يزود بها القائم بعملية التحريك واختياره للبرامج المستخدمة في هذه العملية من خلال ثلاث طرق يستخدم فيها الكمبيوتر لإبداع هذه العملية :--

- رسم الصورة ثم إخفاؤها ثم إعادة رسمها في مناطق مختلفة على
   الشاشة .
  - عرض الصور المرسومة في نتابع على الشاشة .
- استخدام أدوات بناء الترتيب التي تمكن المحرك من توصيف الشئ (
   نقطة البداية ، المسار ، عملية التحريك من خلال البرنامج
   المستخدم) .

#### \* التطبيق الرابع:-

وهو ما يختص بالصور ثلاثية الأبعاد وهى صور فى حقيقتها مسطحة ولكن تم معالجتها لتعطى احساس بالعمق – فنحن نرى العالم والأشياء داخله على هيئة ثلاثية الأبعاد (طول ، عرض ، ارتفاع ) – هذه الظاهرة الطبيعية ناتجة من التفاعل بين أعيننا وعقولنا والتى لا تزال غير مدركة كلية بالنسبة لنا ، فالمسافة بين العينين حوالى ٢ سم الأمر الذى يجعل كل عين تستقبل صورة مختلفة ويقوم المخ بصهر هاتين الصورتين الى صورة مفردة ثلاثية الأبعاد تمكننا من الإحساس بالعمق وهذه الطريقة من الإبصار تعرف بالرؤية التليسكوبية binocular vision أو الرؤية المجسمة stereoscopic .

ومصمم الجرافيك يستخدم الكمبيوتر في ابداع اشكال ثلاثية الأبعاد بواسطة عملية تعرف بالتحويل ( Rendering ) وفي هذه الحالة فالصورة الثلاثية الأبعاد لا ترجع الرؤية التأسكوبية التي تحدثنا عنها ولكن ترجع لعملية التحويل هذه وإضافة الظلال والإضاءة مما يعطى احساس بالعمق من خلال عمليات حسابية تجرى بواسطة أحد البرامج التطبيقية في هذا المجال مثل برنامج ( 3d max ).

وهذا النطبيق يستخدم مجالات عديدة لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد قد تكون معقدة في بعض الأحيان كنماذج الطائرات والسيارات .

والتصميم باستخدام الكمبيوتر عملية يندمج فيها الإنسان والآلة لتكوين فريق لحل المشاكل الناتجة عن عمليات التصميم بحيث يعكس أفضل صفات الإثنين معا في تكامل ، ويجرى التعامل في مثل هذه العملية بشكل أفضل من عمل الإنسان بمفرده ويعنى هذا التكامل أنه لا ينبغي أن يستخدم الكمبيوتر حيث المصمم أكثر كفاءة والعكس ، لذا فإنه من المهم هنا التعرف على المواصفات والميزات الدقيقة لكل من الكمبيوتر والمصمم الذي يعمل عليه لكي يمكن أن يؤديها أيا منهما بشكل منفصل وأيها ينبغي أن تؤدى بكلاهما معا لمساعدة بعضهم البعض .

#### فكرة الرسم بالكمبيوتر:

لقد اعتاد المصممون أن يعدوا تصميماتهم بدءا من الإسكتشات البدائية البسيطة التى تطور لتصل الى شكل المنتج وهنا يمكن أن يكون للكمبيوتر دوره المتميز في الإنتقال بهذه الرسوم البسيطة الى شكل المنتج النهائي وهي عملية تكون في العادة مرهقة ومضنية وتستغرق الوقت الطويل .

فوق كل هذا فإن جزءا كبيرا من عملية الرسم الهندسى التصميم تعتمد على تعديلات وتحويرات فى نماذج أو تصميمات قائمة وهو أمر يكون الكمبيوتر فيه دورا بالغ الأهمية .

ويوضح شكل ( ١٢ ) بداية التفكير في تصميم حوض وهو أحد منتجات الأدوات الصحية وبدأت الفكرة من دائرة كرسم نثائي الأبعاد تم تحويلها الى كرة كرسم ثلاثي الأبعاد وعمل قطع في هذه الكرة الى الجزء الذي يمثل جسم الحوض وقد تم تطويره الى أشكال لأحواض متنوعة باستخدام قدرة الكمبيوتر على تكبير وتصغير وضغط وثني الأجزاء المختلفة في التصميم ، فبمجرد أن بختزن التصميم الأساسي يمكن للمصمم أن يجرى عليه تحويرات بل وإضافة الى أجزائه ويغير من صفات هذه الأجزاء ومن ثم بناء رسوم جديدة تماما في بضع دقائق .

وللكمبيوتر دوره الذي لا يمكن إنكاره في هذا الصدد ، فيمكنه أن يزودنا بمجموعة من الصور المنظورية في أي مرحلة من مراحل بناء التصميم لمساعدته

للحصول على تصور متكامل للتغيرات التى طرأت على التصميم بشكل فورى ، بالإضافة الى أن للكمبيوتر دوره فيما يختص بالرسم الهندسى فى مجالين آخرين هما تصميم النظم والتصميمات المستخدمة فى ماكينات التحكم الرقمى (CNC).


هناك نوعان من الرسم في الحاسب :-

1- الرسم الخطى (VECTOR) .

#### 'RASTER -Y

وتعتمد طرق الرسم بالكمبيوترعلى دمج طرق استخدام الرسم الفنى والمقدرات التقنية للكمبيوتر لتحويل المعلومات الى صورة وصفية . ومن أشهر طرق الرسم بالكمبيوتر طريق الرسم الخطى VECTOR DRAWING والتى تستخدم فى الرسومات الهندسية وتعتمد على أن النقطة هى بداية تكوين أى شكل وليس المخالفة المستخدمة فى بعض برامج الجرافيك الأخرى مثل برنامج adobe photoshop إلا أنه تتم الطباعة الآن بواسطة طريقة ال متعدد عتى فى حالة رسم التصميم بطريقة الرسم الخطى vector نظرا لسرعة الطريقة الأخيرة فى عملية الطباعة .


وفى طريقة الرسم الخطى ( vector ) يتم التعامل مع العناصر المرسومة عن طريق المعادلات الرياضية التحليلية حيث يمكن حساب نقاط النقاطع والظاهر والمختفى والإضافة والحذف الى العناصر . وايضا هناك طرق أكثر تعقيدا تنتج عنها صور تماثل النموذج الفراغى ونموذج السطح للشكل الحقيقي ويتم رسمها بإستخدام نموذج حسابى للشكل ويطلق عليها اسم نموذج الكتلة .

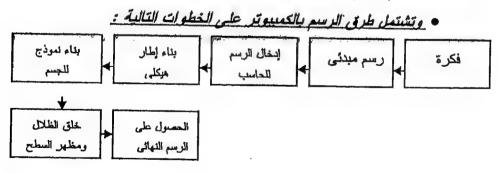

- فكرة التصميم (الموضوع) وتبدأ بالفكرة الأساسية وتوضيح بعض الإعتبارات في صورة رسوم ، وهذه تتم قبل التعامل مع الكمبيوتر .

- تحويل التصميم الى معلومات القابلة للمعالجة بالكمبيوتر .
  - الحصول على رسم مبدئي بواسطة الكمبيوتر .
    - تعديل ومراجعة الرسم المبدئي .

الحصول على الرسم النهائي بتجميع عناصر التكوين في نسق متكامل يفي بتحقيق الغرض من التصميم .

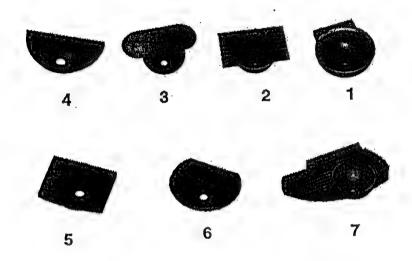

#### شکل رقم ( ۱۲ )

# • معالجة معلومات التصميم:

المعلومات مطلب أساسى فى مراحل التصميم مثل تحديد الإحتياجات والتعرف على المشكلة حتى يتم بلورة حل التصميم كما أنها مطلوبة لتوجيه العمليات الإنتاجية . وتتضمن مرحلة حل التصميم أيضا تدفقا متواصلا للمعلومات بين المصمم والكمبيوتر فى شكل رسوم توضيحية ومعالجات لفظية أو رياضية .

فتخزين المعلومات بترتيب عقلانى منطقى هو قدرة مميزة العقل البشرى ، ولكن هذا العقل يتمتع بطاقة تخزين محدودة ولايمكن الإحتفاظ بالمعلومات فيه الى الأبد فلابد لها أن تتلاشى جزئيا كلما طال الأمد ، وعلى النقيض فالكمبيوتر له القدرة على التخزين بطاقة عالية وموثوق فيها ويمكن الوصول الى مفرداتها بسرعة عالية بالمقاييس البشرية ولكنه ليس له القدرة على

التنظيم المنطقى الحدسى ، لذا فإنه من المنطقى أن تترك أمور تخزين المعلومات للحاسب ولكن تحت توجيه وتخطيط من المصمم البشرى .

الرسومات هي وسيلة انتقال المعلومات وهي وسيلة عقيمة - رغم ما قدمته للبشرية - وذلك اذا تمت يدويا لأن استخدام الكمبيوتر في أدائها وتوظيفها هو الأكثر ملائمة لكي نحرر المصمم من الأعمال المتكررة والمملة في كل مراحل العملية التصميمية لكي يتفرغ لصنع قرارات تعتمد على نتائج تحليله الحدسي ونترك للكمبيوتر توليد أكبر كم من معلومات الإنتاج.

والحاجة الى الإستفادة من هذه الوسائط عالية التخزين تجعل من الكمبيوتر أداة جيدة ومتميزة للتعامل مع البيانات ، ولن يكون التعامل مع هذه المعلومات سهلا مادام المستخدم لم يعتاد التعامل مع الكمبيوتر بشكل كفء والإستفادة من ميزة التعامل مع البيانات والمعلومات بشكل أكثر كفاءة وسرعة .

فمعظم الشركات تختزن معلوماتها التفصيلية التى تتوفر لديها عن منتجاتها داخل الكمبيوتر بل ومع ازدياد قدرة الكمبيوتر الجرافيكية فإن المعلومات المرئية من صور ونماذج مجسمة وغيرها تختزن الآن جنبا الى جنب مع الكتابات والتقارير تختزن داخل الكمبيوتر الأمر الذى يوفر قاعدة بيانات متميزة.

إن نجاح قواعد بيانات التصميم يكمن في أسلوبها الإختزان وترتيب وتصنيف المعلومات الى جانب سرعتها في عملية إسترجاعها . ( ٩ )

#### • الرسوم ثنائية وثلاثية الأبعاد 2D & 3D, Drawing:


تداول ونقل الأفكار هو جزء أساسى من خبرة وممارسات التصميم والرسوم كانت دائما الوسيلة الأكثر أهمية فى تداول الأفكار والمقترحات فى عالم التصميم بين المصمم والصانع والتاجر والمستهلك وفى بعض الأحيان بين المصممين بعضهم البعض ، ومع هذا فإنه فى بعض الحالات الخاصة حيث تستخدم ماكينات التحكم الرقمى ( CNC ) يختلف شكل الإتصال وأسلوب تداول الأفكار الى حد ما . ( • )

لقد قللت العديد من الشركات من الوقت المنفق في الرسوم التقليدية بالتوظيف غير التقليدي للإسكتشات المرسومة باليد والتعبير بالرموز المبسطة ،

كما لجئوا الى إعداد رسوم قياسية مستقلة لكل جزء على حدة تجمع معا فيما بعد ثم تحدد خاماتها أو توضع عليها الأبعاد .


مثل هذه الأمور جميعا أمكن إحلالها ببرامج الكمبيوتر المختلفة للرسم ، ولكن مهما كانت الإنجازات التى تمت فى هذا المجال لا يمكن أن تقارن بتلك التى تمت فى مجال بناء المجسمات ثلاثية الأبعاد من المقاطع .

تتضمن الرسوم الثنائية الأبعاد عددا كبيرا من التطبيقات مثل الإسكتشات والرسوم التنفيذية والرسوم الهندسية والرسوم التفصيلية والمجمعة وغيرها من المعالجات التى ظلت مستخدمة لقرون عديدة لكن معالجة الرسوم ثلاثية الأبعاد أصعب جدا من التعامل مع الرسوم ثنائية الأبعاد خاصة عندما يكون مطلوبا إزالة الخطوط غير المرئية أو حساب قدر الإضاءة والظلال التى يجب أن تقع على أى سطح من السطوح . (1) والإتجاه الآن نحو استخدام الرسوم ثلاثية الأبعاد سواء بتصميمها من البداية أو بتحوير الرسوم ثنائية الأبعاد لعمل المجسمات وذلك بأن نرسم المساقط لمنتج ما ونطلب من الكمبيوتر أن يحول هذه المساقط الى رسوم ثلاثية الأبعاد . كما بالشكل رقم (١٣) ).

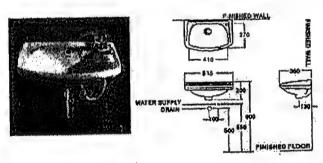

## شكل رقم (١٣)

أو الحصول على قطاع تفصيلى يوضح لنا السمك وتفاصيل المنتج الداخلية والتى كان من الصعب الحصول عليها إلا بتنفيذ النموذج الأول لكن مع هذه البرامج أمكننا الدخول الى أدق التفاصيل للمنتج مما يسهل اتخاذ القرار الصحيح والسريع فى نفس الوقت بالنسبة لعملية الإنتاج فى زمن قياسى ودون تكلفة زائدة ووقت مهدر فى تصنيع النموذج الأول وذلك كما بالشكل رقم (١٤).

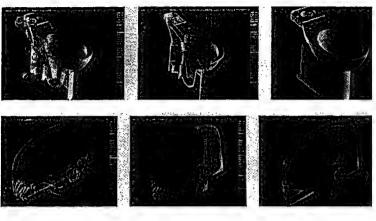

شكل رقم (١٤)

## ما هي الرسوم ثلاثية الأبعاد ؟ .

بالنسبة للعديد منا، فإن العاب الكمبيوتر والكثير من ماكينات الالعاب في دور الملاهي هي رسوم ثلاثية الابعاد ، وجميع هذه الالعاب والافلام التي صنعت من خلال رسوم موادة بالكمبيوتر ينبغي أن تمر بثلاث مراحل أساسية لازمة لخلق مناظر واقعية ثلاثية الابعاد .

- \* خلق عالم افتراضى ثلاثى الابعاد .
- \* تحديد أي جزء من العالم سوف تراه على الشاشة .
- \* تحديد كيف سيبدو كل بكسل ( pixel ) وكيف يتم توليف هذه البكسلات لتظهر في شكل صورة ثلاثية الابعاد أقرب ما تكون للحقيقة .

#### ملامس الأسطح:


عندما نقابل سطحا ما في العالم الحقيقي يمكننا أن نجد المعلومات الخاصة به بوسيلتين أساسيتين ، فيمكننا أن ننظر إليه - في بعض الأحيان من عدة زوايا- أو كما يمكننا لمسه لنتعرف على ما إذا كان صلبا أو خشنا أو ناعما . أما في العالم ثلاثي الأبعاد الافتراضي مع هذا فإننا يمكننا فقط أن ننظر إلى أسطح الأشياء لكي نجد كل المعلومات اللازمة لنا وكل هذه المعلومات يمكن أن تصلنا في ثلاثة أشكال أو مجالات :

اللون: أي لون مجمل الشيء وهل يحمل كله نفس اللون.

الملمس: هل يبدو الشيء ناعما أم يحتوى على ملامس خطية أو نتوءات أو شقوق أو أي شيء آخر غير معتاد في سطحه .

الانعكاسات : كم من الضوء يعكس الشيء وهل الانعكاسات حادة أم مشوشة. وهل هناك مصدر واحد لهذه الانعكاسات .

هذاك طريق واحد لجعل المنظر يبدو حقيقيا وواقعيا وهو أن يكون اديك مجموعة متنوعة من هذه العناصر الثلاثة في أرجاء الصورة المختلفة. انظر حواك الآن إن لون مفاتيح الحاسب الذي تعمل عليه لها لون مختلف وملامس مختلفة وانعكاسات مختلفة عن كل ما يحيط بها ، حتى عن جسم الحاسب أو الشاشة المجاور لها كلها تختلف عن لون وملمس ذراعك ويدك وهكذا . ولكي يتحقق لمنظر ما ألوان واقعية يكون على الحاسب الاختيار بين ملايين الألوان لكل بكسل (pixel) من بكسلات الصورة . أما التنوع في الملمس فيأتي من كلا من النماذج الرياضية التي نعرفها للأسطح بدءا من جلد الضفدعة إلى طبق الجيلي إلى الصور الملمسية التي يختزنها الحاسب والتي يمكن تطبيقها على الأسطح كما بالشكل رقم الملمسية التي يختزنها الحاسب والتي يمكن تطبيقها على الأسطح كما بالشكل رقم والمرونة والبرودة والحرارة إلى توليفة من الألوان والملامس والانعكاسات . وإذا ما كان واحدا منها خاطئا فإن خدعة رؤية الواقع سوف تضيع .

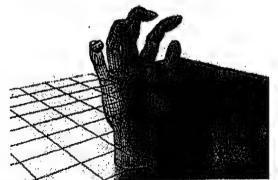

إضافة الملمس الى سطح الجسم الشبكي حول الجسم الى صورة ناعمة الملمس بمكن التعرف عليها كبد إنسان التعرف عليها كبد إنسان شكل رقم ( ١٥ )

#### الإضاءة:

عندما ندخل إلى غرفة ما فإننا نبادر إلى إضاءة المصباح . وقد لا تفكر أبدا في الطريقة التي يأتي بها الضوء من المصباح وكيف ينتشر حولنا في الغرفة ولكن المهتمين بالرسوم المجسمة ثلاثية الأبعاد لابد لهم ان يفكروا بذلك جيدا لأن الأسطح المحيطة بالشبكة لابد لها من أن تضاء من جهة ما. وأحد أهم التقنيات المستخدمة في ذلك تسمى تتبع الإشعاع Ray Tracing وهي تعتمد على مخطط لمسار الضوء الذي يسلكه شعاع خيالي من الضوء خلال مساره من مصدر الضوء إلى الجسم المضاء . حتى في انعكاسه من المرايا وأشباهها والأسطح العاكسة الأخرى حتى يقع تماما على الأجسام بكثافة مختلفة من زوايا مختلفة .

وعندما يكون الضوء في مسار واحد من مصدر واحد فإن حسابات إضاءة الأجسام يكون معقدا إلى حد ما ، لكن معظم الغرف والأماكن التي نعرفها تأتيها الإضاءة من أكثر من مصدر ، عدد من المصابيح ، إضاءة السقف ، النوافذ ، والشموع وغيرها .

ويلعب الضوء دورا هاما في تأثيرين يعطيان مظهر يدل على الوزن والصلابة للأجسام وهي الظلال والظلال الساقطة ، وأول هذه هو الظل Shade وهو يحدث عندما يسطع الضوء على جسم ما من ناحية أكثر من ناحية أخرى . هذا الظل هو الذي يعطينا استدارة الكرة وبروز عظام الخدين وانحناءات وانثناءات الملاءة على السرير والستارة على النافذة ويبدو معه عمق الأشياء ، وهذه الاختلافات في شدة الضوء تعمل على الأشياء بحيث تخدع الرائى لكي يرى الأسطح مجسمات لها طول وعرض وعمق . كما بالشكل رقم ( ١٦ )

أما خداع الوزن فينشأ من التأثير الآخر للضوء وهو الظلال الساقطة Shadow ، فتسقط الأجسام الصلبة ظلالا عندما يسطع الضوء عليها ويمكن ان نرى هذا واضحا في المزولة الشمسية أو شجرة قبل الظهيرة يسقط عليها الضوء من جهة ما فيسقط ظلها على الجهة المقابلة . ولأننا تعودنا أن نرى الناس والأشياء وهي تلقى بظلالها ، فإن رؤية الظلال الساقطة في المناظر والصور المصنوعة ثلاثية الأبعاد تجعلها لكثر واقعية وتؤكد خدعة الوهم بأننا نرى منظرا أو نافذة على العالم الحقيقي بدلا من شاشة مليئة بالأشكال المرسومة هندسيا والمولدة رياضيا .




إضاءة الصورة لا تضيف عمقا للأثنياء فقط بل تمدها أيضا بالظلال الساقطة شكل رقم ( ١٦ )

### المنظور Perspective

المنظور هو أحد الكلمات التى تبدو صناعية وهندسية ولكنها فى الحقيقة تصف الحقيقة الواضحة التى يراها كل منا ، فإذا ما وقفت على جانب طريق طويل مستقيم ناظرا إلى آخره فإنه يبدو كما لو كان جانبى الطريق يجتمعان معا فى نقطة واحدة عند خط الافق ، كما أنك ترى الاشجار واعمدة الاضاءة الأقرب اكبر والأبعد اصغر والأبعد منها اصغر واصغر وهكذا ،

فى الحقيقة أن الأشجار تبدو كما لو كانت تتجمع Converge على نقطة تنشأ على جانبى الطريق ، وهكذا عندما نجد أن عناصر منظر ما تتجمع بالتدريج فى نقطة واحدة على مسافة بعيدة منا فإن هذا يسمى منظورا Perspective ، وبالطبع فإن هناك عدة تتويعات واختلافات ولكن معظم الرسوم ثلاثية الأبعاد تستخدم منظور النقطة الواحدة كما بالشكل رقم (١٧).

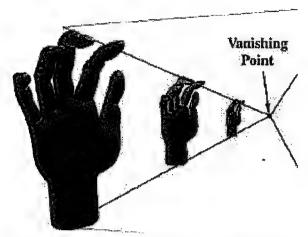

شكل رقم (١٧) بوضح بيان اللأشكال في المنظور

فى الرسم السابق الأيادى متصلة وبعيدا عن بعضها لكن فى المناظر الحقيقية غالبا ما يكون هناك بعض الأجسام التى تحجب أجساما أخرى . ويكون على برمجيات الكمبيوتر هنا ليس فقط حساب حجم الجسم الأبعد وموضعه وإنما أيضا معرفة أى الأجسام يظهر اكبر وأيها اصغر وأى التفاصيل فى الأجسام الأخرى تحجب وأبها يظهر واضحا .

وأهم التقنيات المستخدمة لهذا الغرض أى فى حساب هذه العوامل هو ما يسمى بمخزن العمق z-buffer ، وهذا الاسم يأتى من التوصيف المعروف للإحداثيات الهندسية أو الخطوط الوهمية التى تمتد من مقدمة الصورة إلى خط الأفق وهناك كما نعلم بالطبع محورين آخرين هما x الذى يقيس ويعاير المنظر من جانب إلى الآخر ، Y الذى يعاير المنظر من اعلى إلى اسفل .

وتعمل طريقة z-buffer على إعظاء كل مضلع أو نقطة في المنظر قيمة تعتمد على مدى قربها من مقدمة الصورة ، وعموما فإن قيم z الأصغر تكون للنقاط القريبة من المقدمة ( سطح الشاشة ) وكلما زادت القيمة كلما زاد بعدها عن سطح الشاشة واقترب من نقطة الأفق ، فعلى سبيل المثال فإنه في Z-Buffer ذي المثال فإنه في 7 البيت ( 16 Bit ) يخصص رقما مثل ٣٢٧٦٨ - لجسم يتم إظهاره كأقرب ما يكون للشاشة ويعطى القيمة ٣٢٧٦٨ الموجبة لجسم يبعد عنها بعدا أقصى .

فى العالم الواقعى لا يمكننا أن نرى الأجسام المتوارية خلف أجسام أخرى لذلك فإنه لا يكون لدينا مشكلة فى التعرف على أى الأجسام اقرب وأيها ابعد وأيها يخفى الآخر.

لكن الكمبيوتر يواجه هذه المشكلة دائما ويحاول أن يحلها بشكل مباشر وذلك بأن يحسب قيمة z لكل نقطة عند إنشاءها ويقارنها بالأجسام الأخرى التي لها نفس الإحداثيات السينية والصادية x و x ويكون الجسم الذي له اقل قيمة z كامل النفاصيل ظاهرا تماما بينما الأجسام التي لها قيمة z أعلى z تكون ظاهرة عند نقاطعها مع الأخرى .

إن النتائج هذا تؤكد أننا لا يمكننا أن نرى الخلفية أو العناصر الأقرب لها وقفت خلف عناصر أخرى اقرب للمقدمة ، وبما أن قيم Z تحسب للأجسام قبل إظهارها لذلك فإن هناك بعض المناطق والأجسام التي تكون محجوبة بأخرى لا يتم إظهارها أبدا مما يسرع العمل أثناء عملية الإظهار Rendering .

### عمق الميدان Depth of Field

هو تأثير ضوئى بصرى يستخدم بنجاح فى خلق المناظر المجسمة ثلاثية الأبعاد فى المثال السابق الذى طرحناه ، وهو الأشجار على جانبى الطريق ، فكما أن الأشجار تصغر كلما بعدت عن عيوننا فإن هناك ظاهرة أخرى تحدث وهى أنها تصبح أيضا أقل وضوحا ومشوشة بعض الشيء ، وهذا ينطبق أيضا على رؤية الصور والأفلام ، ويستخدم صناع الأفلام ومصممو برامج الكمبيوتر عمق الرؤية فى غرضين أساسيين :

- \* لتأكيد الخداع والإيهام بوجود العمق في المنظر الذي تراه إنه من الممكن الكمبيوتر أن يجعل كل شيء يظهر في المنظر بصرف النظر عن درجة قربه أو بعده واضحا بدون أي تشويش وهو ما لا تستطيعه العين ، ولكن بما أننا قد اعتدنا على رؤية الأشياء الأبعد اقل وضوحا فإنه إذا ما صنع الكمبيوتر ذلك يكون المنظر غير واقعى ويبدو مصنوعا وآليا بعض الشيء .
- \* الاستخدام الثانى هو تركيز الاهتمام على عنصر معين أو ممثل معين يكون في هذه اللحظة محور الاهتمام أو الأكثر أهمية ، فلكي يوجه المخرج

اهتمامنا إلى بطل المسلسل فإنه على سبيل المثال سوف يستخدم عمق الميدان قليل العمق حيث يظهر الممثل وحده كأوضح ما يكون في البؤرة .

### **Anti-Alias**

هى تقنية تستخدم اخداع العين وايهامها برؤية أشياء غير موجودة ، فقدرة نظم الرسم والصور الرقمية فى خلق خطوط رأسية وأفقية هو شىء لاشك فيه ، ولكن عندما يأتى الأمر إلى الأقواس والخطوط المائلة والمنحنية والقطرية وهى الاكثر انتشارا فى عالم الحقيقة ، فإن الكمبيوتر يمكن ان ينتج تأثيرات تشبه السلام والدرجات بدلا من الخطوط المنحنية السلسة السليمة التى نعرفها .

ولمزيد من خداع العين نحو رؤية هذه الخطوط ناعمة فإن الكمبيوتر يعمد إلى اضافة ظلال متدرجة لنفس لون الخط على البكسلات (pixel) المحيطة به ، هذه البكسلات الذائبة المتدرجة من الخط إلى ما يحيط به سوف تخدع العين نحو التفكير في أن الدرجات أو السلالم قد اختفت ، وهذه الطريقة في خداع النظر بإضافة الوان وظلال متدرجة تسمى Anti-Alias وهي واحدة من التقنيات التي تفصل صور الكمبيوتر المجسمة عن تلك المصنوعة باليد .

إن المسألة تكون أكثر تعقيدا عندما تتحرك هذه الخطوط في الرسوم المتحركة ، حيث يتطلب الأمر اضافة الالوان والدرجات الظلية المختلفة لتناسب الموقع الجديد للخط المطلوب رسمه .

#### اساليب ادخال بيانات التصميم للكمبيوتر:

۱- التصميم مباشرة على شاشة الكمبيوتر ومن ثم يمكن الاستفادة من التصور المعد بواسطة الكمبيوتر (اللموذج المرثى 3D Solid Modeling) في عمل محاكاة افتراضية ونموذج مادى التصميم المقترح ومن ثم الاختبارات المختلفة فيما يسمى بالتصميم الرقمي أو الالكتروني.

٧- التصميم بالأسلوب التقليدى وإعداد الاسكتشات الحرة يدويا وكذا الرسومات والنماذج المادية يدويا وإدخال بياناتها للكمبيوتر عن طريق الأجهزة الإلكترونية مثل قارئ الرسوم 3D Digitizer وماسح الأشكال المجسمة باستخدام شعاع الليزر 3D Scanners .

٣- التصميم اليدوى وعمل أفكار مقننة من البداية تتوافق مع طبيعة الكمبيوتر في عملية التصميم فيما يسمى بعمل أشكال مقننة رياضيا Organization Forms Mathematical وإدخال قيم بيانات الأشكال إحداثيا x.y.z للحصول على تصور رقمى للتصميم الجديد على شاشات الكمبيوتر دون تشوية ويمكن الاستفادة مئة بعد ذلك في عمليات المحاكاة والقولبة.

وفي هذا الصدى ترى (مؤسسة أمريكية لأبحاث التصميم والتصنيع وانتصنيع وفض Wohlers Association ) أن الشركات المستخدمة الكمبيوتر في عملية التصميم ونظم الحكات تمثل الموجة الأولى في مجال الاستفادة من التكنولوجيا في تصميم المنتجات ، وأن الموجة الثانية قد بدأت في النمو بالاهتمام بأدوات التكنولوجيا ومراكز النماذج والقولبة حيث يمكن الاستفادة من النموذج الرقمي المصمم بالكمبيوتر في عمل المحاكاة الافتراضية وإعداد النماذج المادية أليا Rapid Prototyping ومن ثم إجراء الاختبارات والدراسات الوظيفية ، التحليل البنائي Structural Analysis ، تحليل سلوك الخامات تحت ظروف العمل Mold Flows Analysis وإذا كانت النظرة قصيرة المدى لبعض الشركات اتجاه التصميم الرقمي في الحصول فقط على بدائل لانهائية للافكار في مرحلة مبكرة من عملية التصميم دون تحقيق الجوانب السابقة بالرغم من المجهود المبذول فيه فإن عملية التصميم يدويا وإعادة اختبار التصميم الكلى ودورة التصنيع لتحديد الصلاحية والأخطار المتوقعة وتجنبها مما يعد مكلفا الكلى ودورة التصنيع لتحديد الصلاحية والأخطار المتوقعة وتجنبها مما يعد مكلفا وهذا تبرز أهمية الاستغادة الكاملة من البيانات الرقمية حتى المراحل النهائية.

### طبيعة عملية التصميم في ظل التكنولوجيا المتقدمة:

من الضرورى تقليل هذا الكم الهائل من البيانات و التى نقدم فى عمليات التصميم بأساليب تقليدية على هيئة تقارير تضم رسومات هندسية وفوتوغرافية وإسكتشات معدة بواسطة المتابعين التجارب و التى بقراءتها يمكن معرفة افكار المصممين فيما يسمى Write Media , ولكن فى ظل التكنولوجيا الحديثة تأخذ عملية التصميم طبيعة مختلفة فيطلق عليها عملية التصميم المضغوط حيث يمكن توحيد عمل جميع فرق التصميم معاً من مهندسين ومصممين بحيث إذا كان هناك

قرارات تعديلية فيمكن أن تتم على جميع المستويات فى وقت واحد , وعلى هذا الأساس فإن عملية التصميم ذات الملامح الجديدة توفر القدرة على الإنتقال من التصميم الرقمى الى النموذج المادى اليا وهذا يوفر الإمكانية لإنتاج عينات أولية للمنتج النهائى من خامات حقيقية فى ساعات أو عدة أيام (١٢).

#### • الهولجرافي:

وهى موجة تكنولوجية جديدة تسود عالم الكمبيوتر ويتوقع أن تصبح أساس عمليات التصميم والتصنيع ورقابة الجودة فى القرن الحالى ويحل فيها الليزر محل أشعة الكاثود فى عمل الشاشات كما تحل فيها الصور ثلاثية الأبعاد المجسمة التى تعرض الأشياء بأشكالها وتفاصيلها الكاملة محل الصور الثنائية ويتم فيها استخدام أداة تحريك سهم الإشارة (الماوس) بموجات الميكرويف ليصبح ثلاثى الأبعاد ، الأمر الذى سيغير من طريقة التعامل بين الإنسان والكمبيوتر ويجعلها حرة وقائمة على التفاعل السهل .

وعلم الهالوجرافي يعرف بالتصوير في الأبعاد الثلاثة أو تصوير الهدف أو الجسم من عدد لا يحصى من الزوايا قد يصل الى أكثر من مليون زاوية تعطى مليون صورة للهدف ويتم تجميعها معا وباتساق تام لا يترك أي جزء من الهدف من الخلف او الأمام أو الأعلى أو الأسفل إلا ويسجله ويظهره على الصورة ، وفي هذه العملية يتم الإعتماد على أشعة الليزر في التصوير بدلا من أشعة كاثود وهو يتم على مرحلتين وليس مرحلة واحدة كما يحدث في التصوير العادى حيث بتم تسليط الضوء على هدف معين (تمثال مثلا) في وجود مرآة تستقبل جزءا من الصورة وتعيد عكسه على الهدف من زوايا مختلفة ، كل زاوية تعطى صورة ، وبعد تسجيل الهدف لا يتم تحميضه وطبعه بالطريقة العادية ،وإنما يتم بطريقة خاصة ثم عرضه بمساعدة أشعة الليزر والنظر إليه من خلال عدسة خاصة فيظهر في الفراغ بحجمه الطبيعي وبتقاصيله الدقيقة ، فهذا التمثال يمكن رؤيته من أعلى عند تغيير زاوية الرؤيه كما يرى ظهره مثلما برى صدره ووجهه .

وخلال السنوات الماضية أجريت آلاف الأبحاث لإدخال الكمبيوتر في هذه العملية ، بحيث يقوم بمحاكاة ما تقوم به أجهزة التصوير الهولوجرافي بالليزر اعلى نماذج رياضية معينة ، يتم فيها تصوير وتسجيل أهداف موجودة

بالفعل وإعادة إظهارها من جديد بحجمها الطبيعي في الفراغ ، او إنشاء وإبداع صور لأشياء لا وجود لها في الحقيقة وإظهارها في شكل ثلاثي الأبعاد وعرضها مباشرة في اللحظة نفسها لترى بالعين المجردة وهي ميزة لم تكن موجودة حتى وقت قريب ، وهو ما نجحت فيه شركة فورد علي وجه التحديد حيث استخدمت برامج الكمبيوتر المتخصصة في عمل صور الهولوجرافي أو التصوير ثلاثي الأبعاد في الفراغ في تشييذ وبناء النموذج التصوري لإحدى سياراتها وعرضها كصورة ثلاثية الأبعاد كاملة التفاصيل واضحة المعالم لسيارة ليس لها وجود في الحقيقة ولم تصنع من المواد المحسوسة كالمعادن وغيرها من المواد الأخرى.

ولجات الشركة لهذه التكنولوجيا كأسلوب حديث في تصميم السيارات والموديلات الجديدة ، بحيث يمكن الحصول على صورة كاملة للسيارة بكل تفاصيلها والوانها واجراء الاختبارات عليها والحصول على آراء الزبائن والخبراء بشأنها وتعديلها إذا لزم الأمر ، دون ان تنفق دولارا واحدا في تصميم وبناء السيارة بالأساليب والمواد العادية التي تتطلب وقتا وجهدا ومالا كبيرا .

وعن طريق تحريك الصورة وتدويرها أو جزء منها بزاوية ٣٦٠ درجة ، وهو ما يمكن المشاهد من التجول داخل السيارة ومشاهدة أى جزء منها على حدة بالتفاصيل المكونة له عن طريق أخذ مقطع سواء كان طولى أو عرضى لفحصها .


و هناك الكثير من هذه التطبيقات يقوم المهندسون والفنيون والمصممون حاليا بتحويل هذه المفاهيم والأفكار العلمية الى إنشاءات ومنتجات مصنعه تأخذ أشكالا مميزة يتم إظهارها بواسطة الرسم لتوضيح الشكل ومتطلباته من الأبعاد والمواصفات ودقة التراكيب وذلك للقيام بعمليات التصميم والتنفيذ أو التصنيع وأعمال التشغيل والصيائة أثناء العمر التشغيلي لها .

ويجب أن نلتفت الى حقيقة هأمة وهى ان مثل هذه التطبيقات تحتاج الى الكثير من المعلومات والبيانات لتساعد فى عملية التصميم المطلوب ، ويعتمد التصميم بواسطة الكمبيوتر على الذاكرة الرئيسية حيث يخزن منها ما يراه المستخدم مناسبا من أشكال و ألوان وبيانات تخدم التصميم وكلما كانت محتويات الذاكرة أكبر كلما أمكن استغلال هذه الإمكانيات .


ومن الممكن الإستفادة من تطبيقات نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر في مجال البحث عن طريق عمل رؤية تخيلية للحيز الذي سيوضع فيه قطع الأدوات الصحية وتحقيق العلاقات الأرجونوميكية للتحقق من صلاحية القطع للإستخدام وسهولة الحركة داخل حيز الحمام.


وتتمثل أهمية ذلك للحالات الخاصة التي سيتعرض لها المنتج عند استخدامه سواء كان داخل الأماكن السكنية أو الأماكن المتحركة ( القطارات ، الطائرات..) أو في المستشفيات . فمنتج الأدوات الصحية يمتاز بتعدد قياساته لتلائم الحيز التي ستوضع خلاله وبما أنها تشغل حيزا ثابتا فيجب مراعاة الحركة داخل المكان والمساحة المحيطة بكل قطعة حتى يسهل إستخدام القطعة المطلوبة بسهولة أيضا الرؤية الجمالية مطلوبة فالأرضية والحوائط سواء كانت بلاطات خزفية أو رخام أو أي شئ آخر مطلوب رؤيتها مع القطع الموجودة حتى يسهل عملية تتسيق الألوان أيضا الإضاءة عليها عامل في تحقيق الرؤية الجمالية للمكان.

فطبيعة المساكن الحديثة خاصة ما يطلق عليها الإسكان الإقتصادي جعلت حيز الحمام ذو مساحة محدودة مما يستلزم لذلك وجود قطع بمقاسات صغيرة حتى يسهل وضعها بالشكل الذى يتيح إستخدامها بسهولة إضافة الى سيولة الحركة داخل المكان والتى بالطبع ستكون محدودة الى حد بعيد كما أننا نستطيع الإستعانة بها فى تخيل أوضاع الحركة والإستخدام بالنسبة للشخص المعاق أو المريض مما يساعد فى عملية التصميم والإبتكار وفقا للإحتياجات والمعطيات الموجودة كما بالأشكال (١٨، ١٩، ١٠) توضح كيفية عمل الإضافات المطلوبة لكل قطعة حتى يستطيع الشخص المعاق أن يعتنى بنفسه داخل هذا المكان الذى نعتبره من الأشياء الخاصة جدا لكل منا .

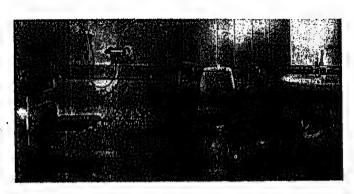

شکل رقم (۱۸)

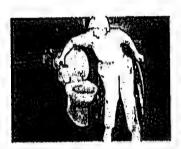


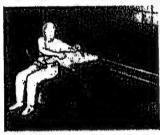



شکل رقم (۱۹)

يوضح كيفية استخدام الشخص المعاق لقطع الحمام

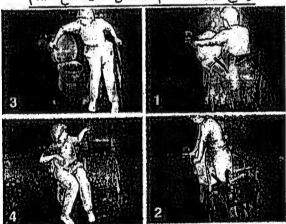

شكل رقم ( ٢٠ ) بوضح تسلسل حركة إستخدام المعاق لإحدى القطع الحمام

# مراحل إنشاء المجسمات ثلاثية الابعاد Models Creation:

### • أولا:- إنشاء المجسم Modeling :

هى المرحلة التى يتم فيها بناء نموذج رياضى للمجسم المراد إنشاءه ، وهناك تقنيتان رئيسيتان لتمثيل سطح المجسم (الكرة مثلا)

١- إما بسلسلة من المنحنيات

٢ - مجموعه من المضلعات ( مثلثات - مربعات - مخمسات )
 متراصاً جنباً لجنب .

والمكونات الأساسية فى هذه المجسمات هى النقاط Vertex التى تشكل الجسم ويحدد المجسم بالمظاهر الأخرى لهذه النماذج كلون السطح ونوعه وعلاقة كل Vertex بالآخر وتسمى Normal .

وظهور المضلعات كبيرة الحجم لا يمكنه إنتاج أسطح ناعمة لذا فإن النماذج التفصيلية والمجسمات الدقيقة تتطلب عدداً كبيراً جداً من هذه المضلعات أصغر حجما . فبناء المجسمات يستلزم إيجاد علاقة رياضية بين أسطح ثنائية الأبعاد في مستويات مختلفة Planes وإتجاهات Orientation مختلفة .

### • ثانباً: - التحويل Transformation

بمجرد أن هذه النماذج قد تم إنشائها يمكن أن تستبدل أو توضع على خلفيه من صنع الكمبيوتر، على سبيل المثال كرة تم إظهارها يمكن أن توضع ورائها خلفية من السجب ويمكن المستخدم من خلال تعليمات محددة أن يحدد حجم ومكان تواجد الأجسام بعد ذلك فإن الألوان واتجاهات الضوء والمواقع يمكن أن تضاف في المنظر الذي يخلقه الكمبيوتر بالإضافة إلى زاوية واتجاه وموقع الرؤية التي يمكن اختبارها جميعاً أيضا . عند هذه النقطة فإن برنامج الكمبيوتر يعمل على حل الشكل كمشكله هندسية ويحوله إلى عناصر أولية مثل المثلثات كأن الجسم يتكون من مثلثات وبعد ذلك فإن عملية الإظهار عليها تحديد أين موقع كل عنصر أساسي من هذه العناصر وكيف يبدو على الشاشة باستخدام المعلومات عن موضع الرؤية وموقع الجسم في المنظر ككل (١٣) .

### : Transform Calculation حساب التحويل

يرتبط كل من التغير والحركة فى العالم المادى الحقيقى الذى نعيشه بالطاقة والتواصل Continuity ، فتحريك صخرة ما من مكان إلى آخر بتطلب طاقة ، ورحلة الصخرة من النقطة A إلى النقطة B يتضمن بالضرورة الانتقال بين عدد لا نهائى من النقاط بين هاتين النقطتين ، أما فى العالم الافتراضى ثلاثى الابعاد فترتبط الأشياء فيه باحداثيات خيالية فى الفراغ الثلاثى الابعاد . بالطبع فإن هذه الاشياء لكونها خيالية فليس لها وزن فى عالم خالى من الجاذبية وبالتالى فإن كل الحركات والتغيرات تتم بدون بذل أى طاقة ، فإن الحركة فى الفراغ الخيالى ثلاثى الابعاد هى مجرد إعادة تعيين موضع النقطة إلى موضع آخر .

إن كرة لها مركزها في النقطة 0,0,0 مثلا يمكن أن تتحرك مباشرة ليصبح مركزها عند النقطة 3,3,3 أو حتى النقطة 1000,1000,1000 بدون المرور بأي نقاط وسيطة على الاطلاق ، إن أكثر المصطلحات شيوعا في حركة النقاط بتغيير لحداثياتها هو التحويل Transformation وما نتحدث عنه هنا هو التحويل في الاحداثيات ، إن الكلمة لتحمل العديد من التداعيات والمعاني عن الفرق بين الحركة في الاشياء الخيالية في فراغ الحاسب ثلاثي الابعاد .

### أنواع التحويل :

### : Translation الإزاحة - الإزاحة

ولأن نقل او إزاحة النقاط هو عملية رياضية مباشرة فيمكن أن نتم في كل التطبيقات الثلاثية الابعاد من خلال ما يسمى بصندوق الحوار Box أو ما يشابهه من الوسائل التي تمكننا من ادخال القيم الجديدة للاحداثيات التي تنتقل اليها النقاط . لكننا غالبا نحتاج إلى وقت لكي نتطور في كل التطبيقات لأننا لا نستطيع الوصول مباشرة إلى الشاشة وتحريك الأشياء اما وخلفا. لذا فإن البرامج المختلفة قد وفرت وسائل مختلفة لحل مشكلة التحويل التفاعلي. ولكن في كل الحالات يصب الحل دائما في تقسيم الحركة ثلاثية الإبعاد إلى حركة في مستويات مختلفة واتجاهات مختلفة . فللانتقال من الموقع 0,0,0 إلى الموقع 3,3,3 فإنه يمكننا ان

نستخدم المسقط الرأسى للشاشة لتحريكها أو لا إلى الموقع 3,3,0 ثلاث وحدات إلى اليمين وثلاثة إلى اعلى ثم نتحول إلى المسقط الأفقى Top View حيث يمكننا ان ننتقل ثلاث نقاط في العمق z.

### Potation الدوران - ۲ •

كل النقاط التى تمثل شيئاً ما يمكن أن تتغير موقعها على الشاشة وذلك بإستدارتها حول محور من المحاور X,Y,Z ويمكن أن يدار الشئ بشكل حر فى كل الإتجاهات بإستخدام الماوس .

### Resize التحجيم - "

يستعمل تحويل الإحداثيات أيضاً لغرض ثالث وهو تغير حجم الأشياء ، وهذا بالضبط ما يسمى بالتكبير والتصغير Scaling وهذا أيضاً ممكن لأن الشكل يتكون من نقاط ، لذا فهو يمكن أن يكبر بتحريك كل نقاطه للخارج بعيداً عن مركزه ، وينكمش أوينقلص بسحب هذه النقاط نحو المركز .

### • ثالثاً: - الظلل والأنوار Lighting and Shading •

يتم تظليل الشكل بعد تحديد عناصره الأولية و يمكن حساب معلومات الظلال بكل نقطه من نقاط الشكل من خلال موقعها ولون الضوء الواقع عليها في المنظر الذي خلقه الكمبيوتر وكذلك من خلال وضع واتجاه هذا السطح في الغراغ ولون سطحه والخامات المستخدمة في صنعه وأيضا الظروف الضوئية والبيئية المحيطة بهذا الجسم مثل الضباب وغيره.

وغالباً ما تستخدم أجهر ه الجرافيك طريقة جورود النظايل Shading وهي تعمل على حساب كمية الإضاءة في كل نقطة على حدى وتعمل على دمجها مع بعضها وخلط الألوان الحصول على سطح مظال بدرجة معينة بشكل يبدوا واقعى لحد كبير أما طريقه فونج الظلال Phong Shading فهي تمثل بالإضافة لما فعله جورود دمجاً لمساحات الظلال بعضها البعض في اتجاه عمودى على سطح الجسم أو سطح العنصر بما يمكننا من حساب كمية الإضاءة عند كل نقطة وهذا يوفر لحد كبير إمكانية حساب الأسطح مما يجعلها ناعمة ولكن الأمر يتطلب حسابات اكثر (١٣١).

### • رابعاً: -الخريطة النقطية Mapping :

وهى تعنى توزيع النقاط الملونة على السطح وهناك العديد من التقنيات التى تسمح للفنان أن يضفى تفاصيلاً واقعية إلى نمانجه باستخدام أشكال بسيطة أكثرها شيوعا هى :

1- خريطة الملمس Texture mapping والتي تعمل على تطبيع انفسها على الشكل وأسطحه كما نفعل بورق الحائط فعلى سبيل المثال الموذج أحجار البناء يمكن أن يطبق على سطح كرة وعند عملية الإظهار يشكل الجسم وليس عناصر الملمس التي للأحجار فعند وضع الإضاءة تظل الكرة ناعمة ولكن بلون مختلف يتضمن تأثيرات ملمس أحجار البناء .

7- توزيع البروزات bump mapping وهي تؤثر بشكل اكثر واقعية بخلق الوان وظلال وأضواء بارزه للأشكال التي تبدو بارزة مما يجعل الأشكال تبدوا اكثر تعقيداً ففي المثال السابق تجعل bump mapping شكل قوالب البناء وكأنها تبدو طبيعية فتتضبح ظلالاً أعمق في أماكن خطوط الاتصال بين قوالب الطوب (المونه) ولكن ليس لها تأثير على الشكل فعند توجيه الضوء على الكرة تظهر ماساء .

<u>T- خرائط الإحلال Displacement mapping</u> هى تعمل على تغير الجسم بشكل اكثر واقعية فعلى سبيل المثال عند تطبيق قوالب البناء على سطح الكرة فإن ظلال الكرة تبدوا مجعدة بنفس تجاعيد قوالب البناء وليست مأساء .

### : Blending malie! -: Lundis .

بمجرد أن تنتج عملية التظليل هذه الألوان اللازمة لكل علصر من عناصر الصورة فإن الخطوة الأخيرة هي كتابة هذه الألوان لمخزن معلومات الصورة Frame buffer وبشكل متكرر فهذه التقنية تسمى Z buffer وهي المخزن الإضافي الذي يخزن قيمة Z وهي العمق أو الارتفاع فتعطى الطباعا شبه حقيقي واقرب ما يكون من خلال زاوية ووضع ومكان معين بما يؤكد ظهور النقاط المختفية خلف النقاط الظاهرة وأخيراً فإن السطح المرسوم الذي يكون شبه شفاف فإن الجزء الأمامي يدمج مع الجزء الخلفي وهو تأثير الشفافية ممثلا عندما

نضع شفافة بيضاء على لون اخضر فيندمج اللون الأبيض مع الأخضر ويعطى اخضر فاتح ( ١٣ ) .

# • سادساً:- الإظهار المجسم المبنى بشكل مادى Physical Based • سادساً: الإظهار المجسم المبنى بشكل مادى Rendering

ان مسار الإظهار لا يتعلق تماما بكيفية سلوك الضوء الحقيقى في التعامل مع الأجسام فإنها لا تعمل بنفس التأثير على إحداث الظلال والأضواء ، وهناك أساليب وتقنيات أخرى للإظهار مثل Ray tracing وهى تعمل على حساب مسار الضوء الذى يخترق المنظر وتبدأ من أول نقطة حتى الجسم الذى نريد إظهاره ، وإذا قابلت معوقات في طريقها فإنها تتوقف وإذا قابلت أسطح شفافة منها تخترقها ولكن بشكل اقل وتؤثر طريقة Ray (الأشعة الشفافة ) ظلال دقيقة جدا اكثر من أي طريقة أخرى مما يوفر تعاملا جيدا وبشكل صحيح مع مستويات الأسطح المختلفة على الرغم من أنها تستغرق وقتا أطول من أي طريقة أخرى لخلق التأثيرات الجيدة .

### كيفية تصور الأشكال ثلاثية الأبعاد على شاشة الكمبيوتر:

يطلق لفظ التشكيل الهندسي Geometric Modelling على عملية إبتكار أشكال ثلاثية الأبعاد بواسطة الكمبيوتر وهناك ستة نماذج لإظهار الأشكال المصممة بالكمبيوتر وهي:

- 1- نماذج النمثيل الخطى Linear Representation
  - Y- نماذج الإطار الشبكي Wire Frame Model
    - ٣- نماذج السطوح المفرغة Surface Model
      - 3- النماذج المصمتة Solid Models
- ٥- نماذج شبه الواقعية Semi-Realistic models
- ٧- نماذج الواقع الإفتراضي Virtual Reality models

### الله المنافع التمثيل الخطى Linear Representation

تعد تلك النماذج أبسط رسوم الحاسب لتقديم معلومات عن الشكل المراد تصميمه ، ففي الطبيعة يمثل اللإطار الخطوط الأساسية لبناء شكل الكائنات

كالطيور والحيوانات والجسم البشري ، وهو يمثل الخط الخارجي outline الجسم المصمم أو لجزء منه على حدة (١٣) .

## • ثانياً: نماذج الإطار الشبكي Wire Frame Model

تعتبر النماذج ذات الإطار الشبكي من أبسط أنواع الرسوم التي يعدها الحاسب لتقديم معلومات عن الشكل المصمم ، وهي تكون بمثابة الهيكل الذي يغطي بعد ذلك بالجسم الخارجي ، ويظهر الإطار الشبكي على شاشة الكمبيوتر غير محتوياً سمك الخامات فلا يوجد بين السطح الخارجي والسطح الداخلي الشكل سمكاً ,كما لا توفر المعلومات الكاملة عن ملامس الأسطح ولونها ومواصفات الخامة المستخدمة ومن ثم فهى غير كافية لتحديد مواصفات الشكل وإعداد الرسومات الخاصة بتحديد مسارات أدوات التشكيل في ماكينات C.N.C لإعداد قوالب الإنتاج ( 11 ) . ولكن قد يتوفر لهذا النوع من النماذج خاصية إخفاء الخطوط المختفية مما يضفى على النماذج واقعية وإقتراب أكثر من الطبيعة ولكنها تظل بعيدة عن التمثيل والمحاكاة الحقيقية للشكل لما لها من طابع هندسي والأشكال ذات الإطار الشبكى يتم بنائهامن نقاط Vertices يربط بينها خطوط Segments وتوصيل الخطوط معا لبناء مسطحات ثنائية الأبعاد لكن من الممكن أن يكون لكل منها إتجاهه والمستوى المستقل الذي ينتمى اليه, وكلما زادت مضلعات بناء الشكل زادت دقته ونعومته ، وهناك أساليب عديدة اذلك ، منها أسلوب توليد الطبقات Lofting generation حيث ترتب بعض الطبقات رأسياً او أفقياً لتحدد ملامح السطح ثم تملأ الفراغات بين هذه القطاعات لتعطى الشكل المطلوب ، وهناك أيضاً أسلوب السحب Dragging generation وفيه يحرك قطاع ثابت محدد الشكل على مستوى أفقى وبالتكرار يعطى الشكل المحدد (١٣).

## • ثالثاً: نماذج السطوح Surface Model:

وهى تحدد طبيعة الأجزاء هندسيا فيبدوالشكل أكثر تحديداً مقارنة بالشكل ذو الإطار الشبكى ويمكن أن يستعمل مباشرة لإعداد بيانات الرسم الهندسى ومسارات ماكينات التحكم الرقمى والأشكال ذات السطوح المعقدة تنتج فى الكمبيوتر بعمل إتحاد بين السطوح المختلفة للأجزاء المكونة للأشكال ثم تنظم هذه

السطوح ويضاف إليها السمك وتملأ بالألوان والظلال المختلفة. والعديد من نظم C.A.D تقدم الوسائل والتسهيلات المختلفة Facilities لعمل السطوح المنحنية وبصفة خاصة المعقدة منها مثل:

الأساليب الرياضية لرسم السطوح المنحنية المركبة Biezer spline.
 السطوح المنحنية المغطاة بالأشكال الهندسية الصغيرة Cubic patch . surface

وبإستعمال بعض التقنيات مثل إزالة الخطوط المختفية المختلفة يمكن أن تبدو هذه الأشكال على طبيعتها إلا أنها لا تمثل بحق الأشكال المصمتة التي يتحقق من خلالها خصائص الكتلة والوزن والحجم .... إلخ . (١٤)

### • رابعاً: الأشكال المصمنة Solid modeling •

يمثل المكعب على شاشة الكمبيوتر بأسلوب الإطار الشبكى بــ ١٢ خط وثمانى نقط مع بيان تفاصيل التوصيل وفى الأشكال ذات السطوح فإن المكعب يمثل بــ ٢ سطوح حيث تحدد الخطوط السطوح والنقط تحدد الخطوط ، لكن فى النموذج المصمت فإن المكعب يمثل بالحجم وهناك عدة طرق للتشكيل المصمت منها إستعمال الأشكال الأولية كالمكعب Cube المنشور Prism الإسطوانة منها إستعمال الأشكال الأولية كالمكعب المنشور Sphere الإسطوانة Difference كأساسيات ابناء الشكل المركب وبعمليات كالإتحاد Difference ، التباين Removing ، التباين Removing بمكن الوصول للشكل المطلوب . ومعظم نظم الكاد CAD تضم نماذج أولية كتل بنائية لعمل الأشكال المصمتة وهي غالباً ما تكون إتحاد بين ثلاث أو أربع أشكال أولية هندسية وهي كافية مبدئياً لإعداد الشكل المطلوب . ( 11 )

### Semi-Realistic models غامساً : نماذج شبه الواقعية

تلك النماذج يضاف اليها الفلامس وتأثيرات الخامات المختلفة لتصبح أكثر قدرة على إظهار النموذج محاكياً الشكل الأصلى ، وهي تعد تطويراً لكافة النماذج السابقة . (١٣)

# سادساً: نماذج الواقع الإفتراضي Virtual Reality models

لقد ظهر مصطلح الواقع الإفتراضى Virtual Reality مع أو اخر التسعينيات وأو ائل القرن الحادى والعشرين وهذا الأسلوب يجعل المصمم يتعايش ويتفاعل مع المجسم الذى قام بتصميمه في بيئة مصنوعة ثلاثية الأبعاد يتعامل معها في الزمن الحقيقي Real-time كأنها أشياء حقيقية موجودة على أرض، الواقع.

واهم صفات نظم الواقع الإفتراضى هو استخدام أجهزة مثل قفازات البيانات data gloves وعصى التحكم wands والنظارات الخاصة للقيام بعمليات الإدخال والتحكم في عناصر هذا النظام بإستخدام حركات الجسم أو بالتوجيه المنطوق وهنا تستجيب المجسمات التي يتعامل معها داخل الحاسب الأفعاله اللحظية بإستجابات منطقية وفي الزمن الحقيقي .

### إمكانيات الكمبيوتر في تعديل بناء وتركيب الجسمات :-

يتميز الكمبيوتر كمساعد للرسم والتصميم بإمكانيات هائلة في تنفيذ الرسومات ذات البعدين والثلاثة أبعاد وإجراء عمليات التعديل Modification عليها وهي تعد واحدة من أكبر إسهامات الكمبيوتر في مجال التصميم، فقد كان المصمم يستغرق وقتاً طويلاً في رسم الإسكتشات وإجراء التعديل الازم عليها ولكن مع وجود الحاسب أصبح ذلك يسيراً من خلال وسائل متعددة وهناك نوعين من وسائل تعديل المجسمات أحدهم يعيد صياغة وبناء الجسم من جديد والآخر يتناول خصائص وصفات الجسم المظهرية بدون تعديل في بنائه .

### أولاً: أساليب تعديل ويناع وتركيب الجسم:

يعطى الحاسب إمكانات عديدة لتعديل وبناء الجسم كالتكبير والتصغير ، التكرار ، والحزف والإضافة ،وإمكانية نسخ أجزاء مفردة من التصميم والتعامل معها مفردة ،وفيما يلى بعض منها : -

### • التحجيم Scaling •

وهويتضمن عمليتي التكبير Enlargement والتصغير Reductionفي حجم أجزاء التصميم ويتم ذلك على كل المحورين ( y, x ) أو احداهما فتظل

إحدى النقط ثابتة بينما تتحرك النقط الممثلة لنهايات الخطوط ويلاحظ أن نسبة التكبير والتصغير على كل المحورين ما لم تكن متماثلة فإنها تغير من الخصائص .

### : Cut, Remove and Add القطع والحزف والإضافة - ٢ - القطع والحزف والإضافة

ربما يحتاج المصمم لقطع أجزاء أو إضافة أجزاءأخرى للتصميم أو تحريك أحد عناصره للوصول اشكل جديد، وهذه العملية وما تشمله من تجميع للعناصر الأساسية في التصميم ومعالجته كوحدة واحدة متكامله ضمن الإطار العام للتصميم تسمى بالقطع والحزف والإضافة .

### \* Taper and Flat التدبيب و التفلطح – التدبيب و

وهى واحدة من أهم وسائل تعديل الأشكال المجسمة وذلك بالسلب ( التدبيب من إحدى الجهات) اوالزيادة (التفلطح) من جهة أخرى ويكون ذلك على المحاور X,Y,Z وهكذا يمكن الحصول على أشكال وهيئات جديدة من الفكرة الواحدة .

### • Bending الثني – € •

عن طريق الثنى يمكن إجراء عدة تعديلات في الشكل الواحد أو في جزء منه ويتحقق الثني على أحد المحاور الثلاثة X,Y,Z كما يرى المصمم .

### • Weld الالتحام - الالتحام

يمكن عمل التحام بين شكلين والتعامل معهما على انهما شكل واحد أو فصل أحد الشكلين بعد الإلتحام فيظهر الشكل منفصل منه مكان التقاطع بين الشكلين ، بالإطباقة لهذه الأساليب هناك أيضاً التعديل باللي Twisting أو بالتحريف Skewing وغيرهم الكثير . (11)

### ثاتياً: أساليب تعديل خصائص ومظهر الثمودج:

هناك بعض عمليات التعديل التى لاتتم على الجسم نفسه ولكن تكون في بعض الخصائص الدقيقة للشكل مثل جعل الجسم غير لامع Matte في بعض الخصائص الدقيقة للشكل مثل جعل الجسم غير لامع Object أي لا يتأثر بأي ضوء يسلط عليه ، أو ان نجعل الشكل يسقط ظلاً Cast Shadow على المجسمات التى حوله طبقاً لموقعها بالنسبة له ، أو أن نجعل الجسم يستقبل ظلاًمن المجسمات المحيطة له طبقاً لموقعها بالنسبة له .

autocad وأشهر حزم البرامج المستخدمة في هذا المجال هي برنامج 3D Sudio Max وبرنامج

وبرنامج الأوتوكاد يعتبر أحد أنجح برامج الرسم المستخدمة في الوقت الحالى ويحتوى على امكانيات تمكن المستخدم من الحصول على الرسوم البيانية وبالتالى الوصفية والتقصيلية كما يمكن استخدام الخطوة الأولى لتحليل تصميمات الأشكال مثل تحليل العناصر المنتاهية في الصغر ومن أهم الإمكانيات لبرنامج الأوتوكاد رسم جميع الرسومات التي يمكن رسمها باليد واستخدامه أيضا للرسم في الفراغ بإدخال احداثيات النقط على الصورة (X,Y,Z) ثم اخراج صورة النموذج المرسوم على شكل منظور . (P)

وهناك امكانيات تعطى ابعادا جديدة لمقدرة البرنامج البيانية مثل أدوات التهيئة والإعداد وتساعد على اختيار الطبقة ، اللون ، نوع الخط ، الوحدة الطولية ومقياس الرسم المناسب .....

كل هذا يوجد في صورة مجموعة من الأوامر التي تساعد المستخدم على الرسم ، حيث يمكن إختيار الأمر المناسب بعدة طرق مختلفة ثم يقوم البرنامج بإصدار مجموعة من الأسئلة والأختيارات التي يجيب عليها المستخدم لتنفيذ الأمر المطلوب مما يساعد على سرعة الرسم بدقة عالية كما يوفر البرنامج من الأوامر ما يساعد على تعديل الرسم وتطويره وتكرار الأجزاء المرسومة دون رسمها مرة أحرى ، وتكبير الأجزاء الصغيرة من الرسم على الشاشة دون تغيير احداثيات أو ابعاد ، ويمكن أن تعرض جميع الجزاء المرسومة على الشاشة بحيث يمكن متابعة جميع العمليات التي يتم تنفيذها على الشاشة . ويحتوى برنامج الأوتوكاد على مجموعة كبيرة من عناصر الرسم الأولية وهي الخط ، الدائرة ، القوس ، متعدد الخطوط ، أو مجموعة منها في شكل كتل BLOCKS و النصوص الكتابية .

كما ان بعض أوامر الاوتوكاد الأخرى يمكنها تعديل الرسم بعدة طرق مختلفة مثل مسح أو إزالة اجزاء من الرسم أو تحريكها من مكان لآخر أو عمل نسخ مكرره منها في أماكن مختلفة من الرسم COPY كما يمكن رسم الأجزاء المتماثلة النصفين بسرعة عن طريق أمر MIRROR ، كما انه يمكن الحصول

فى أى وقت على المعلومات اللازمة لأى جزء من الرسم عن طريق عدد من الأوامر مثل ... ID-LIST ..

ومن أهم امكانيات البرنامج في العمليات النصميمية الوصول الى نموذج ملون لأى جسم كما يمكن جعل النموذج المرسوم يدور حول نفسه من أجل الإطلاع على كافة جوانبه أو أخذ مقاطع عمودية أو افقية لها بهدف الإطلاع على دقائق تفاصيلها ويمكن معرفة احتمال ربطها أو وصلها بأجزاء أخرى . (٣)

وتعرض النماذج على الشاشة كانها أشياء حقيقية قابلة للدوران حول محورها او رأسا على عقب أو الإنشطار لإظهار مقاطعها كما يمكن اجراء حسابات خصائصها الفيزيائية مثل الوزن ومركز الثقل مثلا ومن هنا أمكن المصمم خلال دقائق معدودة تحديد تحديد نقاط الضعف والتغلب عليها أو القوة لتاكيدها والأخذ بها وبذلك أمكن الحصول على حلول مختلفة .

كما يوفر البرنامج امكانية تحويل مجموعة من العناصر البسيطة الى عنصر مركب واحد ويتعامل معه على أنه كيان واحد والعكس صحيح . ويمكن تخزين هذه الرسومات في ملفات الرسم ويمكن ايضا عمل مجموعه من الرسومات أو العناصر التي تستخدم بكثرة وتخزينها على هيئة مكتبة من الرسومات ومن هنا يمكن اضافة هذه الرسومات الى أي رسم اخر دون الحاجة الى رسمها كل مرة . كما يمكن تصور طبقات الرسم على أنها ورق شفاف يمكن اظهار الرسم على كل ورقة على حده أو بوضع كل الورق فوق بعض فيظهر الرسم كله فيعطى تصورا شموايا للشكل وهذا أيضا يؤكد ما يحققه البرنامج من توفير للوقت والجهد من خلال ما ينجز في عملية واحدة مسبوقة بمراحل تنفيذ متعددة .

إما بالنسبة لبرنامج ال 3d max فسوف نتعرض لدراسة تطبيقية لتصميم أحد نماذج الأدوات الصحية فيما بعد .

مما سبق نستخلص أن عملية التصميم لا تتوقف عند التفكير في تصميم الحوض أو المرحاض لكنها تتعد ذلك لتصور إمكانية الإستخدام في الحالات المختلفة ولعل الإمكانيات الموجودة داخل نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر سهلت لنا هذا الموضوع فتطبيق هذه التقنية جعلتنا نرى الحركة داخل المكان إضافة الى دراسة طريقة الإستخدام وذلك قبل الدخول في العمليات التصنيعية وظهور المنتج .

وهذا الأمر وفر الكثير من الجهد المبذول في عملية عرض التصميم والإقناع سواء للقائمين على عملية الإنتاج أو للعميل نفسه عن طريق قسم التسويق .

والسؤال هنا ما أهمية كل ذلك أو ما هى الفائدة التى ستعود على المصنع أو المستهلك من كل ذلك ؟ .

فبالنسبة للمصنع تتمثل الأهمية هنا في :

### <u> 1 - المصمم</u>

سيقوم برؤية المنتج من عدة جوانب:

التحقق من تصميمه وأبعادة خطوة بخطوة وسهولة الرجوع في أيخطوة منها قد تحتاج لتعديل .

سهولة عملية الإقناع بالنسبة لقسم التسويق والإنتاج وذلك بوضع المنتج في الحيز الذي سيستخدم فيه مع باقى القطع وإجراء عملية التنسبق اللونى المقترح.

### • ٢- قسم التسويق

سيقوم بعمل التوصيف الإعلاني المناسب المنتج وذلك بعمل بورشور أو كتالوج أو قرص ليزر ( CD ) أو أى من الوسائط المتعددة ( Multimedia ) الموجودة لإقناع المستهلك بالمنتج الجديد .

### • ٣- قسم الانتاج

سيكون رؤية كاملة عن شكل المنتج ومواصفاته الفنية مما يجعل حوار مباشر بينه وبين قسم التصميم فيما يختص بالتعديلات الفنية المتصميم ليلائم خطوط الإنتاج وكذلك القيام بالتعديلات المطلوبة للبرامج الخاصة بماكينات التحكم الرقمى ( CNC ) للقيام بعمليات التشغيل المطلوبة لتصنيع المنتج .

#### elletimal - E .

ستفتح أمامه حرية الإختيار حيث سيرى المنتج بحالاته اللونية والحجمية المختلفة أيضا سيرى المنتج وتنسيقه مع المفردات المختلفة الموجودة داخل الحمام . ولنا هنا وقفة مع شركات إنتاج منتجات الخزف سواء كانت أدوات صحية أو بلاط خزفى فيجب أن تحتوى مراكز البيع الخاصة بها على قسم يحقق رغبات المستهلك سواء بعمل رؤية تصميمية القطع التي قام باختيارها وتطبيقها على

المساحة الخاصة بحمامه ، أو بعمل إقتراحات تصميمية للقطع الملائمة لمساحة حمام المستهلك ، والفائدة التي ستعود على المؤسسة من ذلك تتمثل في أنها قامت بخلق قناة اتصال مباشر بينها وبين طبيعة السوق الذي تصرف فيه منتجاتها والذي يمثله العميل مما يجعلها تتحقق من كفاءة منتجاتها ورؤية أيهم حقق نسبة المبيعات المرجوة منه وأيهم أخفق فتقوم بدراسته وتعديله ليلائم طبيعة السوق .

ومن جهة أخرى فهى حققت ثقة العميل بها عن طريق خدمة مابعد البيع والتى تتمثل فى إمداده بالمعلومات اللازمة والإرشادات المطلوبة لعملية التركيب، فالإستفادة هنا مزدوجة فبالإضافة الى ثقة العميل حافظت على سمعة منتجاتها بتحقيق هذه الخدمة.

### ثانيا : - التصنيع باستخدام الكمبيوتر ( CAM system : -

يستخدم الكمبيوتر فى التصنيع وتسمى هذه العملية CAM حيث تتم كل الخطوات تحت اشراف وسيطرة برامج الكمبيوتر الخاصة بالتحكم فى مراحل التصنيع ويمكن بذلك التحكم تقليل الوقت الضائع بين مراحل العملية الإنتاجية الى أقل مستوى فيؤدى الى توفير فى التكاليف غير المباشرة.

وبالتحكم الآلى فى التصنيع يمكن السيطرة على عملية تخطيط الإنتاج ومتابعته بما يضمن تحقيق الإنتاج المستهدف كميا ونوعيا فى المواعيد المحددة وهو الأمر الذى يؤدى الى زيادة فاعلية الوحدة الإنتاجية وتزايد قدرتها على الوفاء بالعقود المبرمة وتوقيتاتها مع العملاء ، هذا بالإضافة الى ضمان أعلى مستويات الجودة فى الإنتاج ومواصفاتها النمطية مما لايدع مجالا لحدوث اخطاء التشغيل الناجمة عن تدخل العنصر البشرى فى الإنتاج وبما يتضمن الوصول الى مستوى الجودة المطلوبة .

ويتحكم الكمبيوتر في خطوط الإنتاج عن طريق ماكينات التحكم الرقمي ( CNC, DNC, NC, ... Machin ) والروبوت حيث سهلت الكثير على عنصر العمالة البشرية وأعفته من بعض الأعمال الشاقة والتي بها مخاطر اضافة الى مراقبة الإنتاج والكشف عن الأعطال وإصلاح الأجهزة الألكترونية .

وبدخول الروبوت مجال التصنيع سوف تتزايد درجة الأتمتة في العمليات الإنتاجية ،و سوف يؤدى الى الإعتماد على نظم التصميم بمساعدة الكمبيوتر

CAD) والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( CAM) كما تبينت الحاجة الى دمج النظامين للتخلص من العبء الكبير للأعمال الروتينية المتكررة الخاصة بالإنتاج المخطط، وقد ظهر ذلك في صورة برامج جاهزة ( software packages ) تشتمل على ما يعرف بالتخطيط للعمليات بمساعدة الكمبيوتر ( computer aided ) وتخطيط احتياجات المواد والبرمجة المؤتمتة لعناصر التحكم الرقمي .

وقد ساعدت عملية التصميم بمساعدة الكمبيوتر في بناء نماذج هندسية مختلفة سواء ببعدين أو ثلاثة أبعاد بل هناك أكثر من ذلك فهناك فهناك بعض الأنظمة تم دمجها مع أنظمة التحليل بمساعدة الكمبيوتر مثل أنظمة التحويل الإجمالي وأساليب تحليل العناصر الدقيقة حيث يمكن في هذه الحالة تشكيل شبكات للعناصر الدقيقة آليا وتحليل المعلومات من خلال التغذية الإسترجاعية لنظام (CAD) للوصول الى الشكل الهندسي النمونجي . (٢٣)

عموما فإن هذه الجزر الأوتوماتيكية المعزولة تحتاج الى الإتحاد حتى تصل الى الإنتاج الموحد . بالرغم من الدور الأساسى الذى تلعبه عملية التخطيط في الربط بين التصميم والتصنيع إلا أنها مازالت تؤدى في معظم الصناعات بشكل يدوى ، وهذا يرجع أساسا الى حقيقة أن عمليات الكمبيوتر الرياضية التقليدية غير قادرة على القيام بمهام التخطيط بالقرارات المتعلقة بالقرارات المنطقية التي تعتمد على قواعد الإنتاج أكثر من الحسابات الرياضية .

لقد تأخر تطوير عملية التخطيط بمساعدة الكمبيوتر عن تلك الخاصة بالنظام (cad/cam) فلم تحظى باهتمام حقيقى حتى السنوات العشر القليلة الماضية ، ولقد تم تكريس جهود كثيرة حديثا لتطوير وتنفيذ أنظمة عملية التخطيط الآلى ، فتم القيام بعدة محاولات منها المنتوع والعام لأنظمة (CAD/CAM) ، وتم استخدام أنظمة ذات تقنية عالية لتطوير النظام مثل الذكاء الإصطناعى ، أنظمة الخبرة ، أنظمة القواعد المعلوماتية ، الشبكات الظاهرية ، تقنيات البرامج ذات الهدف الموجه . . الخ . (٥)

#### الآليات المستخدمة في هذه العملية :-

الآليات عبارة تفسيرها واسع . من الممكن اعتبارها عموما بأنها نشاطات هندسية على علاقة بالتصميم ، وباتساع أكثر أن الآليات مجال عام يشمل هندسة ميكانيكيه ، علوم الكمبيوتر ، الذكاء الاصطناعي ، الهندسه الكهربائية . . الغند من طبيقاتها في آلات التحكم (NC) ، آلات التحكم الرقمي في الكمبيوتر (CNC) وآلات التحكم الرقمي المباشر بالإضافة الى الروبوت ، وتدار من خلال اتحاد بين عمليتي النظام ( التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ) فالكمبيوتر مخزنة داخله البيانات التي وضعها المصمم في صورة معادلات رياضية سواء كانت لخط أو دائرة – على سبيل المثال – داخل ذاكرته مما يعنى انه يمكن تحويل هذه المعادلات الرياضية الى برامج التصنيع بالكمبيوتر لإنتاج القطعة المطلوبة . (٢١) ، (٢١)

ويتميز برامج التحكم الرقمى بالمرونة وهى صفة مطلوبة لعمليات التشغيل سواء بكميات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة حيث يلعب الكمبيوتر دورا مهما كأداة تستخدم فى تجهيز برنامج التحكم الرقمى بالماكينة حسب الوظيفة والمواصفات المطلوبة فى عمليات الإنتاج المختلفة من خلال عملية التباين المنتظم فى تشغيل برنامج الماكينة لتحقيق عدة أهداف منها :--

- زيادة مرونة الماكينة .
   تقليل زمن إنتاج المنتج .
  - تحسين الجودة . (٢١)

ولقد لعب الروبوت دورا بارزا في عملية التصنيع وخدم قطاعات كبيرة وساهم بشكل كبير في إعفاء الإنسان عن المهام الخطرة والشاقة التي لا يطبقها وأداها عنه بكفاءة عالية.

وكلمة روبوت حسب ما جاء في قاموس وبستر " الروبوت آلة في صورة إنسان تقوم بالوظائف الميكانيكية للإنسان " . علينا أن نلحظ أن هذا التعريف يعتبر عمل الأشخاص وظيفة الروبوت الأساسية . بالرغم من أن الروبوت لا يبدو و لا يتصرف مثل الإنسان فهو يحتاج لذراع فيها خطاف و كمبيوتر للقيام بالوظائف الرئيسية .

و هذاك تعريف آخر أصدره المعهد الأمريكي للروبوت و الذي يعرف الروبوت وققا لدوره في التصنيع فالمعهد يعتقد في التعريف التالى: "أن الروبوت هو جهاز تشغيل متعدد الوظائف من السهل إعادة برمجته صمم لتحريك المواد ، القطع ، الأدوات أو الآلات المتخصصة من خلال حركات مختلفة تم برمجتها لأداء عدد من المهام المختلفة "إن هذا التعريف يتوقع أن الروبوت يجب أن يكون من السهل إعادة برمجته وأن يكون متعدد الوظائف و الذي يشير إلى أن مهمة تشغيل الروبوت مرنة و على هذا فحينما يستخدم الروبوت في مهمة محددة مثل الدهان بالرش فإن الجهاز يكون من السهل إعادة برمجته وفقا للكمبيوتر إلا أنه من الممكن ألا يكون متعدد الوظائف و بالتالى لا يتوافق الجهاز مع التعريف الذي قدموه لقد لاحظنا أن تعريفات الإنسان الآلى تترك مساحة كافية لتدخل مثل هذه التفسيرات . ( ٥ )

والحقيقة المراد التركيز عليها هي أن:

- ١- الروبوت مكنة أو مناول متحرك .
- ٢- الروبوت مصمم للقيام بوظائف متنوعة .
- ٣- الروبوت يقوم بحركاته المختلفة بشكل أوتوماتي .

وقد شاع استخدام كلمة روبوت منذ القرن الثامن عشر في النمسا والمجر ، وكانت تشير الى أعمال السخرة في مزارع الإقطاعيين والنبلاء .

وهى مشتقة من الفعل ROBIT فى اللغة التشيكية وتعنى يعمل ، وأصبحت كلمة robot شائعة فى معظم اللغات بعد عام ١٩٢٣ على أثر ظهور روبوتات روسوم العالمية أو Rossum s Universal Robots للمؤلف كارل تشابك وأصبحت تطلق إما على الآلات الميكانيكية معقدة التركيب التى لها من الدقة والحساسية فى العمل ما يجعلها تشبه الإنسان .

وما صاحب ذلك من القوانين الثلاثة التي صاغها "اسحق أزيموف" في روايته والتي صارت بعد ذلك الى حد كبير القوانين التي تحكم إنتاج التقنيات الروبوتية حتى يومنا هذا وهي:

١- لا يجوز للروبوت أن يؤذى الإنسان.

- ٢- ينبغى للروبوت أن يمتثل الأوامر الإنسان ، ما لم تتعارض تلك
   الأوامر مع القانون الأول .
- ٣- يجب على الروبوت ان يحمى وجوده ، ما دام ذلك لا يتعارض مع
   القانون الأول والثاني . (٥)

### المكونات الأساسية للرويوت:

جذع الروبوت : وهو القائم الأساسى للروبوت الذى تتصل به أطراف الروبوت بواسطة محاور حركية .

الأطراف : وهى بمثابة الأذرع البشرية للإنسان إلا أنها متعددة المفاصل بحسب التنوع الحركي المطلوب .

القوابض : وهي تناظر الكف لليد البشرى .

الأدوات : وتصمم لتلائم القوابض الروبوتية ونوعية الأعمال المطلوبة .

المستشعرات: وهى الحواس التى يتعرف بها الروبوت على العالم المحيط به وهى مثل الحواس للإنسان وهى مثل التعرف على العوائق التى تعترض حركته أو دقة اللمس والتعرف على حدود الأجسام ...الخ كما بالشكل (٢١) ويمثل ذراع الروبوت وهى قابضة على بيضة دون أن تكسرها .

وحدات القيادة : وهى المحركات بأنواعها المختلفة التى تقود حركة المفاصل الروبوتية .

وحدة التحكم: وهى بمثابة الجهاز العصبى للإنسان إذ تتلقى الإشارات من العقل الروبوتى بعد تغذيته بإشارات المستشعرات وبرامج التشغيل وترسلها الى وحدات القيادة إنشغيل الأطراف والقوابض .

وحدات القيادة : وهى المحركات بأنواعها المختلفة التى تقود حركة المفاصل الروبوتية .




شکل رقم (۲۱)

العقل الرويوتي أو الكمبيوتر: وفيه تختزن البيانات وبرامج التشغيل وتغذية الإشارات الواردة من المستشعرات والأوامر الخارجية التي تصل إليه عبر وحدات التشغيل الطرفية.

وحدة التشغيل الطرفية أو لوحة المفاتيح : وهي التي يتم بواسطتها نقل الأوامر وأحيانا البرامج من الشخص القائم على تشغيل الروبوت الى الكمبيوتر .

التجهيزات الخارجية المساعدة : وهى الخلايا التى تمثل نطاق عمل الروبوت ويجرى تزويدها بآليات تثبيت وأجهزة إنذار وحواجز واقية لمساعدة الروبوت على إنجاز مهامه . والشكل ( ٢٢ ) يمثل حيز العمل للأنواع المختلفة من الروبوت . ( ٥ )

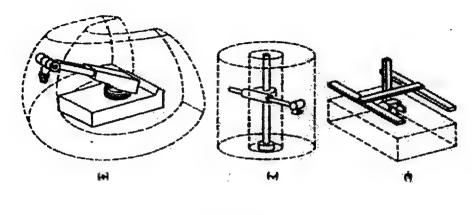

شكل ( ۲۲ <u>)</u> أ- كرتيزى ب- اسطوانى ج- كروى

#### التصميم الميكانيكي: -


معظم الروبوت يتجمع نوعا من الحركه الميكانكيه التى فى معظم الحالات لها غرض العمل اليدوى أو الانتقال على سبيل المثال أذرع الروبوت أدوات يدويه واجزاء لانجاز الاعمال مثل اللحام الرسم والتجميع .

مساحات الأمر في الميكانيكا الآلية تشمل :-

- \* درجه من حرية الحركه \* مقاس وشكل مساحه التشغيل
- \* القوه والمنانة للبناء \* وقدره الرفع \* سرعة السير
- \* السرعه تحت ضغط ، بالاضافة إلى التصميم ميكانيكى جيد عامل في اجزاء قياسات أخرى مثل الدقة وتكرار المواضع وحرية التذبذب والتردد .

#### • درجات الحرية : -

بعض الروبوت له تصميمات ميكانكيية بسيطة جداً تشمل درجات بسيطة من حرية الحركه ومع ذلك تصميم الروبوت اليدوى معقد تماما في صناعة ذراع نموذجيه كما بالشكل ( ٢٣ ) .

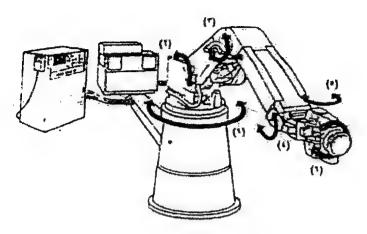

شکل رقم ( ۲۳ )

ويوضح الشكل درجات الحرية التي يتحرك من خلالها الروبوت وهي على الترتيب:

١- دوران القاعدة ٢- إنثناء الكنف ٣- انثناء المرفق

٤- انتناء الرسغ ٥- انعراج الرسغ ٦- دوران الرسغ

٢ درجات من حرية الحركه لتمكن القابض من الحصول على الشئ من
 أى وضع وهي في الغالب ثلاثة اذرع مرتطبة .

. تمكن الرسغ في أي محور (X. Y. Z) ) في مساحه العمل

محاور الرسغ الثلاثه المعقده مرتطبة بحيث يمكن بعدها جعل القابض يصل اليها بواسطة ثلاث حركات مستقلة (دوران - إنتناء - إنعراج) حول المحاور (X, Y, Z) لوضع الرسغ في المكان المؤثر .

الرسغ هو مصدر نظام المحاور الثلاثة وهو مثبت في القابض .

تحريك الثلاثة حركات في الذراع يوصل الى أي موضع على الثلاث محاور داخل مساحه العمل .

حركة النهايات الثلاثة في الذراع تجعل نظام تشغيل القابض بالدوران حول المصدر عند نقطة الرسغ . (٢٣)

#### نظام التحكم: -

نظام التحكم للروبوت هو أجهزة (عادة الكترونيه) التى تنشط الاجزاء الميكانيكيه وهذه ربما تكون من أجهزة تتابع ومجموعه من التوقفات الميكانيكيه لتلك الحركات الميكانيكيه فى الاجزاء المتكرره بين الوضع المختار.

و كثير من الانظمة تولد مسار الروبوت أوتوماتكيا بواسطة الكمبيوتر مثل الحسابات توضع من أساسيات الرياضيات لوصف عمل الاشياء أو المهام التى تحتويها قواعد بيانات الكمبيوتر . (١٨)

#### انظمة الاحساس: -

الغرض من نظام الاحساس للروبوت هو جمع المعلومات المطلوب بواسطه نظام التحكم وفي حيز من الانظمه المتقدمه للحفاظ على النموذج الداخلي للبيئه وكذلك تشمل معها بيانات عن البيئه الخارجيه مثل (الرؤيه ، اللمس ، السمع واحساسيس القوه) .

### • احاسيس اللمس : -

احساس اللمس ربما مركب على قابض الروبوت للتعرف على الاشياء ، وكذلك ليعطى إحساس بالضغط المماثل حيث تمكن الروبوت لتميز الانواع ومواضع الاشياء .

احاسيس القوة تركب في كثير من الاحيان على رسغ الروبوت أو اصابعه ، و تستخدم للاحساس بالدرجه والاتجاه او بالمقاومة التي تواجه القابض .

قوة المقاومة هذه ربما تكون راجعه من وزن الشئ المصنع يتؤيا أو الاتصال بالاشياء الاخرى أو الاسطح.

كل الاحاسيس تستخدم لضغط القبضه فقط لتجنب تطبيق القوة الهدامه والإرشاد لمقابلة الاسطح والاجزاء بطريقه ملائمه ، في هذه المجموعه هذه الاحاسيس تسمح الروابط بالاحساس بالثبات المناسب لاجزاء العمل كما يصنع العامل البشرى . (11)

#### -: Veryly llar 1- 2

الاحساس بالاشياء في المساحات على انها بعض الاشكال في الاحساس المرئى ، وعادة ما يقوم به الكمبيوتر عن طريق التحليل للصورة من كاميرا الفيديو المزود بها الروبوت .

شيئين هامان للحصول علي الرؤية المطلوبة هو بناء انظمه اضاءه تمد نماذج خاصه بالاضاءه التي شكلها ووضعها معلومين للنظام الحسى ، وميزه البناء الضوئي هو اسراع العمليه المطلوبه لتفسير الصوره .

العمليات الخاصه بتحديد العمق فى الصوره تأتى من المساحه بين الكامير والبروجيكتور ( العارض الضوئى ) فى تحديد نظام لنقطه مناظره بين صورتين تؤخذ من أوضاع مختلفه كما هو متعارف عليه فى نظام الستيروجرام والهالوجراف التى سبق وتناولناها .

السرعه مطلوبه في رؤية الروبوت لأن المعلومات المرئية تستخدم بواسطة نظام التحكم لتصحيح حركة الروبوت في الوقت المناسب و تسمى عمليه

( VISVAL SERVOING ) ، كثير من الانظمة المركبه تشتمل صور تردديه لعمليات مفهمومة تسمح الروبوت ان يحصل على المعلومات الخاصه بنوعية الاشياء المحيطه به في الطبيعه . (١٨١)

### ماكينات التحكم الرقمي ( NC & CNC Machin ) :


التطورات الأخيرة التى حدثت لماكينات التحكم الرقمى بالكمبيوتر ( CNC machine ) ارتبطت بخفض التكاليف وسمحت الماكينات بتعدد طرق انتاج النموذج الأولى من خلال تعدد الخامات المستخدمة فى عملية التشكيل .

فلم يعد الأمر ضرورى لكى نقوم بطباعة الرسوم ثنائية الأبعاد للحصول على النموذج الأولى فالآن نستطيع عن طريق ماكينات التحكم الرقمى الحصول على النموذج النهائي من الرسومات الثلاثية الأبعاد المصممة على الكمبيوتر حيث تقوم الماكينات بقراءة هذه الرسومات وتحويلها الى النموذج المطلوب ، وليس الأمر عند القراءة من اللوحات المرسومة على الكمبيوتر فقط بل تستطيع هذه 'كينات ترجمة الإسكنشات اليدوية الى النموذج المطلوب عن طريق أجهزة


المسح الرقمية ( 3d scanners ) ، حيث تقوم هذه الأجهزة بمسح الجسم المراد الدخاله على الكمبيوتر وتحويلها الى أسطح هندسية يمكن التعامل معها بواسطة برامج نظام cad / cam ومن ثم تحويلها الى نموذج عن طريق ماكينات التحكم الرقمى .

وتتم هذه العملية عن طريق تحريك ذراع ميكانيكى متصل بماسح ضوئى حول الجسم بحرية تمكن المشغل من الإسراع فى هذه العملية وبدرجة جودة ودقة عالية وتتصف هذه العملية ببعض المميزات منها:


- سهولة إجرائها للأجسام الكبيرة والصغيرة -
  - تحتاج الى تدريب بسيط بالنسبة للمشغل .
- سهولة إعدادها للتشغيل ، كما أنها تعمل على معظم برامج نظام / CAD
- تمكن المشغل من رؤية الأجزاء التي تم مسحها في نفس الوقت حتى لا ينسى أي جزء من أجزاء الجسم .
  - سهل الحمل والتنقل به والعمل تحت أى ظروف إضاءة .
- سهولة تمييزه لمختلف الأسطح سواء كانت معدن أو مطاط أو طينات .الخ.
  - تخفيض زمن إعداد الأجسام المعقدة من أسابيع الى ساعات .
- إضافة الى ميزة مهمة جدا وهى عمل نماذج للأجسام الأثرية والنفيثة طبق الأصل ، وهذه الميزة جعلتنا نحافظ على أصل التراث وقطع أكثر من نصف الوقت والتكلفة في اعداد هذه النسخ .
  - والأشكال التالية توضح ماكينات التحكيم الرقمي وأجهزة الماسح الرقمية :

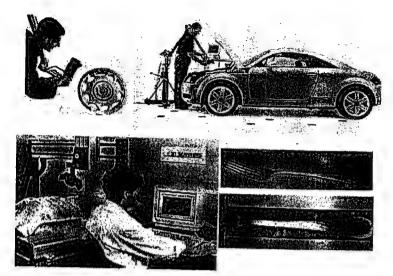


شكل بوضح طريقة عمل الماسح الرقمي بالنسبة للأجسام الكبيرة والصغيرة ، ثم التعامل شكل بوضح طريقة عن طريق برامج نظام CAD/CAM شكل رقم (٢٤)

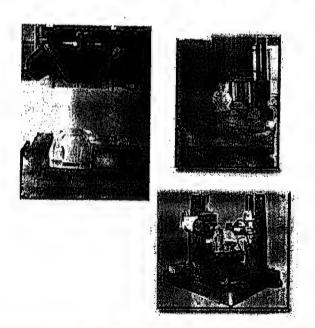

شكل بوضح بعض أنواع الماسح الرقعي ( 3d scanner ) والمجالات المختلفة التي تستخدم في عملها شكل رقم ( ٢٥ )

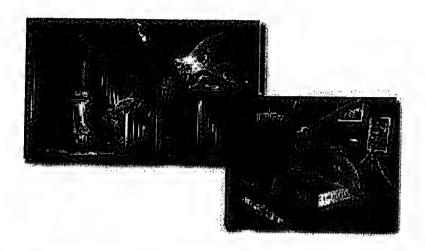


شكل يوضح أحد النماذج التى استخدم الماسح الرقمي في سحبها والتعامل معها بواسطة ماكينات التحكم الرقمي لإخراج نسخة طبق الأصل من الجسم شكل رقم (٢٦)

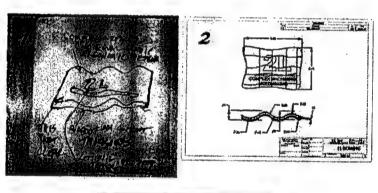



شكل بوضح خطوات تنفيذ بعض النماذج عن طريق مسح الرسم البدوى ثم تعديله وضبطه بواسطة أحد برامج نظام CAD/CAM ثم بعد ذلك عمل النموذج بواسطة ماكينات التحكم الرقمى CNC Machine شكل رقم ( ۲۷ )

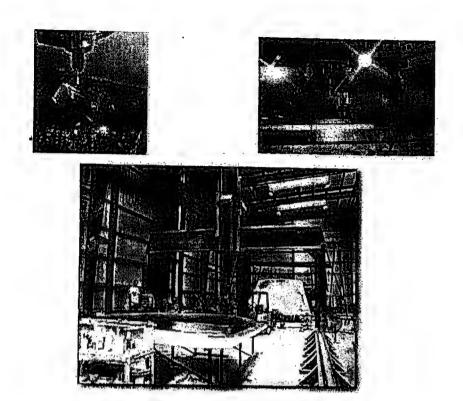

شكل بوضح بعض أنواع ماكينات التحكم الرقمى بالكمبيوتر المختلفة ( % CNC & ) شكل رقم ( ٢٨ )

#### الهدف من النظام :-

من أهم الأسباب التي أدت الى التفكير في اقتراح النظام موضوع البحث عاملين مهمين من وجهة نظر الباحث هما :-

\* الوقت والجودة :

ونعنى بهما كم يستغرق تصميم وانتاج قطع الأدوات الصحية وخروجها للمعارض وكذلك مستوى الجودة التي تكون عليه .

\* دور المصمم دلخل المؤسسة:

ونعنى بها الدور الذى يلعبه المصمم داخل مؤسسة انتاج الأدوات الصحية وعلاقته مع باقى عناصر وأقسام المؤسسة .

وهما المشكلة الأساسية لموضوع البحث ، حيث أن عملية انتاج وتطوير منتج الأدوات الصحية معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت والجهد كما تحتاج الى تضافر جهود القائمين عليها من خلال علاقة تربط بينهم وبالتالى فإن أى تقصير ينتج عن هذه العلاقة سيرجع مردوده على حساب عملية الإنتاج .

وبالتالى فإن الهدف من وجود نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر هو تحقيق هذين المطلبين من خلال تنظيم للعلاقة بين المصمم وباقى أجزاء العمليات الإنتاجية داخل المؤسسة بالإضافة الى تفعيل دوره وتحقيق الجودة المطلوبة فى أقصر وقت ممكن للتميز والقدرة على المنافسة .

#### مكونات النظام:

والمكونات الأساسية للنظام ( cad/cam ) تشمل:-

ا- نظام التشغيل ( hardware ) وتتكون من أجهزة الكمبيوتر ، الشاشات ، الشبكات ومحطات العمل الهندسية ( workstation ) أجهزة الماسح الضوئى ( scanner ) أجهزة الطباعة ( plotters & printers ) ..الخ.

<u>1- برامج التشغيل ( software ) و</u>تشمل برامج الرسم والتصميم ونظام تشغيل الكمبيوتر للسيطرة على العمليات التي تتم داخل الجهاز والبيانات المدخلة والمخرجة والمخزنة على الجهاز إضافة الى البرامج الإدارية لتمكن المستخدم من السيطرة على العمليات المحاسبية والإدارية الخاصة بالمؤسسة .

٣- الماكيثات والآلات: وتشمل ماكيثات التحكم الرقمى والروبوت إضافة
 الى الماكيثات الأخرى الموجودة داخل خطوط الإنتاج.

3- قواعد السقات والمطوعات : فالكمبيوتر يتضيمن القدرة ( الطاقة ) للإدارة والإتصالات بين المعلومات الهندسية التى تنظمها المؤسسات الى قواعد بيانات الكمبيوتر تشمل اختيار النتائج ، التقارير التحديرية ، الرسومات ، النتائج التحليلية ، بيانات عن الخامات وتكلفتها ، التصميمات القياسية ..... الخ . (٨)

علاوة على ذلك هذه المعلومات في الغالب يجب تنظيمها بالطريقة التي تعمل حساب المنطلبات المستقبلية والتي ربما يحتاجها المهندسين .

اذلك هناك إمكانية أن قاعدة البيانات التي صممت يبطل استعمالها اذا لم يتم تحديثها واسترداد المعلومات .

وهذه البيانات لا تنظم فقط لتكون سهلة في متناول الناس ولكن ان تكون المعلومات ليست مبهمة الشكل الذي سيستخدمها مباشرة بواسطة برامج كمبيوتر أخرى بين بناء البيانات الهندسية ستكون مثالية اذا صممت البيانات على أي نظام رسم يمكن استخدامه بواسطة أي اداة ماكينة تحكم بالكمبيوتر ( CNC machen ) لتصنيع هذا الجزء .

كل المعلومات في البيانات الأساسية قيم محدودة اذا لم تكن يسمح بقراءتها المستخدم عندما يحتاجها و تقنيات الإتصالات البيانية المتقدمة أصبحت من العوامل المهمة في تقليل زمن العمل ، و التطبيقات الهندسية في الغالب تتطلب كل من العمل سريعا وبقوة لإدراك مدى قيمة المعلومات فهي كالعقد المركب الوصول اليها تحتاج الى البيانات الأساسية والمعلومات لها أهميتها كأهمية النظام وهو ما سيترتب عليه بعد ذلك السيطرة على النشاطات المختلفة داخل نظامها سواء كان تصميم ، إنتاج ، تسويق ... إلخ ، و الوصول الى الهدف المطلوب .


فالقدرة على إنتاج أصول من المعلومات المخزنة بالكمبيوتر تماما كالقدرة على التعامل مع هذه البيانات ( المعلومات ) بسهولة وكفاءة فإنه بالشك مزايا هامة جدا . (10)

#### عناصر النظام:

معظم الأنظمة يتم فيها استقبال المدخلات الى النظام ، ثم تنتج المخرجات بعد إتمام المعالجات داخل النظام من خلال دورة تخزين ورقابة على سير عمل النظام كما يبيئه الرسم التخطيطى  $( Y ) \cdot ( A )$ 

ولكل نظام بيئة فالمدخلات تأتى من هذه البيئة وكذلك تخرج إليها المخرجات ويمكن تعريف بيئة النظم بأنها كل ما يقع خارج حدود النظام ويتفاعل معه . فإذا كان هناك شئ يقع خارج النظام ولكنه لا يؤثر على عمله وبالتالى لا يسبب تغيرات فيه فإن هذا الشئ لا يطلق عليه بيئة النظام ، من هنا تم إيضاح


مفهوم البيئة من خلال مفهوم الحدود ، والخصائص التي ترسم الخطوط العريضة لمجال النظام هي التي تشكل حدوده .

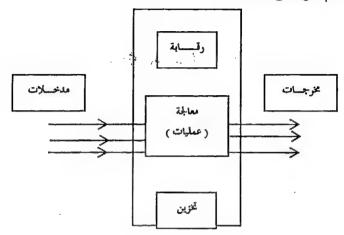

#### رسم تخطیطی رقیم (۲)

وبالرغم من أن مدخلات ومخرجات النظام قد تكون أى شئ ، فإن كل منهما يقع في واحد من مجموعة الفئات العريضة المحددة وهي :

- (المسواد ، الطاقة ، القوى العاملة ، المعلومات ، التمويل ) .
- \* قالمواد : تشمل الماكينات والآلات وأجهزة التشغيل وبرامجها والمواد الخام المستخدمة ....الخ .
- " أما الطاقة: فتشمل الوسائل التي تعتمد عليها المواد في عملية التشغيل سواء كانت كهرباء أم غاز ... الخ .
- \* القوى العاملة: فإن النظام يوثر على أشخاص كثيرين في الشركة ، فهي تكنولوجيا اتصال المعلومات ( أكثر من تكنولوجيا المواد مثل أدوات الماكينات ) ، والأشخاص هم من يضعون المعلومات ويستخدمونها والأدوار التي يجب أن يلعبونها ، ويتضمن الرسم التخطيطي ( ٣ ) هؤلاء الأشخاص ( الإدارة العليا ( بما فيهم مديري النظام ) ،الإدارة المالية ، الإدارة الوسطى وإدارة المشروعات ، الطاقم المساعد ، المشرفين ، المستخدمين المباشرين للنظام ، المستخدمين غير المباشرين ، وغير المستخدمين ) . ( ١٥ )

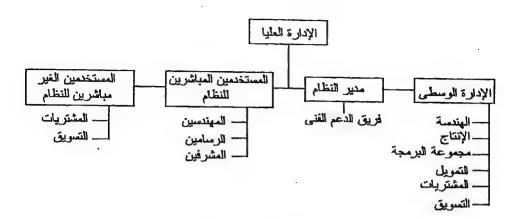

#### رسم تخطیطی رقم (۳)

### -: (Top Management ) الإدارة العليا

الإدارة العليا تلعب دورا هاما في قيادة أعضاء الشركة الآخرين نحو عصر التصميم والتصنيع بإستخدام الكمبيوتر (cad/cam) على الأخص سيحتاج المديرين الكبار لقضاء وقت مع مديري الوسط ليشرحوا لهم أهداف الشركة وكيف ينوى النظام للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف ومعاونتهم على أن يتفهموا ما يجب عليهم لتلبية احتياجات العمل.

المشاكل التى تظهر عموما عند تطبيق آلات التكنولوجيا العليا ترتبط عادة بالعمالة أو الموارد البشرية وليس بالنواخى الفنية ، فإدارة هذه الموارد فى بيئة دائمة التغير يدعمها تكنولوجيا عليا هو التحدى الحقيقى اليوم للإدارة العليا.

ولذلك فإنه من المفيد للمؤسسة أن يتم تدريب الإدرارات المختلفة ليتفهموا تطبيق النظام وكيفية الإستفادة منه يطريقة تحقق الإتصال المطلوب بينهم لإنجاز أهداف المؤسسة . (10)

#### -: (Middle Management ) الإدارة الوسطى

بجانب الدور الرئيسى لإدارة الأشخاص الذين يستخدمون أو يتأثرون باستخدامه سيشترك مديرى الوسط فى تطوير خطط المرحلة الإنتقالية اليه وفى تقرير أى المشروعات يجب أن تستخدم وفى عمل تغييرات مؤسسية لتطوير فاعلية التشغيل وفى ضمان استعادة الإستثمار المدفوع فى هذا النظام.

عموما فإن تكيف مديرى الوسط مع البيئة الجديدة يستغرق وقتاً مما يستدعى أن يساعدهم مدير النظام بأشكال شتى ، فيمكن أن يناقش مديرى الوسط مباشرة حتى يتفهم قلقهم ويعمل على إزالته ، وتوفير تدريب مناسب مع معاونته للإدارة العليا في إعادة تعريف أهداف مديرى الوسط حتى يمكن عمل حساب احتياجات بيئة النظام .

يجب أن يقوم ميرى الوسط بالتغيير من الأساليب اليدوية الكاملة الى النصف آلية الى التحول الكامل لبيئة النظام .، بحيث أن يقرروا ما يجب القيام به من خلال النظام وما يجب القيام به يدويا ، و أن يحددوا أهداف ويراقبوا العمل الذي يعم على النظام لضمان توافقه مع الإجراءات المكتوبة .

ان مديرى الوسط مسئولين أيضا عن نشر الحماسة نحو استخدامه بين موظفى اداراتهم ضمان إن الجميع يعملون من أجل هدف واحد .

### -: (CAD CAM manager) مدير النظام

مدير النظام يجب أن يتمتع بمواهب متعددة تمكنه من القيام بمسئولياته الكبيرة . أن يكون لديه خلفية تضم الخبرة في الهندسة ونظم الكمبيوتر ، بالإضافة لمهارات التنظيم الجيد ، مهارات الإتصال الجيد وهناك حاجة لأن تكون شخصيته ناضجه ومرنة ، فالمهمة صعبة فهو شخص ذو مسئولية ضخمة مما يعنى احتياجه الكامل للدعم من الإدارة العليا والوسطى .

كما أنه مسئولا عن العمليات وتطوير النظام وعن الإجراءات المتعلقة باستخدامه ، هذه الإجراءات من أمن المعلومات حتى الحفاظ على النظام وتسجيلات أداء المستخدم ، و مسئولا أيضا عن أن يوفر لمهندسي الشركة أفضل نظام لتطبيقه والتدريب المناسب والتعليم حتى يستطيع انتاج منتجات توافق أهداف الشركة .

## - : (The supervisor) المشرف


إن كل مشرف مسئول مباشرة عن إدارة مستخدمى النظام يجب أن يكمل دورة تدريب أساسية ويكون قادراً على التكيف مع الأهداف المعطاة له ومحاولة تحقيقها ، حيث يجب أن يوفر مدير النظام تدريب مناسب المشرفين وأن يتأكد من

أن يأخذوا هم الأولوية فيها وإلا سرعان ما ستتسع المسافة بين المشرفين ومستخدمي النظام .

هذه هى الطريقة الوحيدة التى يستطيع من خلالها المشرف أن يتفهم ما يقوم به أعضاء الفريق والطريقة الوحيدة التى تجعله قادر على فهم المشاكل الناتجة والمعاونة فى حلها . (10)

#### • المعلومات:

المعلومات مطلب أساسى فى مراحل التصميم مثل تحديد الإحتياجات والتعرف على المشكلة حتى يتم بلورة حل التصميم كما أنها مطلوبة لتوجيه العمليات الإنتاجية . فالرسم التخطيطى رقم (٤) يوضح أنه من وجهة نظر المعلومات فإن الإمبراطوريات هى أبعد ما يكون عن الإستقلالية كنتيجة للتغيرات الحالية فى التسويق والتقنيات والأدوات فأصبح ليس من الملائم وجود مؤسسة تقليدية ، ويظهر ذلك من خلال الحوار الدائر بين هذه الأقسام الموجودة داخل المؤسسة حول عملية انتاج منتج ما . (11)

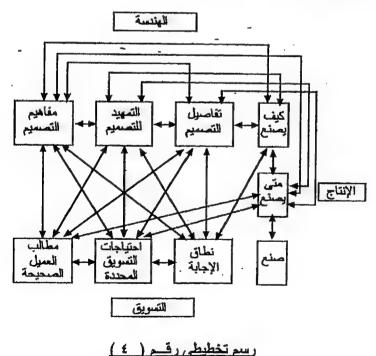

#### • *التمويل : -*

استثمار الأموال في المعدات لإنتاج المنتج من أجل تحقيق العائد منها .

وهو يتضمن الحالة الإقتصادية المشروع والتكاليف الخاصة به والعائد المخطط له الى جانب الحملة التسويقية لمنتجاته .... النخ ، ويتم ذلك من خلال برامج صممت خصيصا لذلك ويكمن أهمية التمويل فى أنه المحرك المادى لأى مؤسسة فعن طريقه تتم حركة البيع والشراء والمراقبة ووضع المؤشرات العامة للمشروع أمام الإدارة العليا وتوضيح مدى توجهه الإقتصادى بمعنى هل هو فى ازدياد لكى ينمى ويتوسع فيه أكثر أم فى تناقص لكى يقوم .

#### التخطيط لإحلال النظام Implementation Planning

يجب رسم خريطة مفصلة توضح النشاطات التي ستظهر خلال الأثنى عشر شهرا ستحدث عدة نشاطات خلال تلك الفترة ، سيكون من الأفضل أن نضع الخطة على مستويان – خطة مستوى عالى تشرح المهمات الأساسية التي يجب تنفيذها ، وأخرى تكون مفصلة أكثر تشرح المهام الفردية .

- تحديد تاريخ البداية .
- فى حالة استخدام المصادر الخارجية خلال تلك الفترة يجب أن نشملها أيضا فى الخطة ( المصادر الخارجية المستخدمة ممكن أن تشمل مستشارى الإدارة، مطورى البرامج Software وأخصائى بيع النظام).
  - تحديد خطة النتفيذ والموافقة عليها . (10)
- المستوى التصاعدى للنشاطات التي يتم تنفيذها تتوقف على حجم الشركة وجهة التنفيذ والمطلوب هنا لقيادة الخطة أن تكون لشخص من أعلى مستوى سيتحمل مستولية تطوير واستخدام النظام ( CAD/CAM ) وهو مدير CAD/CAM ، وهو يلعب دور رئيسي في نشاطات التخطيط حيث أنه من المفترض أن يكون الأكثر إدراكا بالنظام في الشركة .
- الإدارة العليا والوسطى ستكون أيضا مطالبة بالتوقيع على الخطة ، فاشتر اك الإدارة الوسطى هام بشكل خاص حيث هذاك أشخاص سيقومون بتنفيذ النشاطات المخططة أو على الأقل ستتأثر بالخطة .


# تصور لمحطة عمل النظام و مكونات العمل:

يقترح الباحث تصور لإطار محطة العمل التى سيستخدم فيها النظام وهى تمثل وحدة مصغرة للمكونات التى قد توجد داخل إطار تشغيل المؤسسة ، ويمكن ايجازها فى النقاط التالية :


- \* جهاز كمبيوتر مواصفاته كالتالى:
  - Processor 1.7 GH.
    - 1024 MB RAM.
  - 60 GB hard disk.
    - CD ROM 52 x.
  - Graphic card 64 MB.
    - Windows NT 4.0.
      - 2 Serial ports.
- \* جهاز طابعة + ماسح ضوئي + ploter
  - \* جهاز ماسح رقمی ( 3d scanner ) .
- \* ماكينة تحكم رقمي بالكمبيوتر ( CNC Router ) .

ومن هذه المكونات نستطيع تصور الطريقة التي سيتم بها العمل

- حيث سيقوم المصمم بإدخال بيانات التصميم عن طريق رسمها مباشرة على أحد برامج النظام أو عن طريق رسمها يدويا ثم إدخالها عن طريق الماسح الضوئى أو عن طريق سحبها بالماسح الرقمى ( 3d scanner ) إذا كان الجزء المستخدم عبارة عن نموذج مجسم .
- يقوم المصمم بعملية التعديل المطلوب من خلال برامج النظام وإعداد التصميم لعملية التنفيذ .
  - يقوم المصمم بتحويل هذه البيانات الى ماكينة التحكم الرقمى ( CNC ) لتبدأ فى تتفيذ التصميم .
    - والأشكال التالية توضح هذه المراحل والأجهزة المستخدمة :

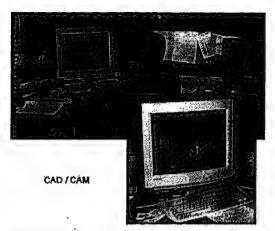

شكل بوضح الكمبيوتر المستخدم في محطة العمل شكل رقم ( ٢٩ )

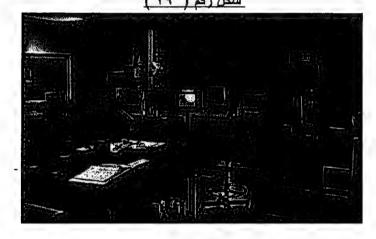



شكل بوضح ماكبنة التحكم الرقمى المستخدمة وجهاز الماسح الرقمى ( 3d scanner ) شكل رقم ( ٣٠ )

١ - در اسة لطرق الإنتاج باستخدام النظام المقترح

منذ فترة طويلة وهناك أبحاث لتقديم تقنيات هندسية متقدمة لتخدم صناعة الخزف منها بلاط الحائط والأرضية ، الأدوات الصحية ، أدوات المائدة ، المواد المقاومة للصهر ، الخزف الفنى .

وقد شمات هذه الأبحاث نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( cad/cam ) من خلال هندسة ماكينات خاصة وعلم تطوير الآلات إضافة الى المعالجة الأوتوماتيكية ومراقبة العمليات الصناعية خاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن الخزف يختلف عن المعدن في كونه قابل للإنكماش ويتشوه بأشكال غير متوقعة خلال مرحلة الحريق مما يجعل من الضروري أن نعدل من نظام الهندسة والبرامنج المستخدمة لكي يتم وضع ذلك في الحسبان . ومن الهام أيضا أن نجد وسيلة لتطبيق التغذية الإسترجاعية التصحيحية ( corrective feedback ) والتي ترتكز على القياسات التي تمت القطع الإختبارية التي تم إنتاجها .


إن الخبرة حتى الآن توضح أن هذا النظام له من المزايا الإقتصادية المتمثلة فى تقليل الوقت الذى نحتاجه لطرح موديلات جديدة فى السوق والتكلفة المطلوبة للقيام بذلك كما بالشكل ( ٣١ ) .

والحاجة الى هذا النظام كما ذكرت الجمعية البريطانية لأبحاث الخزف ( British ) في برنامجها لتطوير وتحويل التكنولوجيا (Ceramic Research Association) في برنامجها لتطوير وتحويل التكنولوجيا الهندسية المنقدمة لخدمة صناعة الخزف أنه يسمح بعمل نماذج ثلاثية الأبعاد بسطح مماثل للنموذج الطبيعى من خلال ظلال وألوان تسمح بعملية الإختيار من بين التصميمات المقترحة على شاشة الكمبيوتر .

كما يمكن استخدامه لتصميم التجهيزات وأجزاء الآلات المستخدمة في عملية الإنتاج . وفي سبيل ذلك قامت الجمعية بدراسة عدة نظم منها:

Autotrol, Computer vision, Duct, Geomoed & Medusa وتم إختيار نظام Duct على أساس أن المورد شركة Deltacam بات بالفعل في تطوير نظام الأدوات الصحية كما أنها صغيرة بالدرجة التي تجعلها مرنة ولكنها مدعومة بمجموعة هندسية كبيرة ومصادر مالية مناسبة وخبرة واسعة إضافة الى أن ثمن النظام كان معقولا مقارنة بالأنظمة الأخرى.


فتكلفة البرامج الخاصة ( software ) بجزئية هندسة الأنظمة ٩٠ الف مارك المانى مع إضافة ١٨ الف ليتواتم مع مجال الخزف ومحطة العمل الأولى تتراوح تكلفتها حوالى ٣٠٠ الف مارك المانى والمحطات الملحقة حوالى ٢٠٠ الف مارك المانى إضافة الى آلة تحكم رقمية (NC machine ) مناسبة بحوالى ٢٠٠ الف مارك المانى ومحول رقمى صغير ثلاثى الأبعاد سيتكلف أقل من ذلك قليلا ، السعر الإجمالى لأنظمة هذا النظام (cad/cam) للأدوات الصحية يقدر بحوالى ٥ مليون مارك المانى ، وهذه النكلفة تعتبرها الجمعية صغير بالدرجة التى تجعل فاتدتها التجارية مشكوك فيها بالنسبة لأكثر من شركة فى السوق. (٢٦)

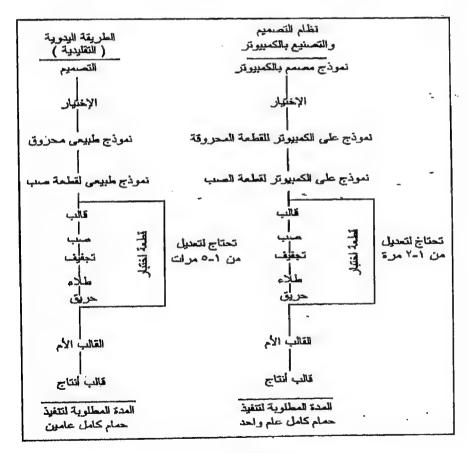

#### شکل رقم ( ۳۱ )

ولهذا قامت جمعية الخزف البريطانية لأبحاث الخزف بتجربة لإختبار هذا النظام أطلقت عليه اسم المشروع متعدد الجنسيات حيث أن هناك شركات

فتكلفة البرامج الخاصة ( software ) بجزئية هندسة الأنظمة ٩٠ ألف مارك المانى مع إضافة ١٨ ألف ليتوائم مع مجال الخزف ومحطة العمل الأولى تتراوح تكلفتها حوالى ٣٠٠ ألف مارك ألمانى والمحطات الملحقة حوالى ١٠٠ ألف مارك المانى إضافة الى آلة تحكم رقمية (NC machine ) مناسبة بحوالى ٢٠٠ ألف مارك المانى ومحول رقمى صغير ثلاثى الأبعاد سيتكلف أقل من ذلك قليلا ، السعر الإجمالى لأنظمة هذا النظام (cad/cam) للأدوات الصحية يقدر بحوالى ٥ مليون مارك ألمانى ، وهذه التكلفة تعتبرها الجمعية صغير بالدرجة التى تجعل فائدتها التجارية مشكوك فيها بالنسبة لأكثر من شركة في السوق (٢٢٠)

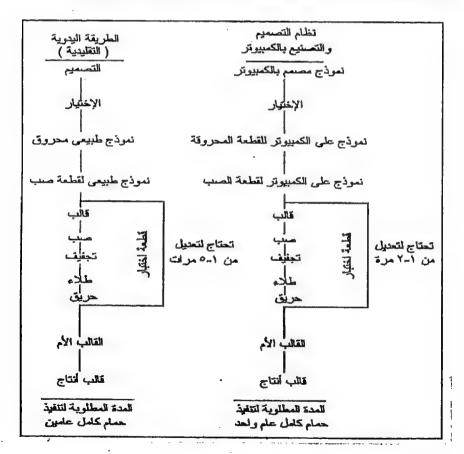

شكل رقم ( ٣١ )

ولهذا قامت جمعية الخزف البريطانية لأبحاث الخزف بتجربة لإختبار هذا النظام أطلقت عليه اسم المشروع متعدد الجنسيات حيث أن هناك شركات

رائدة في هذا المجال من فنلندا ، ألمانيا ، هولندا ، أسبانيا ، السويد ، سويسرا والمملكة المتحدة مشتركين في هذا المشروع ويهدف المشروع الى خفض التكاليف الخاصة بالنظام وكيفية إستخدامه إضافة الى تبادل الخبرات بين الأعضاء المشاركة والنماذج المختارة لهذا المشروع كانت حوض ، مرحاض وبانيو ٢٠ سم كما بالشكل ( ٣٢ ) .

### شکل رقم ( ۳۲ )

ولقد تم اختيار هذه القطع لكى تكون بالتعقيد الكافى ايسمح بإختبار جيد لقدرة النظام مع تجنب تعقيدات طبيعة الخزف التقنية فى التصنيع . وتم وضع برنامج العمل كالآتى :-

- ١- يتم التصميم باستخدام الكمبيوتر .
- ٧- عملية توليد القالب والنموذج (المسماح بملاحظة التشوهات) .
- ٣- عملية تصنيع القالب الجبس بواسطة ماكينات التحكم الرقمى بالكمبيوتر ( CNC Machine ) .
  - ٤- صب و تجفيف و طلاء وحرق القطع .
  - ٥- ترقيم الأبعاد الخاصة بالقطع بعد حرقها .
- ٢- تصحيح القالب والنموذج (عن طريق مقارنة ابعاد القطع المحروقة والأبعاد على جهاز الكمبيوتر).
- ٧- تصحیح أوامر تصنیع القالب الجبس لماكینة التحكم الرقمی
   بالكمبیوتر .
  - ٨- صب ثم تجفيف ثم طلاء ثم حرق القطع بعد التعديل .
    - ٩- ترقيم الأبعاد المعدلة للقطع للمراجعة .

١٠ توليد نماذج الكمبيوتر المعدلة بعد التصحيح ثم عمل قوالب الإنتاج.

إن هدف هذا البرنامج ليس فقط إختبار النظام وانتاج قطع إختبار ولكن أيضا لكى نتمكن من عمل توصيات حول الإستخدام الأمثل له .

وقد اشترط فى اختيار النماذج ألا تكون هناك خبرة سابقة لأحد الأعضاء بهذه النماذج لكى نكون عادلين في اختبارنا للنظام .

وتم بالتوازى مع هذا البرنامج إستخدام برامج وضعت خصيصا لهذا الغرض وتم إختيار نظام برامجى يعرف باسم (duct) لما يوفره من مزايا الحصول على أحدث تطورات لهندسة البرامج الموجودة والحصول على مؤسسة موجودة لإمداد وصيانة النظام ككل بحيث يسمح للمصممين أن يصدروا نشرات تتضمن المقاييس والمواصفات الملحقة حتى يمكن استخدامها وتوزيعها على منتجى الأدوات الصحية ، وباستمرار تطويره يمكن استخدامه في الرسومات لتقليل عدد أنظمة البرامج المستخدمة داخل نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (cad) التى يحتاجها المستخدمين ، (٢٦)

من المفترض أن يكون استخدام هذا النظام أسهل ومساعد المصممين و صانعى النماذج (modellers) الذين اعتادوا على العمل بالأجسام الصلبة ، الهدف من هذا هو الإسراع في عملية تطوير نماذج جديدة و إدخالها الى حيز الإنتاج حيث أن هذا النظام يسمح برؤية سطح ثلاثي الأبعاد على شاشة الكمبيونر مع التعديل اللوني المطلوب والرؤية الكاملة لكافة أوجهه حتى نتمكن من عمل اختيار مبدئي المنتج المطلوب . يمكن لصانع النماذج (modeller) أن يصمم النموذج بتفاصيله من خلال جهاز الكمبيونر التصميمات المقترحة كما أنه يمكن التعامل مع الأشكال المتماثلة بشكل أكثر دقة وسرعة عن طريق تصميم نصف القطعة ونقلها من خلال مجموعة أو امر تعرف بمرآة نصف القطعة ( mirroring the half of the المساقط والشكل الأيزومتري يمكن أن تساعد في متابعة التعديل المتكرر ومن خلال المساقط والشكل الأيزومتري يمكن أن تساعد في متابعة التعديلات التي تتم على النموذج

هذا النموذج يمكن توسعته ليسمح بالإنكماش عند الحريق وحينئذ يقدم صانع النماذج الإصلاحات التي تسمح بإنكماش مناسب عند الحريق وهي وظيفة خاصة نحتاجها في الخزف . عموما فإننا نرى ذلك كتطبيق محتمل للأنظمة الإستشارية مثل نظام عمل نماذج الأسطح الذي يسمح القالب أن يصمم بسهولة من النموذج عن طريق حساب خطوط الإفراد وإضافة الأسطح والخلفيات .

كما يمكن تصنيع القالب مباشرة بدلا من تصنيع القوالب يدويا من النموذج المصنع والتي تحتاج لمدة أطول .

فيمكن تحويل القطع المحروقة الأولى لأرقام والمعلومات المقارنة مع هذا النموذج داخل الكمبيوتر عن طريق عمل تصحيح لنموذج القالب والإنكماش الحادث فالقالب الموجود ، يمكن تعديله أو عمل قالب آخر جديد عند الضرورة ، عموما فإن أو امر التشطيب الخاصة بالميكنة يجب إعدادها لأجزاء القالب المراد تصحيحها ، إن التصحيح من خلال الكمبيوتر يعطى الفرصة للتصميم في عدة مناطق في وقت واحد وبالتالي يمكن الوصول للشكل النهائي بسرعة أكبر .

## استخدام النظام في بعض شركات انتاج الأدوات الصحية

فى هذه الجزئية قام الباحث بالإستعانة ببعض الشركات التى تعمل فى مجال انتاج الأدوات الصحية فى الخارج مستخدمة هذا النظام وذلك عن طريق شبكة المعلومات ( الإنترنت ) ومراسلتها ، وقامت هذه الشركات بالرد عن طريق تقارير وكتيبات توضح عمليات الإنتاج بواسطة هذا النظام .

#### التصميم الصناعي داخل شركة CARADON :

وهى شركة بريطانية متخصصة فى هذا المجال أفردت فى تقريرها للحديث عن عملية التصميم والوفر الذى تحقق إضافة الى المميزات الأخرى التى تتاولها تقريرها الذى بدأ بقولهم:-

مع تطور مفاهيم الإنتاج فهو يتصل بشكل عام بقسم التسويق التقييم والإنتقاء والتخطيط التطوير و هذا الإتصال يأخذ شكل البعدين أو ثلاثة أبعاد للمنتجات مثل رسوم ورؤية منظورية ثم صناعة يدوية انماذج مجسمة المنتج، وطريقة تشكيل النماذج واحدة من أكبر النشاطات المهمة في عملية التصميم

للأشكال المركبة وأشكال قطع منتجات خزف الأدوات الصحية حيث يمكن أن تحلل بدقة بهذه الطريقة كثلاثي الأبعاد .

فالنماذج وسيلة قد تكون كافية لتمكن قسم التسويق من الموافقة على قطعة ما للإستمرار في عملية الإنتاج ، ولقد أصبح النموذج من علامات التصميم الذي اشتق من الرسم ذو البعدين ثم بالتطوير والتصميم الهندسي ينفذ عن طريق صانع النماذج ( modler ) وبإحساس ومهارة الحرفي الذي يستطيع ترجمة التصميم المقترح الى القطعة التي يمكن أن تصنع ، ان التطور المتوقع للمصممين المستخدمين لنظام التصميم الصناعي بمساعدة الكمبيوتر هو تطوير منتجات جديدة ليست مرسومة كبعدين على الورق ولاحتى مجسمة في أبعادها الثلاثة على هيئة نموذج ، ولكنها تصميم مجسم ثلاثي الأبعاد على الكمبيوتر ابدعت من خلالهم .

وبالطبع فإن كسب ثقة مديرو التسويق بالإتفاق على طريقة تصنيع مثل هذه المنتجات بواسطة هذا النظام معتمدا على الوسائط المتولدة من الكمبيوتر مثل الصور المأخوذة على الشاشة الكمبيوتر أو المطبوعة ، وهكذا فإن الإقتراح بأن يكون نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر أداة من ادوات المصمم لتساعده على تنفيذ عمله . (٢٩)

ونظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر يعالج استعمال المعلومات المتولدة لدفعه الى عملية الإنتاج وهذا الإندماج بين التصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع ساعد على خفض الوقت الذى يأخذه المنتج حتى يصل الى مكان العرض .

ويتكون النظام من أربعة خطوط تعمل تحت نظام تشغيل (UNIX) وحملت الخطوط ببرامج نظام التصميم والتصنيع بواسطة الكمبيوتر بناء على الدور المطلوب كتطبيق عام عبر شبكات نظام هندسة التشكيل الخطى.

وهذه المواصفات المتشكيل الميكانيكى العالية ذات قدرة على تشكيل مجسمات ذات ثلاثة ابعاد كلأسطح والجوانب والعمل طوال الوقت داخل بيئة الثلاثة ابعاد للكمبيونر .

ومحطة العمل المحملة ببرنامج نظام التصنيع بمساعدة الكمبيوتر CAM استخدمت لخلق سيطرة الكمبيوتر على ادوات الميكنة بشكل رقمى DIGITAL من نظام هندسة التشكيل لانتاج اما نموذج بالحجم الطبيعى أو القوالب التى تحتاجها

تلك الصناعة ، وقد حملت محطة العمل بالبرامج الوثيقة الصله بنشاط التصميم الصناعي .

ونظام التشكيل الهندسى لديه أيضا الرؤية والخيال الابداعى لمنظر النموذج وهذا مأخوذ من تصنيع النموذج بنظام التشكيل الهندسى عن طريق إنشاء صورة للمنتجات على شاشة الكمبيوتر.

مما يسمح بخيال اكبر للكاميرا بأن توضع في أى مكان حول النموذج واظهار الاجزاء المختلفة من خواص المواد المختلفة للمنوذج مثل اللون ، الشفافية .....الخ .

كما أن الخيارت العديدة للإضاءة يمكن أن تتضمن انتاج صورة تحتوى على ظلال وانعكاسات. هذه الصور هي واحدة من الطرق المستخدمة للاتصال بالعميل لعرض التصميم المقترح حيث يمكن طباعة الصور الملونة بمساحات عديدة تبدء من Ao وحتى A4 من على شاشة الكمبيوتر.

فى بداية العمل تم قضاء بضعة شهور فى التدريب على نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر واختيار الأيادى اللازمة لإستخدام هذا النظام فى تصميم منتجات خزف الادوات الصحية .


وقد وجد ان منحنى التأقلم على هذا النظام وتعلم تطبيقاته طويلة ونظرا لتعدد منتجات خزف الادوات الصحية كان القرار باتباع طرق مختلفة لتصميم هذه المنتجات فالبعض منها سيصمم بالاسلوب التقليدى والأخر سيصمم بواسطة نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD وبالطبع فإن هذا القرار يعتبر اختيار عادل لهذه التكنولوجيا ومفيد في اجراء بعض التغيرات التي تجرى للتصميم ، ووقع الإختيار على الحوض ليصمم على الكمبيوتر نظرا لأنه واحد من أكبر القطع الخزفية الصحية وايضا لبساطة شكله وإنشاءه حيث تشكل من سمك وحيد من الطينة المزججة . لذلك فخيارات شكل الحوض صممت وشكلت بواسطة نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD كما بالشكل ( ٣٣ ) وبشكل مبدئي فإن استخدام هذا النظام مكن المصمم من اخراج المساقط الاققية ( CD ) والمساقط الرأسية بالحجم الطبيعي لمقترحات التصميم مما يمكن القائمين على عملية تسويق المنتج في ابداء الطبيعي لمقترحات التصميم مما يمكن القائمين على عملية تسويق المنتج في ابداء الطبيعي المقترحات المطلوبة بشكل

اسرع ودقيق . وفي حالة التوصل إلى إتفاق بين المصمم والقائمين على الانتاج من خلال خيارات التصميم في حالة البعدين (2D) فإن الخطوه التاليه في الطريقة التقليدية هي اختيار شكل التصميم في حالته المجسمه (3D) وهو عادة ما يكون من الفوم أو الجبس . (٢٩)

منذ هذا وتجارب التصميم الصناعى بواسطة الكمبيوتر فى المرحلة القادمة حيث يشكل الحوض فى صورته المجسمه ( ثلاثى الابعاد ) على الكمبيوتر ويقدم فى صورة خيارات و حلول على شاشة الكمبيوتر ليتم تقييمه .

لذلك فعمل البعدين (2D) في شكل خطوط واقواس ما هي إلا تمهيد لإنشاء اسطح ثلاثية الابعاد (3D) من خلال الكمبيوتر .

مما لا يجعل هناك فقد فى الوقت عند التحول بين النموذج فى حالة البعدين (2D) والنموذج فى حالته المجسمة (3D) ، فالخطوط الخارجية والمساقط الجانبية والاشكال المتفق عليها مقدما من خلال عمل البعدين (2D) يمكن تحويلها بدقة الى نموذج ثلاثى الابعاد . وهذا يثبت مدى قيمة استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) حيث يوفر الوقت باستخدام البعدين (2D) فى انتاج نموذج مجسم (3D) على الكمبيوتر .

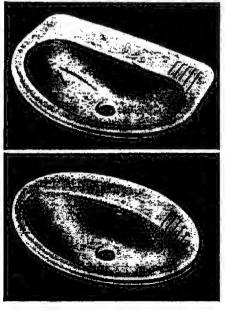


شکل رقم ( ۳۳ )

فالوقت الذي يستغرقه الكمبيوتر في اعداد نموذج ثلاثي الابعاد مقارنة بالذي يستغرقه اعداد نموذج من الجبس بالطريقة التقليدية يومان تقريبا وبالطبع فإن مستخدم هذا النظام كلما كان اكثر مهارة كلما امكنه عمل هذا النموذج في نصف الوقت تقريبا . وقام المصمم بتقديم صور مطبوعة من على الكمبيوتر تمثل مقترحات التصميم الى قسم التسويق ، وهذا التصور كما في شكل ( ٣٤ ) .

حيث وضع التصميم [ الحوض ] داخل الحمام وقد أضاف اليه الصنبور والصرف في شكل قياسي كما اضاف لمسة جمالية بوضع مرآه وانعكاسه داخلها والظلال الممدوده.

وبالطبع فإن هذه الصور هى الطريق التقليدى لعرض الادوات الصحية في تعامل المبيعات ، حيث يقوم قسم التسويق باستخدامها لإقرار أى مقترحات يتم أخذها في الاعتبار قبل الوصول الى مرحلة الانتاج من خلال قياس آراء العميل

على المنتج .

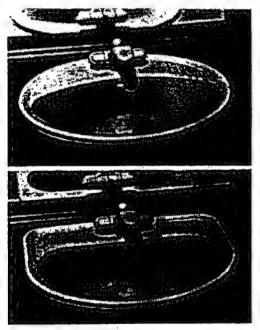

شكل رقم ( ٣٤ )

وفى هذه الحاله قد أفادت الصور كثيرا فهى تعتبر عرض وسيط للمقترحات لم يكن متوفرا من قبل ، لذلك فيعتبر مديرو الانتاج والتسويق هذا

النظام من الأنظمة ذات الفائدة المباشرة في قياس الآراء بالنسبة للمنتجات الجديدة دون الانفاق على النماذج الطبيعة للموديل .

تصميم الادوات الصحية باستخدام نظام الكاد من خلال منتجات مثل السابق ساعد في تقديم خبره مفيدة ومكن من عمل مقارنة بينه وبين الطرق التقليدية لاتمام عمل التصميم الصناعي حيث قُيم على أساس مدى السرعة في التنفيذ والسهولة في الاستخدام والجودة في الاخراج.

ان ربط منحنى التصنيع بنظام الكاد شئ هام ، للسرعة والسهولة فى تشكيل الموديل ويتطلب ذلك مصمم على مستوى عالى وهذا يعنى أن التشكيل بواسطة الكمبيوتر لن يكون سهلا بالنسبة للمصمم الصناعى مقارنة بالطرق الأخرى من رسم البعدين (2D) ثم عمل الموديل من الجبس .

لذلك فسوف نجد أن استخدام الكمبيوتر في تطوير الافكار كان بطيئا وأكثر احباطا في البداية ، لكن مع تطبيق التشكيل الهندسي بواسطة الكمبيوتر التي وضعت للاستخدام الهندسي الدقيق والمنطلب دقة أبعاد عالية للعمل بشكل مقنع ومرضي ، فالعمل بدقة عالية لم يكن معروف عند تطوير المقترحات أو وضع تصورات خصوصا مع طينات الادوات الصحية المزججة وهذا ادى الى الاحباط عند استخدام نظام الكاد في هذه المرحله من التصميم ومع ذلك فنظام الكاد بالمقارنة بالطرق الأخرى غير مفضل للمصمم الصناعي في هذه المرحلة لكن التشكيل بواسطة الكمبيوتر كان أكثر كفاءة وفاعليه إذا بدء بعمل ابعاده وأشكال القطعة ثم الوصول إلى الشكل المجسم ثلاثي الابعاد المفترض بتشكيله بواسطة الكمبيوتر ان يكون اسرع وادق واقل احباطا من انشاء النموذج بالطريقة التقليدية .

وبما أن المصمم يستخدم النماذج لتوصيل مقترحاته الى العميل فكذلك القائمين على التسويق يأخذوا قرارات مبدئية بين اختيار التصميم من الاختيار الواقعى للنموذج فى حالة البعدين (2D) والقرار النهائى بوصوله الى مرحلة الانتاج وذلك بعد رؤيته بالحجم الطبيعى كنموذج من الجبس.

بنظام الكاد مكنهم من تصميم ناجح لتصميم الحوض بدون اى موديل طبيعى وكذلك مدى امكانياته فى عرض أكثر من نموذج طبيعى كحلول للتصميم

الواحد مع قدرته على اظهار المنتج في وضعه الطبيعي داخل الحيز الذي سيتواجد فيه على الطبيعة وفي اوضاع لونية مختلفة .

وهو بذلك سمح للمستخدم ان يتفاعل مع المنتج من خلال تكنولوجيا شبه الواقع فمثل هذه التقنيات تستحسن قبول نموذج الكمبيوتر في المستقبل.

ان قرار تطبيق نظام (CAD/CAM) في أي مرحله من مراحل تطوير منتج جديد داخل الشركه كانت بحافز تخفيض الوقت الذي تستغرقه مرحله انتاج قطعة خزفية جديدة من الادوات الصحية ووصولها الى مكان العرض وهذا هو الهدف الذي يجب على المصممين الصناعيين ان يتعاملوا على اساسه عند استخدامهم لنظام الكاد . فإنه من غير الملائم ان تتم صناعة النموذج بالكامل في مرحلة التصميم الصناعي عندما يكون من الممكن تغيره بعد عرضه على العميل . فنموذج الكاد سيكون من قبل مصمم خبير ثم باستخدام تقنيات التشكيل من خلال طريقة التصنيع بمساعدة الكمبيوتر حيث ماكينات التحكم الرقمي بالكمبيوتر مباشرة . سيتم صياغة النموذج بشكل مناسب ودقيق وسريع من خلال الكمبيوتر مباشرة .

## شركة DURAVIT :

وهى شركة ألمانية متخصصة فى مجال انتاج الأدوات الصحية وقد قامت مؤخرا بفتح فرع لها فى مصر عن طريق شركة بينها وبين شريك مصرى تحت اسم (مصر تك) وقد ذكرت فى تقريرها الآتى :

قامت الشركة بتطوير جزء من خطوط انتاجها مستخدمة نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر منذ عام ١٩٩٤ وطبقا لتجربتهم وجدوا ان استخدام هذا النظام زاد من فاعلية عملية التطوير لمختلف انواع المنتجات وكذلك فإن الرسومات الهندسية تبنى على أسس وبيانات مخزنة داخل الكمبيوتر وقد ساعد ذلك في اجراء مجرد تعديلات بسيطة لإبداع العديد من النماذج .

ووفقا لتجربتهم فى هذا المجال فإن الطريقة النقليدية التى كانت متبعة فى عملية الرسومات الهندسية بواسطة لوحة الرسم تساغرق حوالى ثلاث مرات بالنسبة لإستخدام النظام فى عملية التصميم ، كما أن التعاون بين الاقسام يتم فى صورة اتصال جيد حيث يتم اتخاذ القرار عند رؤية النموذج الفعلى للمنتج (١:١).

#### : Belleek شركة

وهي شركة أيرلندية لها تاريخ طويل في هذا المجال منذ ما يقرب من ١٤٠ عام حيث قامت منذ عام ١٩٩٧ بالإستعانة بنظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر لإسراع عملية التصميم حيث يتكون قسم التصميم من ثلاث مصممين يقوموا باخراج من ٥٠ الى ٦٠ تصميم جديد كل عام .

قبل استخدام النظام كان المصممون يقومون برسم المساقط ثنائية الأبعاد لأى منتج جديد ثم يقوم صانع النماذج بتحويلها الى نموذج طبيعى فى عملية تساغرق من ثلاث الى أربع شهور .

وقد وجدت الشركة مدى تحمس مصمميها للعمل بهذا النظام من خلال برامج ( delcam ) لإنتاج النماذج بواسطة الكمبيوتر لعرضها على قسم التسويق بدلا من النموذج الطبيعى ، كما أن أى تعديل مطلوب يتم بسرعة بواسطة هذا النظام ، وكذلك عملية التطوير تتم بمعدل أسرع من الطريقة التقليدية إضافة الى المكتبة التى تكونت من التصميمات المخزنة للإستفادة منها في المستقبل .

#### <u>شرکة Crane Canada</u>

وهى شركة كندية رائدة فى هذا المجال تأسست عام ١٩٢٠ حيث كان انتاجها يكفى الأسواق الكندية ولكن عند الدخال نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر عام ١٩٩٠ زاد معدل انتاجها بصورة كبيرة وكذلك معدل تصديرها خارج كندا . وقد ذكرت فى تقريرها أن المشكلة الأساسية التى تواجه مصمم الأدوات الصحية هى أنها منتجات ذات أشكال معقدة التركيب .

حيث أن الرسم ثنائى الأبعاد يمكنه التعبير عن المساقط فقط ليقوم صانع النماذج بترجمتها الى نموذج طبيعى المنتج بناء على خبرته الشخصية فى هذا المجال.

وفى الغالب فإن المصمم يقوم بعمل تعديل مرة أو أكثر قبل اعتماد تصميمه ، والحاجة الى التعديل والتطوير تحتاج الى وقت وبالتالى أموال ، وباستخدام نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر حل هذه المشكلة عن طريق ابداع نموذج ثلاثى الأبعاد للمنتج يماثل الواقع من خلال شاشة الكمبيوتر وبشكل

يسمح لنا برؤيته من كافة الإتجاهات ويحتوى على ظلال واضاءات تماثل الواقع مما أتاح للمصمم عرض فكرته بشكل واضح ودقيق على مديرى التسويق والمبيعات لإبداء رأيهم قبل الدخول في أى عمليات تصنيعية كما أن هذا الأسلوب مكن من دراسة رد فعل العملاء تجاه أى منتج جديد والتعرف على النقاط السلبية لتعديلها .

وباستخدام النظام في هذه العملية وفر الكثير من الوقت المهدر في الطريقة التقليدية لتحويل الرسومات الثنائية الأبعاد الى نموذج طبيعى وليس هذا فحسب بل أنه كون قاعدة بيانات تصميمية مخزنة داخل الجهاز يستفاد بها في حالة تكرار الأشكال أو أنها تحتوى على أجزاء مماثلة فإنه بإجراء تعديلات طفيفة نحصل على شكل جديد وكل ذلك يتم في خلال بضع ساعات في حين أنها كانت تستغرق أيام في الطريقة التقليدية لإجراء هذا التعديل.

وعلى الرغم من تكلفة النظام إلا أنه من واقع التجربة العملية للشركة تم تغطيتها عن طريق الوفر في الوقت وبالتالى في الأموال بالنسبة لعملية الإنتاج.

وفى خلال العشر سنين الماضية ساهم التطور فى صناعة الكمبيوتر فى انتاج وحدات عمل ذات كفاءة وامكانات جرافيكية أفضل وأسرع وبتكلفة أقل ، هذه الإمكانيات جعلت من السهل الحصول على هذا النظام حتى لصغار الصناع .

وفي ظل المنافسة العالمية التي جعلت الشركات تتطلع الى الحصول على هذه التقنيات الجديدة لتنخل المنافسة .

فالإستثمار في هذا النظام يعنى تمكين شركات صناعة الأدوات الصحية من تقديم منتجات مبتكرة ذات جودة وبسعر أقل لعملائها .

# • من الدر اسات السابقة نستخلص ما يلي :-

- أجمعت الشركات على أن النظام وفر في الوقت والجهد وبالتالى في
   الأموال
- مكن المصممين من التعبير بحرية عن أفكارهم وكون لهم قاعدة بيانات تصميمية ساعدتهم في عملية التطوير والتعديل بشكل أسرع وأسهل عن ذي قبل .

- مكن النظام الشركات من الدخول في المنافسة وساعدهم في انتاج منتجات مبتكرة ذات جودة ويسعر أقل .
- مكن النظام الشركات من دراسة رد فعل العملاء ومعالجة السلبيات بشكل اسرع .
- ساعد النظام صناع النماذج في تخيل الشكل المطلوب وأفسح المجال لتعاون أكثر ايجابية بين أطراف عملية الإنتاج في الشركات .


## المواصفات القياسية لتصميم الأدوات الصحية داخل النظام:

تحتاج عملية تصميم وإنتاج وتطوير الأدوات الصحية تقليديا لوقت طويل وعلى سبيل المثال يستغرق إنتاج طقم حمام جديد يصل الى سنة حتى يتم عرضه على الناس ، لذلك فهناك فائدة تجارية تكتسب من إسراع درجة تطوير الإنتاج واختصار الوقت للوصول إلى تصميم مثالى من خلال تطبيق تقنية التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( cad / cam system ) .

وتم تجربة نظام CAM, CAD لتطوير المنتجات الخزفية ولكن لم تحدد التجربة حدود دور وعمل المصمم الصناعى ، لذلك فإنه من الضرورة وصف الدور والوظائف المؤسسة المصمم الصناعى الذى يعمل فى إنتاج خزف الأدوات الصحية حيث يستخدم موهبته وخبرته بالتصميم الخزفى وتقنياته الى جانب معرفته بالتسويق ليقوم بتطوير وانتاج المنتجات الجديدة .

فاستخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر ( CAD ) هو مرحلة من مراحل عملية التصميم للمنتجات الجديدة بداية من دراسة عملية التسويق حتى الدخول في تفاصيل عملية التطوير وهندسة المنتجات لما تتمتع به عملية تطوير المنتجات الجديدة كجزء هام من عملية التصميم الصناعي ، والنظام هو المسؤول عن مساعدة المصمم الصناعي على انشاء الأفكار الجديدة للأدوات الصحية وقد طور هذا النظام الى ما يعرف بالتصميم الصناعي بمساعدة الكمبيوتر ) طور هذا النظام الى ما يعرف بالتصميم الصناعي بمساعدة الكمبيوتر ) الصناعي . حيث مكن الكمبيوتر من وضع قاعدة بيانات تفيده من وضع تصميمه الصناعي . حيث مكن الكمبيوتر من وضع قاعدة بيانات تفيده من وضع تصميمه


وفق معايير تصميمية للقياسات الموجودة سواء هذه القياسات محلية أو عالمية وفيما يلى عرض لبعض القياسات لحوض ٤٥: ٥٠ واستنباط المعايير المناسبة لهذا النوع ومدى ملائمته للسوق المحلى والتى تم الحصول عليها من نشرات المصانع ومواقع شبكة المعلومات ( Internet ):

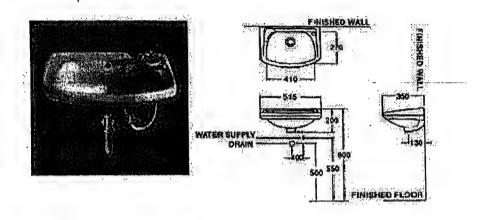



345 - PRETHED WALL

300 - Sec - Sec


شکل رقم ( ۳۲ )

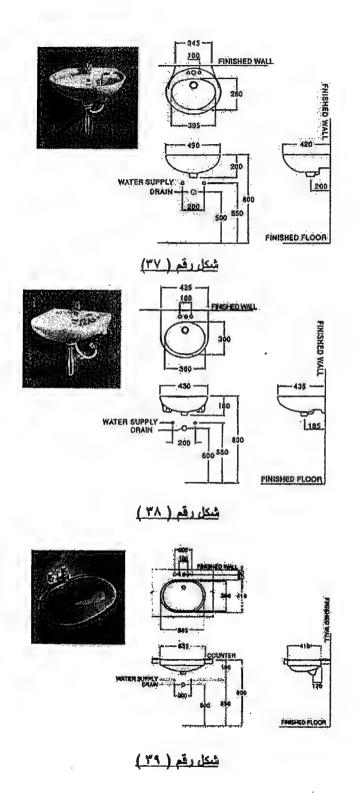

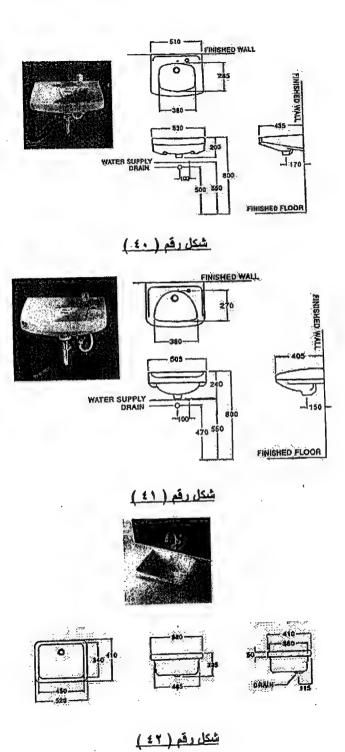

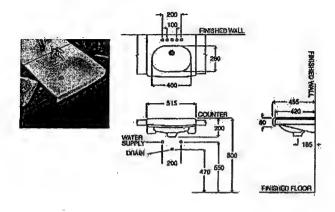

#### شكل رقم ( ٤٣ )

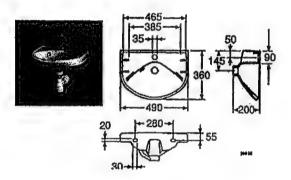

#### شكل رقم ( ١٤ )

ومنها نخلص الى أننا عن طريق هذه التصميمات المتعددة ومن بلدان مختلفة قد تحقق ميزتان الأولى أننا كونا مكتبة للتصميمات مخزنة داخل الكمبيوتر للإستفادة منها مستقبلا مع بعض التعديلات ، والميزة الثانية هى وضع متوسطات نستطيع من خلالها الحصول على قياسات مبتكرة للحوض الذى يتراوح بين ٥٠ سم : ٥٠ سم . والجدول التالى يوضح القياسات فى الأشكال السابقة والتى منها سنقوم بعمل متوسط الخلوص الى قياس جديد لحوض بهذه المساحة .

طريقة التثبيت	العمق	قراغ العرض	قراغ الطول	عرض	طول	رقم الشكل
في الحائط	۰۲سم	۲۷سم	٤١ مىم	٥٣سم	۲٥سم	40
في الحائط ولها قاعدة	۰۲سم	٢٦سم	ه ٤ سم	۲ ٤سم	24 سم	44
في الحائط بدون قاعدة	۴٧سم	۲۲سم	۰ \$ سم	۲٤سم	٤٩ سم	٣٧
في الحائط	۱۸سم	۰۳سم	44	٤٣,٥	٤٣ سم	۳۸
داخل علبة	۱۹سم	۸۳سم	سم ۵۰	٤٦ سم	€ 0 سم	44
في الحائط	۰۲سم	٨٢سم	سم	٣٤سم	۵۳ سم	٤٠
في الحائط	٤٢سم	۲۷سم	۳۸ سم	۰ ٤ سم	۵۰ سم	٤١
داخل علبة	۲۳سم	\$ ٣سم	۳۸ سم	۱ کسم	۲۵ سم	٤٢
في الحائط	۲۰سم	۸۲سم	ە ئىسم	20,0	۲۵ سم	٤٣
في الحائط	۲۰سم	۸۲سم	۰ ٤ سم	۳۹ سم	٤٩ سم	٤٤
			٤٦ سم		<u> </u>	

#### حدول رقم (١)

ومن الجدول السابق نجرى عملية متوسط حسابي لنحصل على أبعاد

جديدة قياسية لهذا النوع من الأحواض كما يمثله الجدول التالي


2						
التركيــب	العمــق	فراغ	فراغ	العرض	الطول	
		العرض	الطـول			
مثبت في الحائط	۱۸ سخ	۲۹ سم	ا ٤ سم	٤١ سىم	۵۰ سم	

## جدول رقم (٢)

# أساليب إنتاج الأدوات الصحية داخل النظام:

ساعد التطور في التكنولوجيا على تقليل نسبة الهالك والإستفادة من قدرة العامل في الفترة الزمنية المحددة له يوميا وذلك في الإنتاج النصف آلى حيث أنتجت آلات ساهمت في تجنب المشاكل والعيوب التي كانت موجودة في الأسلوب القديم . والشكل رقم ( 20 ، 21 ) يوضح أحد خطوط الإنتاج

النصف آلى وهو عبارة عن قضيبان يوضع عليهما القوالب في وضع رأسى بدلا من وضعهما أفقيا .

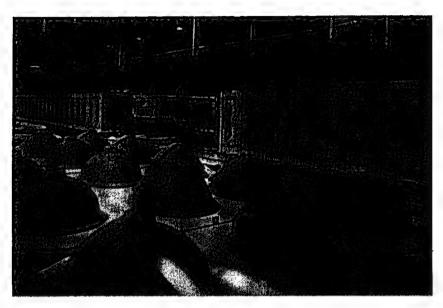

شكل رقم ( ٥٥ )

هذا الوضع يقلل من المساحة التي يشغلها القالب في الوضع الأفقى ، وبعملية حسابية بسيطة نجد أنه لإنتاج الحوض فإننا نحتاج للممر طوله ٢٥ متر



شكل رقم ( ٢٦ )

وعرض القالب ٣٥ سم أى أن الماكينة تحترى على ٧٠ قالب أما في حالة انتاج المرحاض الذي يمثله الشكل (٤٦) فإن طول الممر ٣٠ متر ويحمل

القوالب من جهنين أى أن الماكينة مزدوجة القوالب وحيث ان عرض القالب ٢٠٠ سم فإن عدد القوالب المحملة على الماكينة تساوى ١٠٠ قالب .

#### طريقة التشكيل:


يتم دفع الطينة السائلة من خلال ماسورة لملاً القوالب الجصية عبر خراطيم بلاستيك من الماسورة الى القالب كما بالشكل رقم ( ٤٧ ) ويتم غلق الصنبور الخاص بها بعد التأكد من ملاً القوالب حيث يوجد صنبور فى بداية الماسورة للفتح والإغلاق للطينة السائلة .



شكل رقم ( ٤٧ )


ويمكن معرفة مستوى ملأ الطينة السائلة داخل القالب من خلال خرطوم بلاستيك شفاف موجود فى قمة القالب والذى يساعد أيضا فى خروج الهواء . بعد الحصول على سمك المنتج يتم تصغية القوالب من خلال فتح صنابير التصغية حيث يتم السحب بواسطة مواسير مجمعة الى الماسورة الرئيسية فتسحب الطينة الى الخلاط مباشرة ويعرف بخط الراجع وهو على الجانب الآخر لخط دفع الطينة السائلة الى القوالب ويتم التحكم فيه من خلال صنابير تغلق عند عملية الملأ وتفتح عند عملية التفريغ أو (السحب).

والشكل رقم ( ٤٨ ) يوضح أحد الخطوط الآلية لإنتاج المرحاض باستخدام تقنية الصب بالضغط العالى High Pressure Casting والوحدة مصممة بحيث يحتوى القالب إما على منتج أو إثنين في نفس القالب الذي يتكون من ثلاث قطع فقط ويعلق القالب بطريقة رأسية ومتداخلة كما يوضحه الرسم التخطيطي رقم ( ٥ ) .

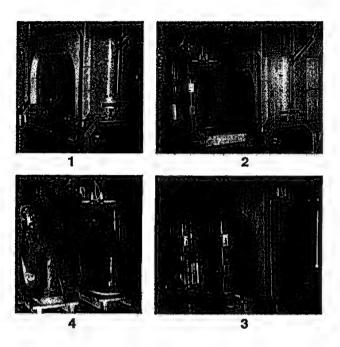

شكل رقم ( ٤٨ )

ويعتمد النظام على لوحة تحكم لإتمام دورة الصب بحيث يستطيع المشغل أن يضبط الحالة ودورة الصب حسب نوع المنتج و درجة تعقيد التصميم وعند مرحلة تكوين السمك يتم رفع ضغط الطينة السائلة الى ١٥ بار وهذا الضغط يقابل بضغط خارج على أجزاء القالب ( اللقم ) وتعرف بقوة الإغلاق فضغط الهواء وشفطه من كل جزء ( لقمة ) سوف يسمح بتزامن دورات الصب المختلفة طبقا للمنتج المصنع . وعملية الضغط هذه ساهمت بشكل كبير فى سرعة الإمتصاص وليس هذا فحسب بل أنه عند فتح القالب فإننا نجد الشكل قد فقد حوالى ١٩ % من الماء المحتوى عليه ( وهذا بالطبع يختلف حسب تركيب الطينات المستخدمة ) مما يسهل عملية التجفيف بجعلها تتم أسرع وبالتالى عملية الحريق .

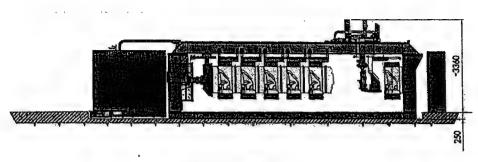


### رسم تخطیطی (٥)

#### بعض المعلومات التقنية عن وحدة الإنتاج المستخدمة :


- طول خط الإنتاج المستخدم ١٢,٥ م.
- -عدد القوالب المستخدمة في الخط يتراوح بين ٤: ٨ قالب سواء فردية أو زوجية
  - مقاس القالب ۱,۲ × ۱ × ۸,۰ متر .
  - مساحة الحركة من القالب الى خط التجميع ٤,٩ متر .
    - متوسط دورة الصب ٢٠ : ٣٠ دقيقة .
    - متوسط قوة الإغلاق ١,٢٠٠ كيلو نيوتن .
  - متوسط الضغط داخل القالب ١٥ بار ( ١٠٤ نيوتن للمتر المكعب / الدورة ) .
- يمكن انتاج ١٤٠ قطعة يوميا طبقا لنوع الخامات المستخدمة ودرجة تعقيد التصميم.

ويوضح الشكل رقم ( ٤٩ ) أحد أنظمة وحدات إنتاج المرحاض والبيديه ويعتمد في طريقة تشغيله كما في النظام السابق إلا أنه يحتوى على عدد أجزاء القالب أكثر ( اللقم ) تتراوح بين ٤ :٦ قطعة ( لقمة ) ، وهذا العدد يسمح بالتعديل والتطوير المستقبلي حيث أن وحدة الإنتاج مصممة لذلك . ووحدة الإنتاج هذه تنتج ٠٠٣ قطعة في اليوم حسب الخامة المستخدمة ودرجة تعقيد التصميم وهذه الوحدة مصممة للعمل بشكل آلى في فك وتجميع وإخراج المنتج وكذلك في عملية نقله الى خط التجفيف .

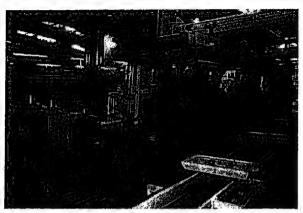


شكل رقم ( ٢٩ )


والشكل رقم ( $\circ \circ$ ) يوضح وحدة انتاج الأحواض والإكسسوارات المختلفة مثل (الصبانة الركبة ،....) وهذه الوحدة مصممة بحيث توضع فيها القوالب في وضع رأسي كما يوضحه الرسم التخطيطي رقم ( $\tau$ )

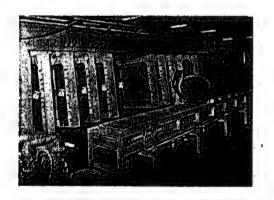



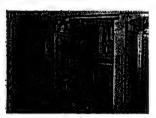

شكل رقم (٥٠)

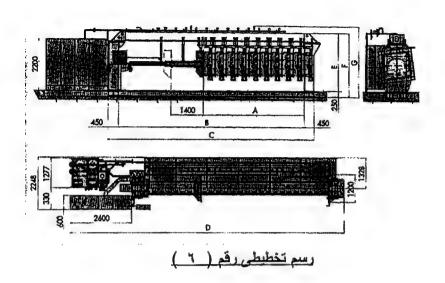

ومن الممكن أن يحتوى القالب على منتج أو أكثر حسب نوع المنتج وتتم عملية الصب والتفريغ بطريقة آلية أو نصف آلية .

### • بعض المعلومات التقنية عن وحدة الإنتاج المستخدمة:

يتراوح طول خط الإنتاج من ١٠: ١٣ متر

عدد القوالب المستخدمة من ٩: ١٥ قالب


دورة الصب من ١٥ : ٣٢ دقيقة

قوة الغلق ١٢٠٠ كيلو نيوتن


قوة ضغط الصب ١٥ بار ( ١,٤ نيوتن للمتر المكعب / الدورة )

كمية المنتج خلال اليوم من ٣٠٠ : ٤٨٠ قطعة حسب المنتج والخامة المستخدمة . (٣٠)

ويوضح شكل رقم (٥١) يوضح وحدة إنتاج القطع الكبيرة مثل حوض القدم ، وتوضع القوالب في شكل رأسى ويفتح ويغلق القالب بواسطة ذراع مثبتة أعلى العارضة المعلق بها القوالب بحيث تنقل القالب من الوضع الرأسى الى الوضع الأفقى تمهيدا لفتحه كما بالشكل (٥٢) ثم تقوم بنقله الى مسار التجميع للتجفيف .

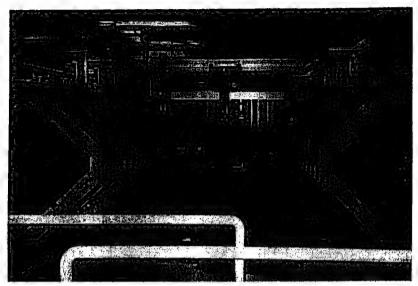

شكل رقم ( ١٥ )

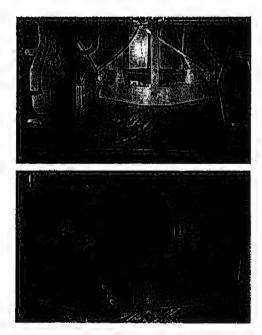

شكل رقم ( ٢٥ )

بعض المعلومات التقنية عن وحدة الإنتاج المستخدمة :

- تحتوى هذه الوحدة على عدد قوالب أكثر من ١٥ قالب .
  - طول خط الإنتاج ١٣,٥ متر .
- عدد الدورات حسب الخامة المستخدمة والمنتج تتراوح بين ٣٠ ٦٠ دورة تنتج حوالي ٧٠٠ قطعة في اليوم حسب الخامة والتصميم .
  - قوة الغلق ١٥٠٠ كيلو نيوتن .
  - قوة الضغط داخل القالب ١٥ بار . (٣٠)

وليس هذا هو كل ما في الأمر بل أن عملية التناول نفسها وتهذيب القطعة بعد إخراجها من القالب أصبحت تتم بشكل آلى وبمعنى أدق عن طريق استخدام الروبوت حيث يقوم بإخراج القطعة من القالب ويقوم بتهذيبها بإزالة العلامات الزائدة وتهذيب الأسطح الداخلية والخارجية وجعلها مهيأة لعملية الطلاء الزجاجي وقد وصل هذا المعدل الى حوالي ٤ قطع في الدقيقة (تعتمد على درجة تعقيد الشكل وحجمه) كما أن عملية التناول هذه مكنت الصناع من عمل القوالب متعددة الفتحات للمنتجات الضخمة نظرا لقدرة الروبوت على حمل أثقال تصل الى أكثر من ١٤٩ طن وهذا بالطبع كان من الصعب القيام به حتى في وجود مساعدة من آخرين وهو ما شجع الصناع على انتاج القوالب متعددة الفتحات والتي تتصف بثقلها وصعوبة حملها بشريا .

وهذا الثقل وفر الكثير من الأماكن اللزمة لعملية الصب اذ جعل هذا التجميع لهذا العدد من القوالب في خلية واحدة كما بالشكل رقم ( ٤٨ ) والرسم التخطيطي رقم ( ١١ ) .

وأول محطة عمل للصدب بمساعدة الروبوت ظهرت في عام ١٩٩٢ حيث يتكون من ذراع تعمل في مجال ٤ قوالب متعددة الفتحات حيث تقوم بتحميل القطع الناتجة بعد عملية الصدب من القالب الى منصدة دوارة لتقوم بعملية تهذيب أسطحها الداخلية والخارجية ، وهذا النوع من النظام لم يتقبله صناع الخزف في أول الأمر خاصة مع ظنهم بعدم قدرة هذه الآلة على عملية نقل القالب أو إعادة تجهيزه وترتيبه كما يفعل البشر خاصة اذا كان القالب معقد التفاصيل ، ولكن ثبت لهم أنه بامكان الروبوت أن يقوم بتنظيف القالب ويساعده على استعادة مساميته بعد

كل دورة صب . وبرامج الروبوت مصممة بطريقة تسهل عمل المشغل بحيث يستطيع أن يختار لكل قطعة برنامج العمل الذي يناسبها .

٢ - أثر تطبيق النظام المقترح

### الآثار العامة للنظام على المؤسسة :-

إن التكنولوجيا تتغير أسرع من سلوك الأشخاص . ومحاولة تغيير المؤسسة لتتماشى مع التغيرات التكنولوجية عادة ما تتم قبل أن يكون غالبية الناس مستعدين لهذا التغيير ، وعليه فبينما نقوم بتغيير المؤسسة يجب أن يكون هناك عملية موازية لها تقوم بإعداد الناس لتقبل هذا التغيير ومبدئيا فإن هذا يعنى أن نعطى الناس بعض المعلومات عن ماهية النظام وماذا يمكن أن يفعل ؟.

العديد منهم سيخاف من هذا التغيير وسيفعل كل ما بوسعه لمنعه ، ولكى نتغلب على هذا الخوف فيجب أن تبنى الإدارة نوعا من الثقافة الجماعية حول الإتصالات والثقة .

إن إدخال تكنولوجيا حديثة يكون فى أحيان كثيرة مؤلم بالنسبة للإدارة التقليدية كما هو مؤلم للموظفين التقليدين ، فالموظف يرى التغير يحدث ويتوقع أن يخرج من هذا التغير خاسرا وظيفته ، خسارة سيطرته على امبراطورية من المرؤوسين أو بخسارة سلطاته نظرا الإضطراره لتقاسم معلوماته مع آخرين أو باضطراره لقبول توصيف أوسع لعمله وما يتبع ذلك من مخاطر القيام بمهام أدنى أو مهام غير محبوبة .

والإدارة أيضا ترى مخاطرة كبيرة فى استثمارها مبلغا كبيرا من المال فى تكنولوجيا حديثة مثل هذا النظام ( فقد تفشل ) . التدريب يكون ضروريا بشكل كبير ( نحن ندفع للناس لكى يعملوا لا لكى يحضروا دورات تدريبية ) وهناك أيضا خطر ترك هؤلاء الموظفين المدربين للشركة ( نحن نضيع كل هذا المال بتدريبهم إذن ) إن العمل سيتم بشكل أسرع معه حيث تصبح عملية اتخاذ القرار أسرع وتزداد الحاجة للتخطيط السليم .

ستصبح الإدارة أكثر تعقيدا فهى لن تصبح مجرد مجموعة من توصيفات الوظائف وعدد من الموظفين يوفرون بالقيام بهذا العمل أو ذاك عبر سلسلة من عدد من مديرين منطقة الوسط.

بل سيصبح المديرين مطالبين بتركيب الناس معا في مجموعات للقيام بمهمات محددة .

وتصبيح الإدارة مطالبة بمساعدة الموظفين في تنفيذ المطلوب منهم بدلا من مجرد أمرهم بالقيام بعدد من المهمات وتوظيف عدد كبير من المشرفين وكبار العمال لتنظيم الفوضى .

ويجب تعديل نظام المكافأة في المؤسسة لمساندة هؤلاء الذين يساندون دخول تكنولوجيا حديثة .

حيث يبدوا أن الرسم التخطيطي للأستثمار في تكنولوجيا حديثة يوضح شكل جديد من الشراكة المطلوبة بين الإدارة والعاملين . ( ١٥ )

إن مثل هذه الشراكة يمكن النظر إليها من جهتين ترى من جهة مميزاتها ومن الجهة الأخرى مساوئها والتحدى الحقيقى ليس فى النظر داخل الشركة للبحث عن الفائز حيث أن الفائز الحقيقى سيكون الشركة التى تنظر خارجها لتوفى باحتياجات العميل وبالتالى تحقيق أهدافها .

# مزايا تطبيق نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر ( CAD ) :

- وضع حلول تصميمية للأدوات الصحية من خلال الكمبيوتر وتطبيقها وتبويبها وتخزينها وحفظها التمكن من استرجاعها والإسترشاد بها مرة أو عدة مرات دون أن يدخل عليها عنصر التشويش والتحريف مما يمكن المصمم من إضافة وحذف ما يتراءى له وفق الخطة المحددة في البرنامج المقترح وايجاد الحلول البديلة من خلال الخيارات التي يطرحها الحاسب.
- التخلص من الطرق التقليدية التي تحتاج الى فترة زمنية كبيرة وجهد مكثف كذلك توسيع دائرة الإبتكار والإبداع الفني والفكرى في مجال التصميم بالإعتماد على معطيات وامكانيات العصر.
- الربط بين المصمم والمجتمع ، والمصمم والتكنولوجيا وكذلك تحقيق الجوانب الإقتصادية والإستفادة من هذه النظم الجديدة في المجالات العلمية والنظرية التي تعتمد على القوانين الحسابية والرياضية لتحقيق نظرية شمولية تجمع بين هذه المعطيات وتعمل على توفير الوقت والجهد وتحقق غزارة الإنتاج وايجاد حلول كثيرة تمكن من اختيار أنسب الحلول لأنسب الأشكال والإستخدام والوظيفية وضرورة التعامل مع مبتكرات العصر . (٣)

و بخلاف الفوائد العادية المتصلة به ( مثل إرتفاع مستوى تصميم المنتج وإمكانية محاولة اختيارات أكثر بشكل أسرع إلا أن الإحساس الأكثر شيوعا لدى المديرين ومديرى العموم بعد تركيبه هو الشعور بأنه وضع الشركة قد دخلت ما يطلق عليه عصر التكنولوجيا الحديثة .

إن الشركة بالتأكيد ستحقق تطور ملحوظ فى صورتها فى السوق ، إلا أن هذا الشعور بتحقيق تقدم حقيقى فى عالم التكنولوجيا الحديثة لهو مجرد نقطة بداية يجب أن يبدأ منها العمل الحقيقى .

إن أعظم تغيير كلى في المؤسسة يأتي من التعاون المشترك والمتقدم بين أعمال الهندسة والتصنيع ، وهذا ينطبق في حالة استخدام نظام التصميم فقط (CAD) وعدم استخدام نظام التصنيع (CAM) ولكنه يصبح حقيقيا أكثر لو استخدمنا كلا النظامين حيث أن نظام التصميم (CAD) لا يعمل فقط على انتاج رسومات أسرع من الطرق اليدوية السابقة ولكنه أيضا يعمل على تحديد المنتج حتى يتم تصنيعه بأفضل صورة ممكنة واضعين في اعتبارنا كل العوامل التي يمكن أن تؤثر على عملية تصنيعه.

وعليه فإن نظام التصميم (CAD) يحدد المنتج الذى اذا تم تصنيعه سيعمل بكفاءة وإمكانية الإعتماد عليه و تكاليف إنتاجه الفعلية التى يمكن بالفعل القيام بها سواء إمكانيات التصنيع والمواد الخام المطلوبة لتصنيعة .

وهذاك تغير واحد أساسى يمكن أن يؤثر على إدارة التصميمات ، وهذا التغيير يرتبط بالإرتباط المتزايد للمهندسين والمصنعين بمرحلة الفكرة التصميمية ، وستصبح إدارة التصميمات متداخلة أكثر في عمل الشركة وستعرف أكثر قيمة مناقشة الأفكار والمفاهيم مع الإدارات الأخرى التي تشاركها في نفس العمل .

حجري هذاك الكثير من المزايا التى تتحقق من استخدام هذا النظام فإضافة الى انه يبسط العمليات الخاصة بالتصميم فهو يساهم فى خفض عدد النماذج الأولية وتخفيض الوقت فى برامج ماكينات التحكم الآلى CNC والدقة المتناهية مما يترتب عليه إقلال دورة رأس المال ، إقلال التكاليف ، وزيادة الجودة .

وينظر الى النظام على أنه واحد من مبانى المصنع فى المستقبل ، وحقيقة إن أى مؤسسة هندسية تستخدم هذا النظام يجب أن يتسعوا فى استخدامهم لهذا النظام .

الأشياء الأساسية لتقديم هذا النظام المؤسسة هو التحسين الإستخدام ، الإنسياب والجودة وأن يتم من خلال آليات التصنيع والسياسات الإستراتيجية المؤسسة .

قبل ظهور هذا النظام كان العديد من المؤسسات تعيد التجارب على تصميم ما من ١٠:٥ مرات من خلال المراحل المختلفة (تصميم ، تحليل ، رسم ، عمليات تخطيط ... النح ) وفي كل مرحلة هناك مخاطرة حدوث خطأ ما نتيجة لعدم توافق الجزء المصنع مع الجزء المصمم .

مع هذا النظام فإن مشكلة الإحكام والضبط تتلاشى لدرجة أنه إذا كان بالضرورة تصميم جزء معقد يصل تقريبا الى ١٠ ميكرون مثلا وتصنيعها طبقا للتصميم فإنه بالطرق اليدوية قد تأخذ أسابيع وربما أشهر ولكن مع هذا النظام يصل الى أيام كما أنه يمكن المؤسسة من تقديم خدمة أفضل لعملائها . (٩)

ومع أن هذا النظام يعتبر أداة فعالة إلا أننا نجد الكثير من المؤسسات لا تحصل على الإستفادة الكاملة من هذا النظام فالمشكلة هنا ليست في النظام ولكن في الطريقة التي يدار بها دلخل المؤسسة والإهم من الإدارة هو كيف يتم استخدام النظام داخلها ، واذا لم تتفهم الإدارة العليا أهمية النظام فمن غير المحتمل أن تتوجه الموارد له ولذلك فالمطلب الأول هو الفهم الصحيح للنظام وإمكانياته وتأهيل المستخدمين بما يسمح لهم بالتطوير والنتيجة الحاصل عليها تكون متوقعة .

الإدارة العليا وحدها هى المسئولة عن تطور الأشياء وهى أيضا الوحيدة التى تقرر مدى توظيف النظام وكيفية تمويله وكيفية إسترداد رأس المال من استخدام هذا النظام .

أيضا يجب على الإدارة العليا أن تكون على دراية بأن الإستخدام الناجح إنجاز نوعى بدون ادخال التغيرات الهيكل التنظيمي وإقناع العمال بطريقة العمل.

# تأثير نظام التصميم بمساعدة الكمبيوترعلي الأقسام المختلفة

### • قسم الإنتاج :-

بالرغم من أن النظام يبدوا أنه ذو اتجاه تصميمي هندسي إلا أن اله تأثيرات كبيرة أخرى خارج إدارة التصميم.

ومن المناطق التى يمكن أن تكون أحد المستفيدين الكبار بتطبيق النظام هى إدارة الإنتاج ، فبعد كل شئ تقوم الإدارات الهندسية بتحديد المنتج وعملية المعلومات حتى يمكن لإدارة الإنتاج تصنيع المنتج .

فالعديد من المشاكل التى تظهر تنتج عن الإستقبال الغير كامل أو الغير صحيح للمعلومات ، أما فى بيئة النظام ما إن يتم تحديد المنتج وعملية المعلومات فى القاعد المعلوماتية الهندسية حتى لا يصبح هناك سبب يمنع إدارة الإنتاج من الدخول مباشرة لهذه المعلومات والإطلاع عليها بنفس الوضع الذى رآه مهندسي التصميم .

الناك فإدخال النظام حقق لهذه الإدارة الآتى :-

- إن الدخال النظام أصبح بالنسبة لمجموعة مهندسى الأنتاج بمثابة إعتراف بأهميتهم لعملية التصنيع وإشراكهم يعد فرصة للمساعدة فى تجنب هذه الأخطاء التى كانت لا تكتشف إلا متأخراً . (10)
- دورهم فى عملية التصميم والتصنيع إرتفع من مجرد مستقبل سلبى لمحاولة مهندسى التصميم لتحديد معلومات منتج الى شريك إيجابى فى تصميم وتصنيع المنتج النهائى .
- وفر لهم الكثير من الوقت والجهد الذى كان يبذل فى عملية الإنتاج كما حقق لهم معدل انتاج عالى وجودة عالية .

#### • قسم المبيعات :-

- ستكون هى الإدارة الأولى فى معرفة مردود هذا النظام على المستهلك نتيجة لخفض الوقت والتكلفة التى يحتاجها المنتج حتى يصل للسوق . - سيتم تقدير خفض تكاليف الإنتاج والمرونة التى تأتى من سهولة القيام بتعديلات المنتج الصغيرة إضافة الى نتوع التأثيرات الثانوية مثل تحسين صورة الشركة وتحسين توصيل معلومات المنتج من خلال الدعاية المباشرة للعميل .

### قسم التصميم:

# • مميز ات الكمبيوبر في الممارسة التصميمية :

إن تميز الكمبيوتر في علاقته بالعملية التصميمية قد وفرت للمصمم قدرات وإمكانيات لم تتوفر في أي أداة تصميميه, واهم هذه المميزات:

### ١ - المواجهة المباشرة مع مشاكل التصميم:

يضع الكمبيوتر المصمم مباشرة وجها لوجه أمام مشاكل التصميم الحقيقية ، بدون عوائق أو حدود للعمل . وهو يضعه كذلك مباشرة أمام دائرة متصلة من عمليات التصميم تشمل التعامل المتميز مع المعلومات التى يحتاج المصمم للعمل من خلالها بأعلى كفاءة ، كما تشمل إيجاد البدائل والحلول المتنوعة بغزارة تمكن المصمم من الاختيار بسهولة بين ما يمكن أن يحقق للمستهلك افضل أداء ، وهذا التفاعل المستمر والمباشر بين المصمم ومشكلة التصميم دون وسيط بالاضافة إلى إبرازه الاتجاهات المتعددة والمحاور المختلفة لمشكلة التصميم ، يؤدى إلى استمرار تدفق الافكار وحلول التصميم الذي لا يعطله أي إجراءات حسابية أو تحليلات رياضية أو إحصائية ، كما يعطى الفرصة للإدراك المثالي لإحساس ومشاعر المصمم واستيعاب هذا الحس في تصميم منتجاته مما يصبغها بقيمة إنسانية متميزة .

#### ٧ - دعم القدرات الإبتكارية للمصمم:

وعلى الرغم من محدودية قدرة الكمبيوتر على الابتكار أو الإبداع وارتباطها بما يتوفر من المعلومات ، إلا أنه أداة جيدة للغاية لاستثارة الإحساس بالابتكارية لدى المصمم بالإضافة الى أنه يدعم وبقوة هذه القدرات لدى المصمم البشرى ، فيتوفر للمصمم من خلاله فرصة كبيرة لتولد أفكار ومقترحات وبدائل تسهل عمله ، كما يتوفر له الوقت الكافى للممارسات الإبداعية التى تحقق له قدرا عاليا من الابتكار .

#### ٣- اختصار وقت العملية التصميمية:

يقلل استخدام الكمبيوتر في التصميم كثيرا من الوقت اللازم لإجراء أي نوع من الحسابات ، وقد يكون ذلك بإدخال أجزاء منفصلة داخل الرسم دون الحاجة إلى إعادة التصميم مرة أخرى ، وقد يكون بوسائل لخرى عديدة ينتج عنها ظهور النتائج في الحال أمام المصمم .

ولعل السبب في هذا أن الكمبيوتر يستطيع ان يعالج البيانات بسرعة هائلة جدا تقاس بوحدات تسمي بالنانو ثانية وهي تعادل جزء من ألف مليون من الثانية كما تقاس كذلك بعدد الذبذبات التي يتعامل معها المشغل في كل ثانية وهي تصل الآن في كمبيوتر الاستخدام الشخصي إلي أكثر من ٧٥٠ ميجاهرتز، تعنى قدرته على إتمام العمليات في جزء من عدة ملايين من الثانية الواحدة ، وسرعة الكمبيوتر العالية تمكنه من تداول وتخزين واسترجاع المعلومات بشكل سريع جدا .

### ٤ - الحصول على نتائج أكثر دقة :

الحصول على النتائج بسرعة مذهلة يرتبط أيضا بأمكانية الحصول على عدد أخطاء تصميميه محدود الغاية ، ونسبة الخطأ في الحاسبات وإن كانت متوقعة أحيانا في أعمال التصميم سواء الفني أو الصناعي أو الهندسي إلا أنها لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بأية أداة أخرى عرفها الإنسان لإجراء العمليات الحسابية والمنطقية ، والأخطاء النادرة للحاسبات ترجع في الغالب إلى تدخل العنصر البشرى ، فخاصية الدقة المتناهية التي تتوفر في الكمبيوتر في عملية المعالجة ترتبط بشرط هام هو أن تكون البيانات والتعليمات الخاصة صحيحة ولا تتضمن أخطاء أو تركيبات يترتب عليها فشل الكمبيوتر في إيجاد النتائج المتوقعة .

و للحاسب أسلوبه المتميز في اكتشاف الخطأ وهو أسلوب يستخدم منطق رياضي منظم لا يتأثر بالمؤثرات الحسية وهو ما يساعد على الإقلال من الأخطاء الناشئة عن الخطأ البشرى .

وبسبب إمكانية استخدام برامج المحاكاة وتطبيقها على التصميم المقترح للتعرف المسبق على احتمالات أعطال المنتج بعد التنفيذ وأساليب حلها قبل الشروع في العمليات الإنتاجية أو على الأقل التقليل منها .

### ٥- الاستخدام الأمثل للموارد:

يتيح إمكانية ترشيد استخدام الموارد من الخامات والمكونات المطلوبة للتصميم ، فيمكن الكمبيوتر من خلال قاعدة البيانات الموجودة لديه عن كافة أجزاء منتج ما ، أن ينتج قواتم الخامات وشرائط لماكينات التشغيل السابقة والمبرمجة وقوائم مراقبة الجودة وأساليب الاختبار ومعداتها ، والأكثر من ذلك استحداث برامج تراقب التداخلات بين الأجزاء وتحلل الهياكل وتحلل المساحات والحجم والأوزان لأى منتج تحت التصنيع كل هذه الإمكانيات تتيح تصميم منتج مصمم جيدا .

كما يمكنه حساب الأحمال والإجهادات وإظهار تأثيرها على الجزء المصمم ، حيث يمكن مراجعتها من كافة جوانب التشغيل والتفاعلات مع الجسم البشرى والإجهادات التى قد تطرأ على الخامات في أثناء التشغيل أو عند الاستخدام الفعلى للمنتج .

ونتاح هنا فرصة جيدة للتقييم المباشر للأفكار التصميمية سواء من قبل المستوى الإدارى الأعلى مما يجعل من السهل تجنب مشاكل تتعلق بالتشغيل والخامات والمكونات قبل التنفيذ .

### ٦- سهولة بناع وتعديل وتطوير المنتج وتوفير البدائل:

يستطيع المصمم استرجاع بيانات التصميم في أي وقت وبسرعة فائقة ويضعها أو يستخدمها في أي رسم جديد أو تصميم جديد ، ومن ذلك فأن عمل أرشيف للرموز والأجزاء والتكوينات السابقة الاستخدام أمر ضروري لمصمم جيد ولنظام فعال فللكمبيوتر قدرته المعروفة على توفير البدائل المناسبة سواء في الشكل أو الإمكانات الهائلة للتحسين والتطوير، فهو يمكنه طرح عدد غير محدود من البدائل .

## ٧- قدرة اوسع على ادر اك ابعاد وحجم التصميم الحقيقي:

سهولة الحصول على رسومات ثلاثية الأبعاد Three dimensional سهولة الحصول على رسومات ثلاثية الأبعاد graphics حيث يمكن استحداثه بإضافة البعد الثالث للرسم الحالى من أى زاوية يطلبها المصمم ، وبذلك يتم رسم المساقط الثلاثة لأى جزء ويمكن تدوير الجزء

وإيجاد صورة مرآة له في مكان آخر. كما يمكن وبسهولة استخراج القطاعات والمنظور من المساقط، وإظهارها باختلاف زوايا الرؤية حسب طلب المصمم.

وتوجد أنظمة حديثة متطورة تتيح بسهولة تتاول عدد كبير من التصميمات في آن واحد من خلال نظام واحد للكاد/كام ، حيث يخلق كل مصمم قاعدة البيانات الخاصة بتصميمه ، ثم يتم فيما بعد تداول المعلومات وتبادلها بين المصممين وبعضهم ، ويقوم الكمبيوتر بتخزين التصميمات والرسومات عن طريق حفظ بيانات واقعية محددة لأبعاد وأماكن وخواص الجزء ، أو الأجزاء المصممة ، وذلك أثناء عملية التصميم أول بأول ، وباستخدام هذه البيانات يمكن للمصمم أن يقوم بأعمال التحليلات والحسابات الهندسية المعقدة واستخراج النتائج الخاصة بها ، كما يساعد النظام في اكتشاف أي أخطاء في التصميم .

# ٨- القدرة على مراقبة تصميم المنتج وعمله وحركته بشكل مرتى :

للكمبيوتر القدرة على مراقبة مراحل تصميم المنتج وعمله وحركته بشكل مرثى وبإصدار التعليمات للنظام وبإجابة الأسئلة التى يوجهها له النظام ، يبتكر ويطور المصمم فى تصميمه ويعدله دون الحاجة إلى رسم خط واحد على الورقة . وتتيح إمكانية طبع أفكار التصميم والرسومات والتفصيلات المختلفة الفرصة لرؤية أكثر واقعية وقربا من الأساليب التقليدية للرسم الهندسى ، ويتيح الكمبيوتر المصمم أن يضيف خطأ أو يكبر رسما أو يغير مقاييس الرسم وكما يمكن تكبير وإدارة وإطالة أى تصميم أو جزء ومشاهدة هذا الحدث على الشاشة مباشرة ، كما يمكن للمصمم أن يضيف إلى رسوماته بيانات معينة أو أن يغير إحداثيات س ،ص،ع. وإدخال بعض الرموز المطلوبة ، وتزداد فاعلية النظام ويكونه تفاعلى مع المستخدم، حيث تظهر على الشاشة أى بيانات فى التصميم ويكونه مخالفة للقواعد المتعارف عليها فى هذا التصميم .

ويمكن الكمبيوتر كذلك من خلال نظم التصميم والتصنيع باستخدام الكمبيوتر CAD/CAM إصدار مجموعات تعليمات لآلات الورش لإنتاج جزء معين واختباره عن طريق الاتصال بالنظم التقنية والهندسية بالمصنع مباشرة .

### ٩- القدرة التخزينية العالية

يتميز الكمبيوتر بالقدرة على تخزين كميات كبيرة من البيانات والمعلومات واسترجاعها بكفاءة عالية في وقت زمني قصير جدا ، وهي ميزة تخدم متطلبات العصر ، كما أن له بالإضافة إلى كفاءته في عمليات خلق وتخزين انتقاء ومعالجة، وتسليم وعرض المعلومات , قدرته الغريدة في الوصول والاسترجاع العشوائي للبيانات المختزنة من أي موقع في الذاكرة أو وسائط التخزين في زمن متساوي تقريبا تجعله يختلف عن طريقة البحث المنتابع والمتسلسل يمارسها المصمم والتي تستلزم وقتا وجهدا كبيرين .

ويزداد يوما بعد يوم حجم الصور والنصوص التي يمكن أن يختزنها الكمبيوتر سواء بداخله حين التعامل معها أو خارجه كتخزين مؤقت لحين الحاجة إليها ، وتقل أيضا يوما بعد يوم المساحة التي يحتاجها كم من البيانات لكي تخزن وتنقل من مكان إلى مكان فأصبح من الممكن اليوم تخزين مئات الآلاف من الصور في قرص واحد من أقراص الـ DVD التي قد يحتوي قرص واحد منها ليس فحسب على النصوص المقروءة وإنما على أفلام وصور وأصوات وموسيقي قد يتطلبها عرض التصميم بشكل تفاعلي مؤثر ، وبهذا يكون للمصمم القدرة علي الوصول إلى اكبر حجم من المعلومات واسترجاعها بأشكال الاسترجاع المعروفة في أي زمن شاء ،

فقد كانت سعة التخزين في الكمبيوتر تقدر إلى زمن قريب بالآلاف ( Megabytes كيلو بايت Kilobytes ) ثم بالملايين من الحروف ( ميجا بايت Kilobytes ) وأصبحت السعة المتداولة اليوم تقاس بآلاف الملايين من الحروف ( جيجابايت Gigabytes ) وإذا ما عرفنا المساحة الهاتلة التي تحتاجها الصور عند تخزينها في الحاسب لأدركنا على الفور الأهمية المتزايدة للتطور المذهل في سعة تخزين الكمبيوتر .

## ١٠ - القدرة على العمل لفترات طويلة دون أعطال :

يستطيع الكمبيوتر أن يعمل أربع وعشرين ساعة في اليوم دون ملل ، وإن كان من المهم توفير الصيانة اللازمة باستمرار وعند اللزوم ، وبالتالي فإن

الكمبيوتر يمكنه توفير الجهد اليدوى والعقلى المستلزم لأداء العديد من المهام في العملية التصميمية ليتوفر المصمم طاقة ووقتا اكبر للإبداع والابتكار.

### ١١ - آلية الأداع (العمل التلقائي):

للكمبيوتر القابلية للبرمجة والعمل بشكل تلقائي او ذاتي عند بداية التشغيل من خلال البرامج المصممة له الي ان يطلب منه التوقف او تتنهي البيانات المراد معالجتها ، ويستطيع كذلك تنفيذ التعليمات المعطاة له من خلال البرنامج المصمم له دون تدخل من الإنسان ، كما أنه في الإمكان برمجتها للتعامل مع كميات كبيرة جدا من المعلومات ، وبذلك تؤدى مهام لم يكن في المستطاع أداؤها .

#### ١٢- سهولة الاتصال والتفاعل بين عناصر العملية التصميمية:

ادوات المصمم التقليدية في خلق الاتصال ونبادل المعلومات مع الآخرين المشتركين في العملية التصميمية هي الرسوم بأشكالها المصطلح عليها .

ويتيح الكمبيوتر قدرة كبيرة على خلق وتعديل الرسومات والمعلومات ، ما يتيح تكوين وإيجاد تصميمات أدق وأكثر فائدة وأقل تكلفة , إن سهولة إعداد الرسومات التفصيلية المختلفة لمنتج ما ، وإمكانية وضع الأبعاد الهندسية على الرسومات بسهولة ودقة، وكذلك إمكانية تحديد ووضع الأشكال المختلفة للقطاعات (التهشير) في أماكنها الصحيحة كلها من عناصر دعم قدرة المصمم في التفاعل مع منتجه بشكل أفضل ، أضف إلى ذلك إمكانية تبادل التصميمات والتعاون مع الجهات الأخرى حتى يمكن للمصمم أن يبدأ عمله من حيث انتهى الآخرون للرنقاء بالتصميم .

وتزداد يوما بعد يوم قدرة الكمبيوتر على الاتصال عن بعد مما يوفر المصمم القدرة على الاتصال بمواقع عديدة بعضها بعيد عن موقع عمله لتلقي أو إرسال البيانات والمعلومات في مختلف الأشكال المرئية والنصية وحتى الرقمي منها. واصبح بالإمكان استخدام شبكات المعلومات مثل شبكة الانترنيت واسعة الانتشار التي تكفل قدرا هائلا من المعلومات لمستخدميها والتي تتيح بطريقة تفاعلية توفير المعلومات واستخدامها على نطاق واسع في جميع الممارسات التصميمية.

# ١٣- المرونة العالية وسرعة التأقلم مع المتغيرات المختلفة:

فالكمبيوتر يمكنه باستخدام البرمجيات المناسبة التأقام مع المشاكل التصميمية المختلفة والتعامل معها كأنما قد صمم لها وحدها دون غيرها ، وبتغيير هذه البرمجيات يتغير أسلوب ونمط واتجاهات حل المشاكل بسرعة وتوافق تام ، فيمكنك ان ترى حاسبا قد كرسه لكتابة تقارير عن تصميماتها باستخدام برنامج لمعالجة الكلمات فتحسب أن هذه هى المهمة الوحيدة المكمبيوتر وما هى إلا ثوانى ويتحول المستخدم إلى برنامج آخر لإعداد الرسوم التوضيحية التى تلزم التقرير فلا يمكنك إلا أن تظن أن الكمبيوتر ما هو إلا جهاز معد لمعالجة الصور والرسوم فحسب وهكذا .

### ٤١ - اللحاق بركب التقدم:

وقد يكون الدافع لاستخدام الحاسبات هو مجرد المساهمة في اللحاق بركب التقدم وهو أمر على الرغم من أنه يبدو مظهريا إلا أنه قد يشكل للمصمم عاملا من عوامل ترويج ما يصممه ويصبغها بصبغة تشعر المستهاك او التاجر بجداثة المنتج ومواكبته للعصر .

وقسم التصميم مع كل هذه الإمكانيات المتوفرة لدبه فهو معنى بحل مشكلة انتاجية تتمثل التساؤل القائم وهو:

هل المنتج الناجح هو الذي يباع على نطاق واسع في سوق الإستهلاك ؟ أم هو ناتج عن مواصفات دقيقة جدا أدت إلى ذلك ؟ ، أم القياسات الصحيحة أسهمت في هذا النجاح للمؤسسة التي صممته وصنعته ؟ .

بالطبع هو كل ما سبق ولكن بتوكيد مختلف فإنها تعتمد على نوع الأعمال التي تقوم بها الشركة .

ويوضح الرسم التخطيطي رقم ( ٧ ) العلاقة الأساسية بين مدخلات النصميم أي الكمية المطلقة لوقت التصميم وتطوير المنتج إضافة الى مواصفات الإنتاج والتي تتعلق بالخبرة التصميمية سواء عن طريق الثوابت الموضوعة لعملية الإنتاج أو الخبرة السابقة بهذه النوعية من المنتجات ، أيضا مواجهة متطلبات السوق والعرض والطلب وما يحتاجه من اختصار الوقت اللازم لعملية التصميم

و الإنتاج ، إضافة الى المشاكل المتعلقة بالعميل نفسه والمحاولات التى تبذل لإقناعة بالمنتج ، إضافة الى الكفاءة الهندسية اللازمة لعملية التشغيل والإنتاج . (١٢)

والمشكلة الرئيسية التى تواجه مدير التصميم هى السيطرة على كل هذه المتغيرات التى تحدث سواء من ناحية السوق اذا صادف المنتج نقدا معينا إضافة الى المشاكل التى تواجه فريق التصميم اذا صادف النموذج المقترح بعض التعديلات الفنية اللازمة لعملية الإنتاج او نتيجة تغير الخامات المستخدمة لتغير مصدرها ، إضافة الى الدور الذى يلعبه مع باقى الأقسام لتحقيق الإتصال الفعلى بين قسمه والأقسام الأخرى .

إن هدف مدير التصميم هو إنتاج منتج ناجح بأقصر وقت ممكن وبأقل أو السيطرة على الصدمات التى تحدث نتيجة التغيير للوصول الى بيئة النظام ومميزاته.

بعد هذا تأتى مسئولية مديرى النظام الإدارة الموارد للحصول على هذه المميزات ، ومع ذلك هل يستطيع النظام أن يستخدم كمساعد الأداء هذه المهمة ؟. إن إدارة التصميم الجيد هو حالة من :

تثبيت المواصفات ، إنجاز الفكرة الصحيحة والحفاظ على الفكرة أثناء التغيير .

مع وضع التكلفة ، و تثبيت وقت التطوير ، و مراقبة الهدف المراد الوصول اليه ، وتثبيت التصميم والتنظيم الهندسي .

جوهريا التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( CAD/CAM ) يعمل كحافز للتحسين في المهارات والتدريب والنتظيم وكذلك التخطيط .


تحليل الكمبيوتر يساعد في تقليل الوقت المطلوب الإختيار النموذج الأولى ، كما أن بيانات التصميم المحفوظة دلخله تساعد في عملية الإعادة أو التعديل .

الخلاصة أن التصميم الجيد يظهر في منتجات جيدة والمنتجات الجديدة تأتى من خلال إدارة جيدة للتصميم والإدارة الجيدة نتطلب إنضباطات عديدة فقيها تستخدم الموارد بفاعلية ، التصميم بمساعدة الكمبيوتر ( CAD ) ما هو إلا مجرد أداة للمصمم تساعده على الرؤية والإختيار والتحكم في التصميمات ، فهي في الغالب يساء إدارتها ولكن عندما تدار جيدا تكون أداة أكثر نفعا .

# دور المصمم داخل النظام:

يعتبر المصمم من الأشخاص المؤثرين داخل هذا النظام ( / CAD ) فهو يمثل نقطة الإنطلاق الأولى لعملية الإنتاج وحلقة الوصل بين عناصر النظام داخل المؤسسة .

. لذلك فهو منوط بدور هام فى العملية الإنتاجية بداية من التفكير فى المنتج ثم مناقشته مع باقى عناصر النظام حتى يخرج الى المستهلك ، إضافة الى أنه يتحكم فى العوامل الإقتصادية من خلال التصميم الموضوع .

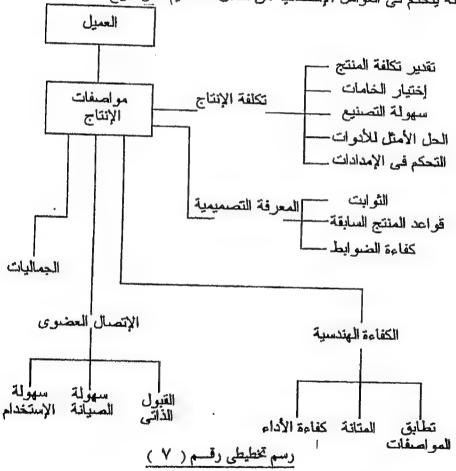

فتعريف دور المصمم على أنه يقوم بتابية احتياجات الحياة اليومية تحتاج الى مزيد من التفسير للوصول الى تعريف أكثر تحديدا لطبيعة عملية التصميم تتضح من خلاله الطبيعة الخاصة لها والمتطلبات التى يجب استيفائها لهذه

الإحتياجات ، فالتصميم في المقام الأول عملية إبتكارية تهدف الى تحقيق هدفين في الشي الأول المراد تصميمه : الوظيفة (الإستخدام) والجمال (الجاذبية) كذلك يجب أن يكون التصميم قابلا لأن ينتج من خلال وسائل الإنتاج المتاحة وفي وقت محدد وأن يكون ذو تكاليف معقولة وان يتم تسويقه في توقيت مناسب . (٢)

ولتحقيق ذلك فإن أدوات المصمم التقليدية و المقصورة على لوحة الرسم وأدواته وسكاكين قطع النماذج والنماذج الكرتونية أو الجصية لن تسعفه فى تحقيق شرط المنتج الملائم فى الزمن الملائم لذلك كان الإتجاه الى تكنولوجيا الكمبيوتر والإستفادة من النطور الذى حدث له فى العشر سنين الأخيرة .

فالمصمم معنى بكم هائل من المعلومات عن الخامات والعمليات الإنتاجية والرسوم الهندسية والمواصفات التقنية والمراجع الهندسية وحل عدد كبير من المعادلات والعلاقات الرياضية بالإضافة الى سعيه لإضفاء اللمسة البشرية بالعناية باعتبارات الهندسة البشرية .

وفوق هذا كله ينبغى عليه إضفاء مسحة من الخيال الإنسانى والإبتكارية لإستكمال خبراته ومعارفه ، وهذا لن يتحقق إلا باستخدام الكمبيوتر جرافيك وتطبيقاته وليس معنى هذا أن المصمم سيتحول الى مجرد مستخدم أو مشغل لبرامج الكمبيوتر ولكنها ستكون عامل مساعد له ليتمكن من تحقيق أهداف المؤسسة فالعديد من المصممين اليوم يمكنهم التعامل مباشرة أو بشكل غير مباشر مع الكمبيوتر فعمليات تصميم المنتجات تتأثر بتطبيق الكمبيوتر وينبغى أن تكون عملية التصميم ذاتها بما تتضمنه من اعتبارات العمليات المنطقية والرياضية قواعد بيانات التصميم ومعالجة المعلومات عمليات تطوير وتعديل التصميم وتقييمه واختباره إضافة الى توليد الأفكار وتقديمها بالشكل المناسب .

فعملية بناء التصميم ينبغى أن نتم تحت سيطرة المصمم البشرى وهذا يعنى أن المصمم يجب أن تكون له المرونة للعمل على أجزاء متعددة من التصميم في أي وقت وفي أي تعاقب وأن يكون قادرا على متابعة منطقه التصميمي العقلاني بدلا من المنطق الرياضي النمطى للكمبيوتر .

# وهناك مرحلتان في التصميم يحتاجان الى الكمبيوتر كأداة دقيقة:

- تقييم المعلومات المتعلقة بالخامات ومواصفات الأجزاء والمكونات والمعلومات المتعلقة بأبعاد وقدرات الجسم البشرى خلال مرحلة وضع مواصفات التصميم .
- حساب القيم والمتغيرات اللازمة الإنجاز مرحلة توليف وصياغة عناصر المنتج . ( ٩ )

وعملية الصياغة هي العملية التي يجد الكمبيوتر فيها استخداما مكثفا وواسع المدى ، هذه المرحلة تتضمن العمليات الهندسية لبناء التصميم حتى الإنتهاء من إعداد الرسوم الهندسية والتنفيذية ولا ينبغى أن ننثقل من العمل اليدوى الى الكمبيوتر إلا لواحد من الأسباب الآتية :-

- إذا كان من الصعب الحصول على النتائج وعرض البيانات بشكل مادى مقبول .
  - لايمكن الحصول على الدقة المطلوبة بوسيلة أخرى .
  - وجود حسابات مطولة تتطلب سرعة ودقة الإنجاز .

عند هذه النقطة لابد من مراجعة التصميم للحصول على الأداء الأمثل مقترنة بالحد الأدنى من التكلفة ، وهذه أمور ينبغى معها تواصل الحسابات وأعمال النقييم للوصول الى أفضل تصميم . . .

إن دقة الكمبيوتر سوف تسمح بنتائج تتناول تنويعات دقيقة في عناصر التصميم .

إن واحد من الأسباب الهامة لعدم استخدام الكمبيونر في تصميم المنتجات هو عدم قدرة العديد من المصممين على وصف المشاكل للكمبيونر ، فإعداد بيانات وصفية لمشاكل تصميم المنتجات تتطلب وقتا وجهدا كبيرين والعدد القليل من برامج التصميم باستخدام الكمبيونر المتاحة في الأسواق الآن قد ذهبت شوطا بعيدا في التغلب على مثل هذه المشاكل بطرق عديدة أهمها أن يتولى الكمبيونر نفسه وصف هذه المشاكل من خلال رسوم هندسية بسيطة . وتتم تعديلات التصميم بشكل متكرر لمعالجة الأخطاء التصميمية أو للسماح بإجراء التغييرات والتبديلات أو حتى لإنتاج تصميم جديد كتطوير لتصميم قائم

، وللكمبيوتر قدرته على إكتشاف بعض أخطاء ومشاكل التصميم التى يمكن تعريفها بشكل منظم systematically definable أما الإنسان فيمارس هذه المهمة من خلال مدخل حدسى لتصيد ووضع اليد على الأخطاء . (٩) وفى تصميم المنتجات حيث يتواجد عدد هائل من مثل هذه الحسابات فإن للمصمم البشرى دور لاشك فيه ولكن للكمبيوتر أيضا دوره المتنامى الأهمية ولا يمكن اعتباره مجرد إضافات تكميلية .

إن التصميمات ينبغى أن تمر من خلال الحاسب بشكل ما لمحاولة اكتشاف أخطاء تصميمية سواء مباشرة أو من خلال التعاون بين المصمم والكمبيوتر . والتصويب الآلى للأخطاء والتعرف عليها مهمة صعبة للكمبيوتر لذا قد ترك دور محاولة اكتشاف الأخطاء والتعرف عليها ومن ثم إيضاح أى تغيرات تصميمية محتملة ، أما الأخطاء المتعلقة بهندسة العوامل البشرية ( human تصميمية محتملة ، أما الأخطاء المتعلقة بهندسة العوامل البشري من التعامل معه ومع هذا فإن عددا محدودا من نظم التصميم بواسطة الكمبيوتر تمارس هذه المهمة بكفاءة معقولة .

فى أى نظام للتصميم بمعاونة الكمبيوتر يجب أن نحدد تقسيما واضحا بين وظائف المصمم ووظائف الكمبيوتر.

فالوظائف التى تميز الكمبيوتر عند مقارنته بقدرات المصمم يمكن أن تلخص في :

- امتداد لذاكرة المصمم
- دعم وتقوية القدرات التحليلية والمنطقية للمصمم
- إعفاء المصمم من أعباء الإعمال الروتينية المتكررة
- الحصول على النقة العالية والسرعة المتناهية في إجراء العمليات أما ما يتبقى للمصمم فهي الوظائف التالية:
  - -- التحكم في العملية التصميمية وتدفق المعلومات.
- إضفاء الإبتكارية والإبداعية والخبرة التصميمية لتنظيم تدفق المعلومات.
  - إضفاء قدرته في التقييم الجمالي والوظيفي وتحقيقه في المنتج.

وتقبيم التصميم هي المنطقة التي يتم فيها المزج بين المصمم والكمبيوتر وبالرغم من الحاجة الى السرعة والدقة فإن القدرة البشرية على الحكم الصائب تكاد تكون مساوية لهذا الإحتياج  $\frac{(P)}{2}$ 

# • علاقة المصمم بباقي أجزاء النظام

على المصمم ان يعى حقيقة هامة وهى أن تصميمه لن يصل الى العميل دون المرور بمراحل إنتاجه من هذا المنطلق ، لابد من وجود أسس يبنى عليها مراحل تصميمه وتعامله مع الأقسام المختلفة ولنجاح العلاقة بين المصمم وبقية عناصر المنشأة الصناعية يفترض الباحث توافر عدد من الإعتبارات, أهمها:

أن تعترف المنشأة بدور وأهمية المصمم في تطوير منتجاتها وبتأثير ذلك الدور في نجاح السياسات العامة للمنشأة مثل القدرة على المنافسة وزيادة حجم المبيعات وتحقيق الجودة والإبتكار والتجديد للمنتجات ، كذلك خفض التكاليف .

- " أن تتم المناقشات في إطار جماعي وبطريقة علمية تسمح بتولد الأفكار
   وتتوعها .
- \* أن يسود جو ديمقراطى بين عناصر المنشأة عند مناقشة الأفكار وتخطيط السياسة العامة .
- \* أن تتمتع عناصر المنشأة المختلفة بقدر من التسامح يبتعد عن الأغراض الشخصية .
- \* أن توفر المنشأة للمصمم عوامل النجاح لمهمته ، مثل مكان مناسب لممارسة نشاطه وتوفير البيانات اللازمة من نتائج دراسات السوق .
- \* أن يتفهم المصمم لمحددات المنشأة من سياسات تسويقية ومالية وتقنية.

# العلاقة بين المصمم والمستهلك ( المستخدم )

هذه العلاقة هي نتاج العلاقات الموجودة داخل المؤسسة بين المصمم وعناصر النظام والتي من خلالها إما تحقق المؤسسة أغراضها الإستثمارية أو تغشل في ذلك ولن تكتمل الدائرة التي يتوسطها المصمم باعتباره المسئول الأول عن تصميم المنتج ومتابعة تتفيذه مع الأقسام المختلفة للمؤسسة حتى يخرج الي

النور إلا من خلال نظام على مستوى متقدم من نظم الحاسبات ونظم المعلومات بحيث تكون شبكة مترابطة الأطراف.

والنظام موضوع البحث سيتعامل مع هذا الموقف من خلال مسار محدد حيث ستطلب الإدارة العليا من مدير قسم التصميم منتج ما وفقا لمعايير محددة وبالتالى سيقوم مدير التصميم بنقل هذا التصور الى المصممين لديه ومن هنا تبدأ رحلة تصميم المنتج.

و على المصمم أن يضع فى اعتباره متطلبات خاصة تتصل بتفاصيل دقيقة تتعلق بشكل جوهرى لصميم عمله . هذه التفاصيل يمكن أن نطلق عليها عوامل جودة المنتج وهى أساساً تؤدى دورين رئيسيين :

جذب إنتباه المستهلك ودعوته الى اقتناء المنتج وهو دور هام فى تحقيق الربح للمؤسسة .

توفير جودة مناسبة لصالح المستهلك وبالتالى الحفاظ على سمعة هيئة المؤسسة . (٦)

ويتم ذلك وفقا لتدفق المعلومات بين المصمم والكمبيوتر في شكل رسوم توضيحية ومعالجات رياضية للتصميم المطلوب وعند الوصول لمرحلة النموذج الأولى تبدأ عملية الإتصال بين قسم التصميم وقسمى التسويق والإنتاج وفق نظام المعلومات الموضوع فقسم التصميم يحتاج معلومات عن إتجاهات المستهلك من خلال قسم التسويق والأخير يحتاج لعمل دراسة أولية لكيفية تسويق المنتج قبل البدء في عمليات التصنيع.

ويحتاج أيضا للرؤية الفنية لتنفيذ المنتج والتعديلات المطلوبة والجودة المطلوبة أو التطوير المطلوب في حالة إعادة إنتاج منتج سابق وذلك من خلال قسم الإنتاج والأخير يحتاج لرؤية النموذج الأولى على شاشة الكمبيوتر أو من خلال طباعته لتكوين الإنطباع الأول عن المنتج قبل البدء في تتفيذه والتعرض لمشاكله الفنية .

اذا توصلنا لنوع من التطابق بين رؤية المصمم ورؤية المستهلك للمنتج الأمكننا انتاج منتجات ترضى كلا الطرفين ولكن ذلك لا يحدث فى غالبية الأحوال على الرغم من أنه يمكن المصمم أن يضيق تلك الهوة اذا ما كون فكرة صحيحة

عن الطريقة التي يدرك بها المستهلك المنتج ومراحل اتخاذ القرار في شراء ذلك المنتج .

ليس ذلك فقط بل على المصمم أن يأخذ بالعناية الكافية تلك القنوات المختلفة التي يمكن من خلالها للمستهلك أن يكون الصورة الخاصة به عن المنتج ورغم ان ذلك ليس من المهام الأساسية للمصمم حيث يدخل ذلك في اختصاص من يقومون على عملية الإستهلاك (البيع ، التسويق ، الدعاية والإعلان ....) الا ان دوره فيها كبير فهو يستطيع أن يكون المحرك لكل هذه الأنشطة ذلك لأنه الوحيد الذي حقق الجزء الكبير منها ويعلم ما لم يتحقق وأسباب ذلك . (٢)

مما يدعوه الى تقديم العون الأولئك المتخصصيين الإتمام ما بدأه هو فعمليه الإستهلاك جزء حيوى ومتمم لعملية التصميم .

وإذا اعتبرنا أن عملية الإدراك هي الركيزة الأساسية في عملية الإستهلاك فإن على المصمم أن يبحث عن الطريقة التي يمكن بها التأثير في القنوات التي تتم من خلالها تلك العملية في هذه الحالة وعليه فإن المصمم اذا ما وعي ذلك النظام بصورة جيدة فإنه يمكنه التدخل في أي مرحلة من تلك المراحل ليؤثر على جزء من هذا النظام بما يدعو لتقبل المنتج و الإقتناع به واتخاذ القرار في صالح المنتج بحيث يزود المنتج بأشكال جديدة جذابة لتلفت حواس المستهلك ونظره على وجه الخصوص وتشد انتباهه ذلك باستغلال الإتجاهات الحديثة في الشكل والموضنة وخلافه.

كما يمكنه أيضا تزويد المستهلك بالدعاية الكافية والتعريف بمميزات المنتج وتفوقه على المنتجات الأخرى المشابهة لإرضاء الرغبات النفسية للمستهلك حتى اذا ما حان الوقت لإجراء عملية التحليل لما يراه ويحس به المستهلك وجد لدى ذاكرته وخبرته السابقة صدى لما يتمتع به هذا المنتج من فوائد متعددة يتكون لديه ادراك مع ما حاول المصمم توفيره في المنتج مما يدعو المستهلك الى اتخاذ القرار النهائي في صالح المنتج ،  $(\Upsilon)$ 

أيضا توفير جودة مناسبة لصالح المستهلك وبالتالى الحفاظ على سمعة هيئة المؤسسة . ومفهوم الجودة يعنى خاصية أو مجموعة من الخواص تتوافر في المنتج بغرض تلبية متطلب ما أو عدة متطلبات يتم وضعها مسبقاً.

ويرتبط مستوى الوعى بالجودة بمستوى التحضر فكلما زاد التحضر زاد الوعى بالجودة وبالتالى يؤدى هذا الى التمكن من مقارنة السلع مقارنة دقيقة تستند الى معرفة واسعة بالجوانب المتعددة لكل منتج.

ويؤثر إيقاع التطوير والتغيير في الجودة في حالة الإتزان في السوق سلباً أو إيجابا ، ففي المجتمعات الصناعية الكبرى يكون معدل تطوير الجودة سريعا بدرجة قد تؤدى الى الإخلال بتوازن السوق .

بينما يحدث العكس في معظم الدول النامية حيث يتوازن سوق المنتجات ويكون أكثر إستقراراً . (٢)

### أثر إستخدام نظام التصنيع بمساعدة الكمبيوبر: -


تتعدد استخدام الروبوت وماكينات التحكم الرقمى في مجال الخزف لما تحققه من :

- زيادة الإنتاجية .
- تحسين ظروف العمل وترشيدها .
  - رفع جودة المنتج .

والأشكال التالية توضح كيفية استخدام الروبوت وماكينات التحكم الرقمى في خطوط الإنتاج المختلفة:


فالشكل رقم ( ٥٣ ) ٥٤ ) يوضح الروبوت المستخدم في عمليات الطلاءالزجاجي لمنتجات الأدوات الصحية فهو عبارة عن ذراع متصلة في نمايتها مدفع الرش ويتحكم بها وحدة كمبيوتر تقوم بإمدادها بالبرنامج الخاص بكل منتج لتقوم بطلاءه ويتحرك المنتج أمام المدفع حركة دائرية حول نفسه داخل كابينة الرش وأخرى دائرية لمتابعة سير الإنتاج .

والرسم التخطيطى رقم (  $\Lambda$  ) يوضح حركة الذراع نفسها للأمام والخلف وذلك للقيام بعملية رش المنتج من الداخل والخارج فالحركة هذا مزدوجة وتتمثل فى حركة الذراع وحركة المنتج حول نفسه وحركة خط الإنتاج بالنتابع كما بالرسم التخطيطى رقم (  $\Lambda$  ) لمتابعة سير الإنتاج .

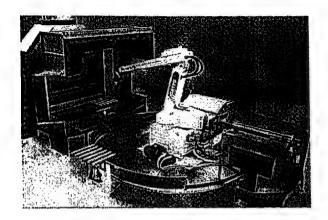




شكل رقم ( ١٥)

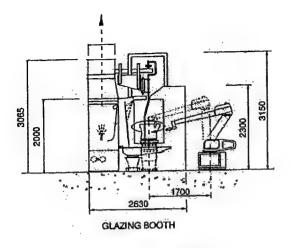


### رسم تخطیطی رقم ( ۸ )

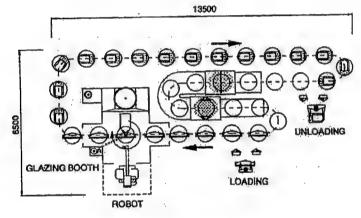

### رسم تخطیطی رقم ( ۹ )


وعملية البرمجة تعتمد في الأساس على تعليم الروبوت من خلال العامل على عملية الرش لكل منتج فإختلاف المنتجات تعنى إختلاف البرنامج تبعا لحركة يد العامل قربا وبعدا أو داخل المنتج للإتمام طلائه .

والرسم التخطيطى رقم ( ١٠ ) يوضح عملية التعليم التى يقوم بها العامل ويكرر الروبوت الخطوات التى يقوم بها العامل وعن طريق وحدة الكمبيوتر المزود بها ذراع الروبوت يقوم بتسجيل هذه الخطوات ويستطيع المبرمج هذا الدخول وتصليح هذه المنحنيات والخطوط للحصول على مستوى جودة طلاء معين وتزامن حركة يحافظ به على سريان حركة خط الإنتاج.

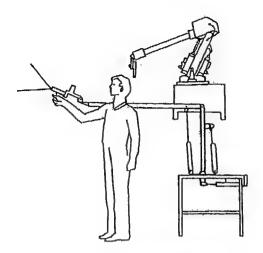

رسم تخطیطی رقم (۱۰)

ويوضح الرسم التخطيطي رقم ( ١١ ) عملية المناولة ونقل المنتج من خط إنتاج الى آخر الإستكمال باقى عملية تصنيعها .

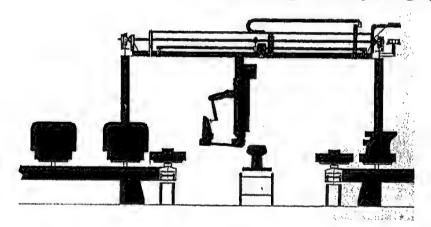


رسم تخطيط رقم (١١)

أما المزايا التقنية والإقتصادية التي يوفرها استخدام الروبوت في هذه العملية فيمكن إيجازها فيما يلي:


- تحسين جودة المنتجات بسبب انتظام سرعة الروبوت وتجانس طبقة الطلاء .
- تقليل الفاقد في كمية الطلاء التي كانت تفقد بسبب تأخر العامل في إغلاق مدفعة الطلاء بعد ابتعاد سطح المنتج عن نطاق عمل المدفعة.

- انخفاض معدل استخدام الطاقة اللازمة لتهيئة جو العمليات نتيجة لعدم وجود العامل البشرى حيث كان يتطلب تهيئة جو مناسب لعمل العامل البشرى .
- أدى استخدام الروبوت في عملية الطلاء الى حماية العامل البشرى من التعرض التسمم والتلوث نتيجة الجو المملوء بالطلاء .

ويوضح الأشكال رقم ( 00 ، 00 ) عملية تناول القالب وإقراغ المنتج منه بعد عملية الصب وذلك باستخدام ماكينات التحكم الرقمى حيث تزود ببرنامج خاص يسمح للماكينة بسحب القالب بعد فترة زمنية محسوبة وفتحه وإخراج المنتج الى مكان التجفيف ثم إغلاق القالب وتجميعه مرة أخرى وتركه ليجف ثم ضخ الطينة السائلة به مرة أخرى وهكذا .. (٣٠)

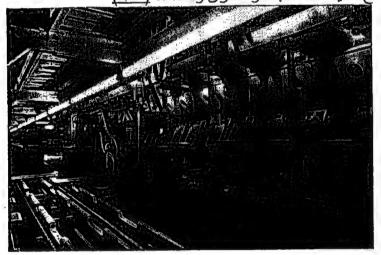

شكل رقم (٥٥) بوضح الماكينة المستخدمة في سحب القالب و إفراغه من المنتج ونقله الى مكان التحفيف تمهيدا لإتمام عملية التصنيع عليه

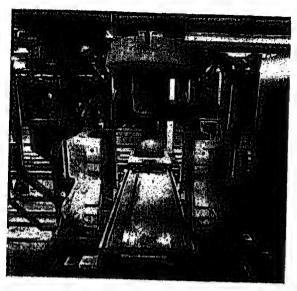


شكل رقم ( ٥٦ ). بوضح شكل القالب بعد الفتح وخروج المنتج

ويوضع الشكل رقم ( ٥٧ ) وحدة التحكم الخاصة بغرن Roller Kiln حيث يقوم المشغل بضبط درجة الحريق من خلال أجزاء الفرن المختلفة من بداية الفرن ودخول المنتج الى درجة الحرارة القصوى ثم الى منطقة التبريد كل ذلك من خلال وحدة الكمبيوتر المزود بها لوحة التحكم .



شیکل رقم ( ۵۷ ) بوضح لوحة التحکم الخاصة بالفرن roller kiin

هذا بالإضافة الى عملية تشكيل القالب مباشرة أو قالب القالب مباشرة عن طريق ماكينات التحكم الرقمى كما بالشكل رقم (  $\wedge$  ) . (- )

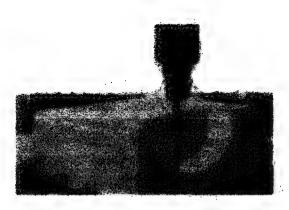

شكل رقم ( ٥٨ ) يوضح ماكينة ( CNC ) وهي تقوم بتشكيل إحدى قطع القالب مباشرة من الكمبيوتر .

### أما ممنز أت استخدام الماكينات في عمليات الصب والتشكيل فتتمثل في :-

- عدد القوالب الموجودة في المساحة المحددة يصل الى خمسة أمثال الصدب اليدوي .
  - يتم ملا القوالب بطريقة الأواني المستطرقة دون عناء للعامل .
- يتم التصفية من خلال ماسورة خاصة بها دون أن ترفع بواسطة العامل مما يساعد على عدم وجود فاقد في الطينة .
- يتم فتح القالب وإخراج المنتج بواسطة العامل الأساسى بمفرده دون مساعدة من عامل آخر -
- الفترة الزمنية المحددة للعامل يوميا ينتج فيها العامل خمس أمثال ما ينتجه من النظام القديم
  - لا يوجد فاقد من الطيئة في هذا الأسلوب عما كان في الأسلوب الأول .
- لا يوجد قاعدة التجفيف حيث يرفع المنتج على دولاب التجفيف مباشرة . وقد أدت هذه المميزات الى خفض تكاليف المنتج ، وما ينطبق على الأحواض ينطبق على المرحاض مع إضافة أنه يمكن أن ينتج مرتين في اليوم الواحد

بدلا من مرة واحدة . (11)

و بفضل الإستعانة بهذه التكنولوجيا المتقدمة التي أراحت العامل كثيرا وليس كمايقال أنها حلت محله تمهيدا للإستغناء عنه بل أن هذا العامل سوف يوجه

للإستفادة منه في جزئية عمل أخرى لا تتطلب دقة وجودة وسرعة معا فالطاقة البشرية لها حدود أما في الميكنة فنستطيع أن نبرمجها لتقوم بهذه العوامل الثلاثة في وقت واحد . إلا أنه من الناحية العملية في مختلف مؤسسات صناعة الأدوات الصحية لاتزال تحتفظ بصانع النماذج وذلك لعدة أسباب من أهمها :-

وجوده سهل الكثير بالنسبة للمصمم إذ عن طريق النقاش السدى يدور بينهم يستطيع المصمم أن يضع تصميمه تحت نطاق التسنفيذ العملى وليس مجرد خيال خصب يحتاج للتجرية حتى يسنفذ ، وهذا التكامل لن يحد من قدرات المصمم وابداعه بل سيدعمه ويجعل تصميمه أكثر موضوعية .

أنسه حاقة الوصل بين التصميم والإنتاج فمشاكل الإنتاج مستعددة منها تغيير الخامة المستخدمة أو أنها لانتناسب مع التصميم الموضوع أو أنها يحدث لها هبوط في مواضع معينة أثناء الحريق وما الى ذلك فليس معنى ذلك هدم التصميم من أساسه ولكنه يحتاج الى تدعيم وتصحيح لهذه المساطق المتسببة في هذه المشاكل وذلك بالرجوع الى النموذج الأساسي والتغيير فيه .

٣- مفاهيم النظام

يهدف هذا الفصل الى التعرف على المصطلحات التى نتجت عند الحديث عن النظام ومفرداته ومنها ما يلى :-

### نظم المعلومات :

مفهوم النظم المعلوماتيه يتحقق من خلال الإستراتيجية المحددة الأهداف المؤسسة ، ومن هنا يجب أن نفرق بين نظم المعلومات وتقنية المعلومات ،

فنظم المعلومات ترتكز على تحديد المعلومات المطلوبة التى يجب تقديمها التحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة .


أما تقنية المعلومات فتركز على التقنية المطلوبة وكذلك الطريقة المطلوبة لوضع النظم التقنية لخدمة نظم المعلومات ، فالتركيز هنا منصب على كيفية تقديم المعلومات وليس نوعيتها بمعنى أن نظم المعلومات تسير وفقا لإحتياجات النشاط وليس وفقا لاتقنية .

ويتم تحديد إستراتيجية المعلومات المطلوبة بناء على الوضع الحالى المؤسسة والوضع التى تريد أن تكون عليه في المستقبل ، ومن أجل إستمرار سير المؤسسة في مسارها للوصول الى تحقيق أهدافها ، يجب أن تقدم نظم المعلومات معلومات عن إحتياجات المؤسسة الإستراتيجية ومن ثم تخطيط نظم المعلومات لتدعيمها . (١٧)

### عملية التصميم

عندما يتم السؤال عن ما هو التصميم؟ ، أو من الذي يقوم بالتصميم؟ ، وعلى مسئولية من ينفذ التصميم؟ ، ولمن ينفذ التصميم؟ ، ولماذا وكيف يتم التصميم؟ ، وأين ومتى وتحت أى ظروف ينفذ؟ ، وقد يكون هناك أسئلة جزئية أكثر . وهو ما يمثله الرسم التخطيطى رقم (١٢).

والإجابة على هذه التساؤلات تعتمد على الظروف التاريخية اظهور مهنة التصميم وكذلك على الجغرافيا المكانية ، الظروف المحلية ، بالإضافة الى وجهات النظر الموضوعية . (٢٠)

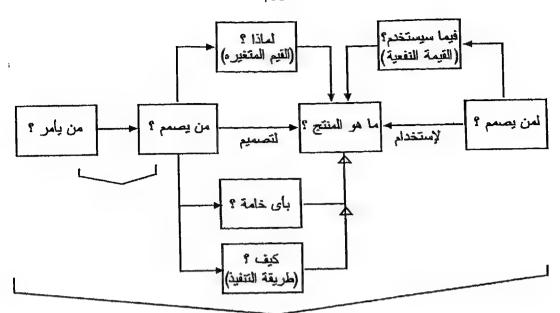

أين ومتى ؟ ( المكان والزمان ) أيهما ؟ ( الشروط والظروف )

### رسم تخطیطی رقم (۱۲)

وعندما نتساعل بماذا وكيف يقوم المصمم بالتصميم ؟ فإننا نعنى الظواهر الطبيعية المشكلة اذن يكون ذلك تبعا للدراسة وحقل الدلالات والالفاظ مقسما الى اهداف وانطباعات وقيم .

فمن ناحية الجانب الانتاجي ( القائم على العملية / المصمم ، لماذا ، للقيمة النبادلية ) ومن ناحية المستهلك ( المستخدم/ المصمم، ولاي سبب، للقيمة النفعية ) . اختلاف الاهتمامات لكلا من الجهتين تجعل من الضروري على المصمم ان يوحد فيما بين احد الجهتين او الاخرى او ان يجد حل وسط بينهم .

وعندما نتعدى الإهتمامات فلا يوجد في هذه الحالة خبرة بل يكون هذاك فقط قوة ، ضعف ، اختيار ، خارج نطاق الاختيار ، الحكم الجماعي ، الحكم الشخصي (سواء الديكتاتوري او الديموقراطي ) . اما بالنسبة الى بماذا وكيف فتتضمن كل انواع المصادر وذلك تبعا لتعلقها بعلامات مجال التركيب semiotics the syntactic الغير المصادر الرسمية / الغير field من ناحية مصادر الخامات ومن ناحية اخرى المصادر الرسمية / الغير رسمية والمعلومات ، ويقترح المصمم تطبيق مصادر الانتاج هذه " بطريقة منطقية " على سبيل المثال ما يخص ادراك اواحساس الاهداف والمفاهيم التي تهدف اليه ، وبالتالي فهناك علاقة تبادلية محكمة بين الظواهر الواقعية التي تهدف اليه ، وبالتالي فهناك علاقة تبادلية محكمة بين الظواهر الواقعية

الطبيعية والظواهر المنهجية المتعلقة بها والتي ترتكز على شكل الدلالات اللفظية الحقيقية وذلك بهدف انتاج المنتج خارج عملية التصميم كوحدة الشكل (الاعراب) ، كوظيفة (الدلالات اللفظية)، والهدف (المنهجية). (٢٠)

ان اغلب مجالات المناقشة والجدال المصمم هي المفهوم والعرض ، ففي بداية هذا العمل هناك المفهوم الذي عادة ما يخدم في احضار الطلب او المهمة (او-لا). ولذلك فطريقة المناقشة متوقعة فعلى سبيل المثال اراء المصمم تكون ذات نظرة مستقبلية عن ما سيقوم بفعله وعن ما سيصل اليه ، وافكاره تكون تحت المناقشة ومحتوياتها (المشكلة اللفظية: ان رايه وجداله له وظيفة ايضاحية) ، واهدافه، قيمه ، وانفعالاته (المشكلة الفلسفية:ويكون رايه وجداله له وظيفة نسبية) .

في نهاية عمله ياتي عرض نتائجه ، وهنا تكون طريقة مناقشته توضيحية كمراجعة ما قام المصمم بعمله من حيث ما قام فعلا بعمله ووصل اليه فعلا . وتكون معروضاته تحت المناقشة ( المشكلة اللفظية: يكون لنقاشه وظيفة تقديمية فهو يعطي معلومة ) ، تحكمه ( مشكلة لغوية : ويكون لجداله وظيفة نقدية، فهو هنا يقيم ) ، واقناعه ( مشكلة فلسفية : ويكون لنقاشه وظيفة سياسية ، لابد له ان يضع حلا من خلالها ) .

وهذان المجالان وهما ذلك الذي يخص المفهوم والاخر الذي يخص العرض - بينهم علاقة تبادلية واضحة، وهما اكثر المجالات اهمية بالنسبة لاتصال المصمم ، ملحقا بالطبع بالاتصال مع الخبراء اذا ظهرت المشاكل فجأة والتي لابد من حلها من خلال فريق سواء خارجي او داخلي .

والمصمم من خلال عمله يسقط إهتماماته بطريقة متوائمة مع إهتمامات كلا من المستعمل USER أخذ اسما يعكس الى حد كبير وضعه فى الحياة الحديثة . (٢٠)

فهو يحاول قدر جهده أن يأخذ جانب المستعمل خلال تفكيره أثناء عمليات التصميم ولكن في الحياة العملية فإن المصمم يلعب دوره الذي يمكن إعتباره أقرب إلى إهتمامات المنفذ، ويبدو بوضوح التحكم الكامل لأساليب الإنتاج

فى كلا من المصمم والمستعمل من خلال الخضوع الكامل لنظام التصنيع ، وبالتحديد فإن المصمم حين يلعب دوره يحكمه عاملين :

- الإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية
  - الإعتبارات التكنولوجية

ولا يمكن فصل أى منهم عن الآخر ولكن مع اتساع رقعة السوق وتتوعها ظهر دور البائع ، حيث لا يفوتنا فى ذلك المجال سلع الموضة التى تفرضها رغبات المستهلك كما يبدو ظاهريا فى حين أن الحقيقة هى أن المستهلك يستدرج الى تلك الموضة رغم أنفه وبرضاه أيضا فى نفس الوقت مما يجعل القطب الذى كان يمكن ان يشكل نوعا من التوازن فى تلك العلاقة وهو البائع ينضم أيضا الى المنفذ والمصمم . وكما يؤثر المنتج فى كل من هؤلاء فهو أيضا يتأثر بكل منها حتى أنه يبدو كما لو كان يدور فى فلك معين تتجاذبه تلك الأقطاب الأربعة كل منها تعمل لجذبه ناحيتها وطائما ظلت تلك العملية قائمة فسوف يظل التطور هو سمة بعض المنتجات بينما يصيب الإنقراض البعض الآخر نتيجة لزوال الحاجة إليه . (1)

من ذلك نجد ان المصمم يلعب دوراً أساسيا سواء داخل المؤسسة الصناعية من خلال علاقته مع المنتج (صاحب المنشأة الصناعية) ومع قسم أبحاث التسويق ومع قسم الإنتاج والتخطيط والمتابعة وخارج المؤسسة من خلال علاقته مع المستهلك (المستخدم).

### تصميم منتج:

قبل الخوض في عملية تصميم المنتج يجب علينا تعريف ما هو المنتج ؟

يمكن القول بأن المنتج هو " العنضر أو الشئ الناتج عن عمليات انتاجية معينة وله شخصية منفصلة عنه قبل اجراء تلك العمليات عليه " .

فالمسمار الذي يستخدمه صانع الأثاث يعتبر منتجا اذا ما قورن بأسياخ الحديد التي شكل منها ، وتلك الأسياخ بالتالي تعتبر منتجا اذا ما قورنت بالحديد الخام الذي صنعت منه وهكذذا .... (٢)

سبق أن ذكرنا أن الهدف من عملية تصميم منتج هو المنتج في حد ذاته والوظيفة التي يؤديها .

فالمصمم يبدأ دوره في تصميم المنتج بعد أن يتلقى بشكل محدد مجموعة من الضوابط التي تخضع بالدرجة الأولى السياسات العامة المنشأة التي يعمل لحسابها ووفقا للعلاقة السابق ذكرها بين المصمم وباقى أجزاء المنشاة .

ولما كان قبول المستهلك للمنتج واقتناعه به هو الشهادة بأن هذا المنتج قد صمم بطريقة جيدة ، فللوصول الى هذا الهدف يجب أن نعالج ليس فقط رؤية المصمم للمنتج الجديد ولكن أيضا رؤية المستهلك لنفس المنتج أو بعبارة اخرى يجب أن تلتقى الفكرة الموجودة فى مخيلة المصمم التى تظهر بعد ذلك فى شكل منتج يراه المستهلك مع تصور ذلك المستهلك لهذا المنتج .

### نظم الصناعة :-

إن مصطلح النظم الصناعية تم إقتراحه عام ١٩٦٠ وفي هذا الوقت ومع ظهور الكمبيوتر في الصناعة ظهرت موضوعات عديدة نتعلق وتركز على تطبيقات الكمبيوتر في الصناعة وذلك مثل توحيد وتتسيق الأبحاث التي تهدف الى الهندسة الصناعية والتي لها علاقة بالإنتاج . ( ١٦٠)

بالإضافة الى أتوماتيكية العمليات الصناعية الداخلية منذ بداية التصميم وحتى إتمام وإنهاء المنتج النهائى ، ومن أجل الوصول الى تلك الإهداف فالمطلوب تخيل ودراسة العمليات الصناعية ككل .

وهكذا فإن مفهوم نظام التصنيع بدأ استخدامه بواسطة أكثر أبحاث الإنتاج الهندسية تطورا وذلك مثل كل هياكل العمل في تخطيط وتنسيق نشاطات الأبحاث ، ومنذ ذلك الحين وفي العقود الثلاثة الأخيرة تم تعريف مفهوم نظم التصنيع أكثر ودخلت مفاهيم جديدة عديدة .

حيث أمكن تعريف نظم الصناعة كنظم تنفذ سلسلة من العمليات التحويلية - لتحويل الأفكار الأساسية لتصميم المئتج - الى منتج نهائى واقعى له قيمة فى الإستخدام وأيضا من الناحية التسويقية .

و عملیات التحویل تنفذ بواسطة مجموعة المجهودات الیدویة وباستخدام أدوات الماكینة والطاقة التى قد یتم التحكم فیها یدویا أو أوتوماتیكیا .

فنظم الصناعة دائما ما يتم التحكم فيها إما يدويا أو أوتوماتيكيا حيث يمكن تصنيف النظم الصناعية اما الى نظم صناعية أوتوماتيكية .

إن نظم التصنيع الأوتوماتيكية التي يطلق عليها أيضا نظم إنتاج التصنيع الأوتوماتيكية والتي تتألف من مجموعة متكاملة من الماكينات ومعدات مجمعة هامة لتنفيذ خطة الإنتاج بأقل قدر من التدخل اليدوى وذلك بالإضافة الى طرق نقل المكونات أوتوماتيكيا من خلال النظام وكل التشغيل يتم من خلال تحكم مبرمج تماما من خلال نظام برمجيات الكمبيوتر لكل مرحلة من الأنتاج.

وهناك نوعان أساسيان لنظم إنتاج التصنيع الأوتوماتيكية :

- نظم إنتاج تصنيعية خاصة
- ونظم إنتاج تصنيعية مرنة أو نظم تصنيع مرنة بسيطة .

# أ - نظم الإنتاج التصنيعية الخاصة:

هو نظام أوتوماتيكى مصمم لإنتاج منتج واحد فقط و لا يمكن تعديله لإنتاج منتجات أخرى .

# ب - نظم الإنتاج التصنيعية المرنة:

هو نظام أوتوماتيكي قادر على إنتاج أي منتج أو عائلة من المنتجات وبقدر قليل من الجهد الجسدي .

المرونة دائما ما تكون مقصورة على عائلة المنتجات التي صمم النظام خصيصا لها . (17)

# التخطيط الصناعي :

التخطيط هو معنى عام وهو فطرى لسلوك الذكاء وعادة ما يتم تنفيذه تلقائيا بواسطة الإنسان . (٢١)

يمكن ملاحظة ورؤية التخطيط على أنه نشاط إستنباط الطرق للوصول الى الأهداف المطلوبة وفق قيود معينة ومصادر محدودة وهكذا فإن المكونات الثلاثة الرئيسية لأى نشاط تخطيطي هي الأهداف والقيود والمصادر .

التخطيط الصناعى يمكن رؤيته كدمج للوظيفة التى تربط تحويل المعلومة من المراحل المختلفة حيث الأهداف العامة فى أى بيئة تصنيعية تأخذ الوظائف المخططة الخاصة مكانا فى المراحل المختلفة والمجموع الكلى لهذه النشاطات يكون نظام تخطيط صناعى كامل.

هناك عوامل كثيرة لابد أن تأخذ في الإعتبار للوصول الى فعالية خطط التصنيع (عوامل تقنية وإقتصادية وإجتماعية ..الخ) وعموما نشاطات التخطيط الصناعي يمكن تصنيفها الى خمسة تصنيفات كما يلى :

### • تخطيط الانتاج :

فى حالات عديدة بطلق عليه تخطيط الإنتاج الرئيسى ، أو برنامج الإنتاج الرئيسى بأى اسم هو عبارة عن قائمة بالمنتجات التى ستصنع ومتى يتم تسليم هذه المنتجات وبأى كمية ومدة الوقت تكون عادة شهور تستخدم لتحديد مواعيد التسليم فى الخطة .

### • متطلبات التخطيط:

وهو يطلق عليه أيضا نشاط التخطيط أو ورقة التوازن .

هدف متطلبات التخطيط هو تخطيط نشاطات التصنيع بدقة وذلك بحساب المتطلبات المحددة بالإرتباط مع تخطيط الإنتاج (البرنامج الرئيسى) هناك بعض النشاطات المنخفضة المستوى داخل متطلبات التخطيط وهي:

- المكونات المنفردة ومجموعات فرعية من متطلبات التخطيط .
  - الإجزاء التي تخص الصفقات في متطلبات التخطيط .
    - متطلبات المواد في التخطيط .
      - تسهيلات متطلبات التخطيط -
    - القوة البشرية في متطلبات التخطيط.

#### • قدرة التخطيط:

هى الشكل التقصيلي للتخطيط ، وهى برنامج عمل متتابع ، وأغلب أهداف قدرة التخطيط هي :

- مواعيد اجتماع التسليم
- التحكم في أقل حد للإنفاق من ناحية رأس المال الذي يحكمنا في الإنتاج .
  - التقليل في وقت التصنيع .
- التقليل من الوقت الغير مستغل ( الماكينات المعطلة أو المتوقفة عن العمل ) في المصادر المتاحة .
  - تحسين الإدارة مع تجديد يومي للمعلومات والحلول.

#### • تخطيط العملية:

· الهدف منها هو إختيار وتحديد وبالتفصيل العمليات التي يجب أن تنفذ بهدف تحويل المادة الخام الى الشكل المطلوب .

- الهدف الأساسى أو الأول هو تعريف العمليات الملائمة .
- تحديد التكلفة والمصادر المتاحة مثل أدوات الماكينة ، و العمالة ...النح ) .


### فعالية التخطيط :

فى بعض الصياغات الأدبية ، فعالية التخطيط تعرف كمستوى منخفض من نشاط التخطيط لعملية التخطيط ، أيضا تم تصنيفه داخل تصنيفات التخطيط الصناعى ، ويطلق عادة على فعالية التخطيط أيضا تتابع الفعالية ويستخدم لتحديد تفاصيل الحدود القياسية التى تضمن الإكتمال السلس لفاعليات تخطيط التصنيع ، ويؤخذ فى الحسبان التسلسل المحدد لكل منتج والذى تم إنتاجه على الماكينة المحددة باستخدام البرنامج المحدد . (٢١)

تعتمد هذه الدراسة على تطبيق إحدى البرامج المستخدمة في نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر وهما برنامج 3dmax ، Autocad لتصميم نموذج حوض وهو إحدى قطع الأدوات الصحية وسوف يتبع في ذلك شرح لكل مرحلة تصميمية حتى نصل الى شكل الحوض كما لوكانت هذه الصورة على شاشة الكمبيوتر مصورة من الطبيعة.

لبداية التفكير في تصميم حوض يجب ان ندرك الوظيفة التي سيقوم بها والتي تتمثل ببساطة في أنه سيحتوى الماء المستخدم في عمليات التنظيف تمهيدا لصرفه ومن مفهوم الإحتواء هذا نستطيع إدراك اننا في حاجة الى تجويف ما ليقوم بهذه العملية بحيث يحتوى على أكبر مساحة مفتوحة تمكنا من القيام بالأغراض المطلوبة من استخدام الحوض ، وهذا التجويف قد يكون كروياً او بيضاوياً أو أي شكل هندسي بسهل تنفيذه طبقا النواص الخزفية للحوض .

والبرنامج المستخدم في هذه الدراسة التطبيقية لعمل نموذج الحوض ( modelling ) يعرف باسم 3dmax وهو من البرامج المستخدمة في التصميم والرسم ذو الثلاثة أبعاد وقبل البداية في تنفيذ الخطوات سنتوقف قليلا أمام مكونات البرنامج والشكل العام الذي تظهر عليه شاشة العمل الخاصة به للتعرف عليها ، وهي كما بالشكل ( ٥٩ ) فهو يعطينا أربع شاشات مصغرة كل منها تمثل أحد مساقط الشكل المرسوم فالشاشة ( top ) تمثل المسقط الأفقى أما الشاشة ( left ) فهي تمثل المسقط الرأسي وأخيرا فهي تمثل المسقط الرأسي وأخيرا الشاشة ( prespective ) فهي تمثل المنظور الناتج عن خطوات الرسم في المساقط الثلاثة السابق ذكرها .

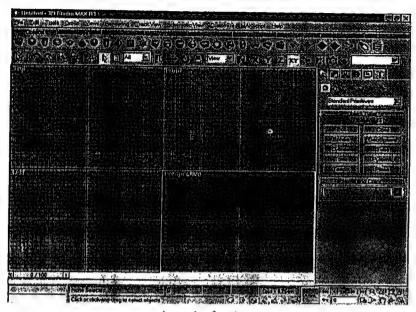

شكل رقم ( ٥٩ )

ويحيط بالشاشات الأربع مجموعة من القوائم كما بالشكل ( ٦٠ ) ويمثل القائمة الرئيسة .



شکل رقم (۲۰)

أما القوائم التي يمثلها الشكل ( ٦١ ) فهي خاصة بالرسم والتعديل والتحريك .



شكل رقم ( ٦١ )


وأخير القائمة التي يمثلها الشكل ( ٦٢ ) وهي أسفل الشاشة وتقوم بتكبير وتصغير منظر الرسومات .



لبداية خطوات رسم جسم الحوض مع مزاعاة الإستدارة والشكل البيضاوى الناقص في كل مساقطه ، نتخيله جزء من كرة ثابتة أحد أبعادها ومتغيرة من البعدين الآخرين ، ثم نقلل في الإرتفاع لنحصل على إرتفاع مناسب مع التغيير في الطول والعرض ليتناسب مع أبعاد الحوض ، ثم إجراء العمليات عليها حتى نحصل في النهاية على شكل الحوض المطلوب وذلك وفق الخطوات التالية :--

## أولا: رسم الكرة:


ا – من خلال القائمة الموجودة في شكل رقم ( ٦١ ) نستخدم قائمة creat ثم نختار standard primitives ثم نضغط على المفتاح الخاص بالكرة sphere ثم نضغط على الشاشة top ونرسم الكرة كما بالشكل ( ٦٣ )

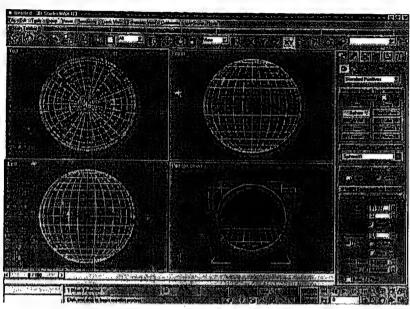

شکل رقم ( ٦٣ )


٧- ثم نبدأ في تعديل وضع الكرة لتصبح كلها فوق خط الأرض حتى يمكن رؤيتها بالكامل ثم نبدأ في تعديل أبعادها لنحصل على المقاسات المطلوبة لحوض بحيث يساوى نصف قطرها العرض النهائي للحوض وكذلك الطول النهائي للحوض فنختار القائمة الموجودة بالشكل ( ١٦ ) ونختار command panel ثم نغير نصف القطر بإعطائه قيمة ثم نضغط في اى مكان على الشاشة ثم من القائمة الموجودة في شكل ( ٢٠ )

٣- نختار أمر scale ذو الإتجاه الواحد لتعديل إثنين من أبعاد الكرة مع المحافظة على البعد الثالث ثم نغير أبعاد الإتجاه y والإتجاه z لنحصل على شكل الحوض بأبعاده على الثلاث محاور كما بالشكل رقم ( ٦٤)

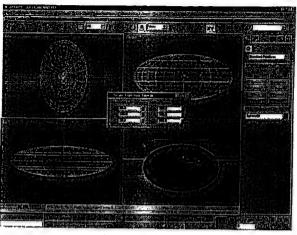

شكل رقم ( ٦٤)


٤- ثم نبدأ بعد ذلك فى قطع الجزء العلوى من الكرة البيضاوية وذلك برسم شكل متداخل معه ثم نطرح الكرة منه ، فبنفس إختيار مفتاح الكرة عهم نقوم باختيار مفتاح الصندوق box ونبدأ فى رسم المكعب ليتقاطع مع الجزء المراد طرحه من الكرة مع مراعاة أن يغطى الجزء المراد طرحه تماما كما بالشكل رقم ( 70 )

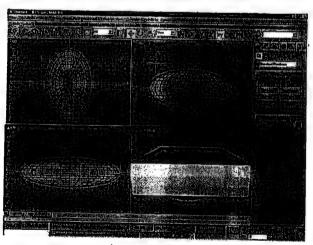

شكل رقم ( ٢٥ )

٥- ثم إجراء عملية القطع سنختار من القائمة الموجودة بالشكل رقم


( ۱۱ ) compound object ثم نفس أمر boolen ثم نختار من نفس القائمة الأمر subtract A-B ثم نختار pick operand B ثم نختار الكرة لنحصل على الجزء المطروح كما بالشكل رقم ( ٦٦ )

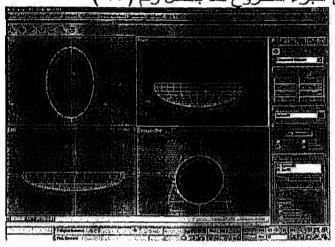

شکل رقم ( ۲۲)


٦- ثم نقوم بعمل نسخة من الكرة التي حصلنا عليها من الخطوة السابقة
 حيث أنها ستستخدم في عمل الأجزاء الخلفية للحوض.

٧- للتفكير في رسم الجزء الخلفي المنحني بشكل شريحة مقوسة في مسقطها الأفقى نرسم box ونطرح منه elips تكون له نفس التقوس المرغوب في جسم الشريحة فمن القائمة الموجودة في شكل ( ١٦ ) ونختار modify ثم في مناطق المنافق شكل القطع الناقص وجعله يتقاطع مع الصندوق ثم نقوم بطرح القطع الناقص من الصندوق لنحصل على شكل نستخدمه في صنع مراية الحوض ( الشريحة المقوسة أعلاه ) كما في الشكل ( ٢٧ ) .

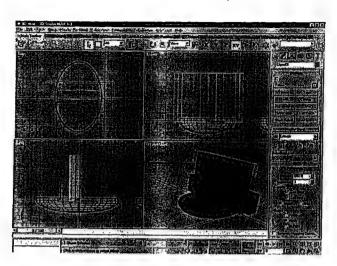


### شکل رقم (۲۷)

۸- ناخذ الشكل البيضاوى الذى تم الحصول علية فى الخطوة رقم ( ٦ ) نطرح نصفه العلوى بواسطة box يحتوى نصفه العلوى فى مسقطه الأفقى ويحتويه بالكامل فى مسقطه الرأسى والجانبى باستخدام أمر bolen وبهذا نكون قد حصلنا على جسم الحوض ولكن غير مجوف كما بالشكل ( ٦٨ ) .

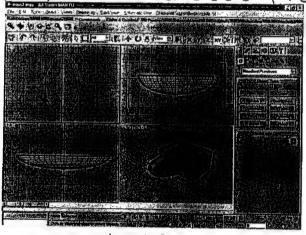


شکل رقم ( ۲۸ )

9- ناخذ نسخة من الجسم الغير مجوف ونطرح منها الشكل الذى تم
 الحصول عليه فى الخطوة رقم ( ٧ ) كما فى الشكل رقم ( ٦٩ ) .

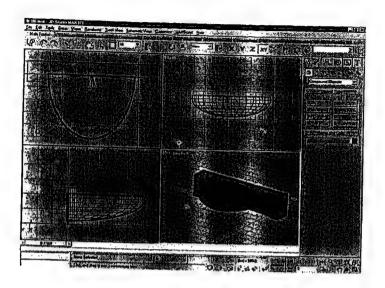

### شكل رقم ( ٦٩ )


۱۰ - نقوم برسم قطع ناقص يحتوى 3/4 الشكل الحاصل عليه في الخطوة رقم ( ۹ ) وباستخدام أمر extrode نقوم برفع القطع الناقص حتى يحتوى الشكل في مسقطه الرأسي والجانبي كما بالشكل رقم (۷۰)

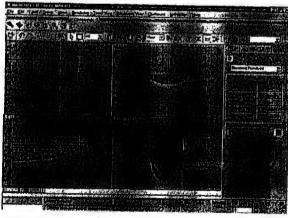

شکل رقم (۷۰)


11- وباستخدام أمر bolen نقوم بطرح القطع الناقص من الشكل المتقاطع معه وبذلك نكون قد حصلنا على مراية الحوض.

11- ناخذ نسخة من الشكل الحاصل عليه فى الخطوة رقم 9 ونسخة من القطع الناقص المستخدم فى الخطوة رقم ( ١١) وطرحه من الشكل ، ثم نقوم برسم box يحتوى جزء من يسار الشكل الحاصل عليه فى الخطوة رقم ( ١١) وآخر يحتوى جزء من يمين الشكل ونطرح كلاهما من الشكل باستخدام أمر bolen كما بالشكل رقم

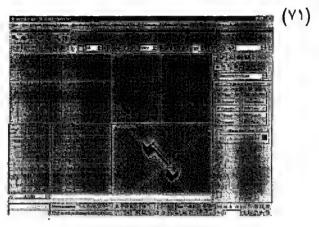

شكل رقسم (٧١)


١٣- وبذلك نكون حصلنا على الجزء البارز خلف مراية الحوض كما

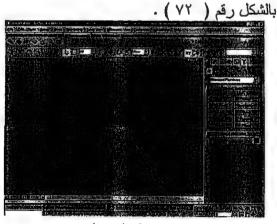


شکل رقم (۷۲)

١٥ لتجويف جسم الحوض نستخدم النسخة الحاصل عليها في الخطوة رقم (٩) نقوم بعمل نسخة إضافية لها باستخدام أمر colne وتصغيرها بواسطة

أمر scale بنسبة ٩٠ % ثم ضبطها باستخدام أمر align مع النسخة الأولى من move باستخدام أمر z باستخدام أمر y ، x مع رفعها في اتجاه z باستخدام أمر bolen وطرحها من الكبرى باستخدام أمر bolen كما بالشكل رقم (٧٢ ، ٧٢) على التوالى .

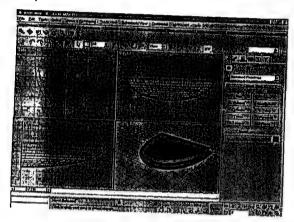


شکل رقم (۷۳)

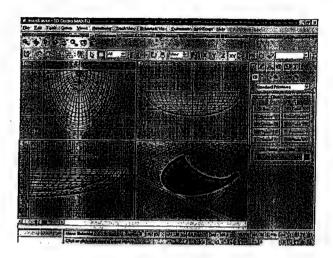

### شکل رقم ( ۷٤ )

12- ثم نقوم بتجميع المرايات والجسم المجوف باستخدام أمر move وضبط أماكنهم باستخدام أمر align في اتحاه كما في الشكل رقم

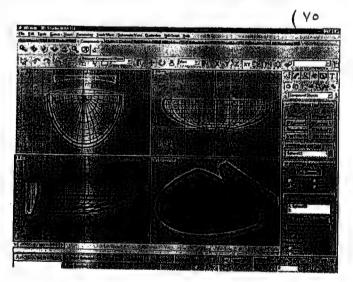

### شکل رقم (۷۰)


۱۵ ثم نقوم برسم اسطوانة بنصف قطر ۳٫۵ سم و ارتفاع ۲۰ سم ثم
 نحرکها باستخدام امر move حتى تصبح فى مركز تقعر جسم

الحوض ونضبط مكانها باستخدام امر align مع جسم الحوض في الإتجاه z ، x على المسقط الأفقى ثم نطرح الإسطوانة من جسم الحوض وبذلك نكون قد حصلنا على فتحة الطبة .

17- ثم نرسم اسطوانة أخرى بنصف قطر اسم وإرتفاع ٢٠ سم في المسقط الرأسى ثم نقوم بتحريكها باستخدام أمر move ونضبط مكانها باستخدام أمر align مع مراية الحوض في الإتجاه X,X على المسقط الرأسى حتى تصبح في النصف العلوى للمراية ، ثم نقوم بطرحها من المراية لنحصل على فتحة هروب الماء الزائد (

### شکل رقم ( ۷۲ )

1V- نقوم برسم chamfer box في المسقط الأفقى بحيث يكون عرضه وإرتفاعه أكبر من عرض وإرتفاع كلا المرابتين ويكون طوله أقل من مجموع طول المرابتين بحوالي ٢ سم ونصنع منه نسخة ثم نطرحهم من المرابتين وبذلك نكون قد حصلنا على التجويف اللازم لعملية تثبيت الحوض في الحائط وكذلك تثبيت الخلاطات كما بالشكل ( ٧٧).

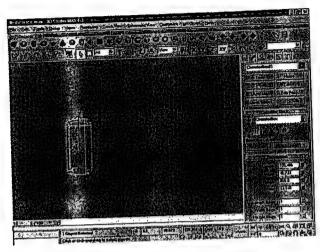


## شكل رقم ( ۷۷ )


1 منوم برسم مخروط في المسقط الأفقى قطره الأول ٧ سم وقطره الثاني ٤,٣ سم وإرتفاعه ٢ سم ونقوم برسم إسطوانة قطرها ٤,٣ سم وإرتفاعها ٧ سم وباستخدام أمر align نقوم بضبطها مع المخروط في إتجاه ٢ بر ١٠ بالنسبة المركز ثم باتجاه ٢ بالنسبة الي maximum الأسطوانة وminemum المخروط وباستخدام أمر groub نجمع الشكلين معا ، ونقوم بعمل نسخة من هذا التجميع ونقوم بتصغيرها في اتجاه ٢ بنسبة ٩٠ % ونكبرها في اتجاه ٢ بنسبة ٢٠١ % بواسطة أمر scale ، ثم نقوم بطرح النسخة المصغرة من الكبيرة وبهذا نكون قد رسمنا فتحة الصرف كما بالشكل ( ٧٨ ) .

١٩ ثم نقوم برسم خط موازى تقريبا للحواف الخلفية للجزء المقعر من الحوض باستخدام أمر line نقوم برسم مستطيل ٤,٣ × ٣,٥ سم كما بالشكل رقم ( ٧٩).


وباستخدام أمر loft لعمل شكل ماسورة الفايص قطاعها هو المستطيل ومسارها هو الخط كما بالشكل رقم (٨٠).

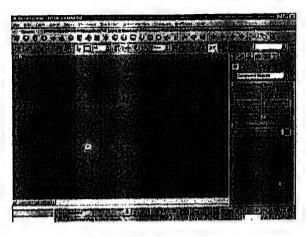

شکل رقم (۷۸)

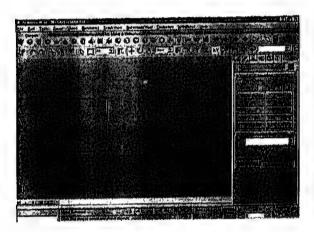


شکل رقم (۷۹)

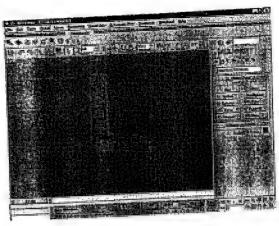

شکل رقم (۸۰)

٢- وبذلك نكون قد أتممنا تصميم الحوض ويتبقى بعد ذلك أن نضع تأثير الخامة واللون والإضاءة والظلال وإضافة الإكسسوارات الخاصة بالحوض ووضعه داخل حيز الحمام


۲۱ نبدأ بوضع الخلاط والطبة ثم إختيار الخامة واللون المقترح وذلك من بعمل select لجسم الحوض بالكامل ثم نقوم باختيار الخامة المناسبة من جدول الخامات كما بالشكل (۸۱)

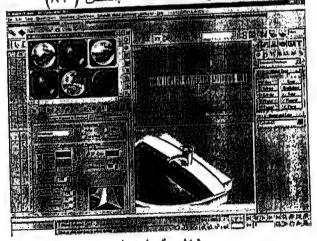

شکل رقم (۸۱)


٢٢ والرؤية الحوض من خلال الإضاءة الساقطة عليه لنجعله يبدو كما
 لو كان في الطبيعة نقوم بعمل إضاءة من خلال أمر

spot target- omni- ثم نقوم بضبط أماكن الإضاءة من خلال المساقط الثلاثة وذلك بتحريك ال spot وال target spot من خلال أمر move حتى نحصل على أوضيح صورة ممكنة كما

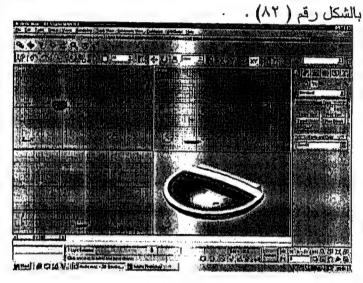


### شکل رقم ( ۸۲ )

٣٣- بقى أن نحصل على أبعاد على المساقط الثلاثة حتى يتسنى لنا تنفيذ التصميم الموجود ويتم ذلك من خلال تصدير كل مسقط على حدى الى برنامج auto cad وكتابة الأبعاد على كل مسقط تمهيدا لطباعتها أو إخراجها بالصورة المطلوبة للتنفيذ كما بالشكل (٨٥، ٨٣،٨٤) على الترتيب.

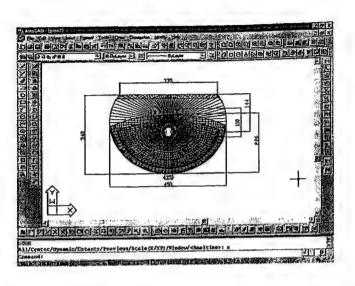

شکل رقم (۸٤)

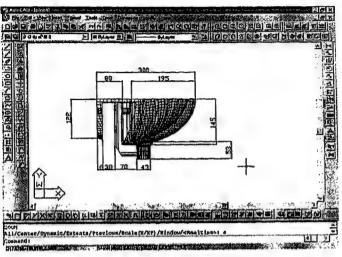

شكل رقم (٥٥)

### مرحلة التنفيذ:

بعد الإنتهاء من عملية التصميم السابق عرضها والوصول الى شكل الحوض واستخراج المساقط والقطاعات له بدأت عملية التنفيذ التى صادفها بعض التعديلات والتغيرات قبل البداية فى تنفيذها وذلك لوجود بعض النقاط التى ربما قد تسبب مشاكل عند الإنتاج.

وقد تم تعديلها بما يثفق مع المقترحات التى تم مناقشتها وتتمثل فى رفع مستوى المرايا بمقدار ١,٥ سم وعمل كوب الفتحة التى ستوضع فيها مكان الفرش والمعجون.


وقد استخدم في تنفيذ الحوض الأسلوب التقليدي المتبع وذلك لعدم توافر الإمكانيات الملازمة لتنفيذه باستخدام التصنيع بمساعدة الكمبيوتر ( CAM ) .

ثم بدأ التنفيذ بعمل النموذج الأولى للحوض وبعد ذلك تم عمل القالب وذلك كما فى الخطوات التنفيذية التي تمثلها الأشكال رقم (٢:١٠) على الترتيب ، وقد أستغرق اعداد القالب ما يقرب من شهرين .


ثم بعد ذلك تم تجفيف القالب وتجهيزه لبدأ عملية صب الطينة السائلة به الإختبار المنتج ليتم اجراء باقى عمليات الإنتاج عليها لمعرفة مدى مطابقة التصميم

للإجهادات الطبيعية أو عملية التشغيل التي سنتم عليه أثناء مراحل انتاجه ثم عملية الإستخدام .


وبعد أن تم التأكد من سلامة المنتج ، تم استخراج نسخ القوالب الإنتاجية ثم توجيهها الى قسم الصب ليتم عملية إنتاج الحوض مرورا بعملية التجفيف ثم الطلاء ثم الحريق ثم الفرز الى أن أصبح منتجا ملموسا . والأشكال التالية توضح القالب المستخدم فى عملية انتاج الحوض ، الحوض بعد ما أصبح منتجا ملموسا .

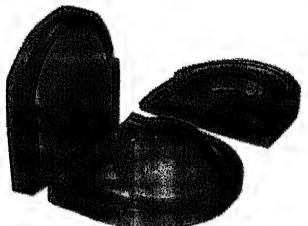

شكل بوضح القالب المستخدم في عملية تشكيل الحوض شكل رقم ( ٨٦ )

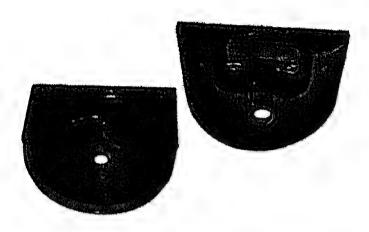

شكل يوضح منظر أمامي وخلفي للحوض بعد عملية إنتاجه شكل يوضح منظر أمامي وخلفي الحوض بعد عملية إنتاجه

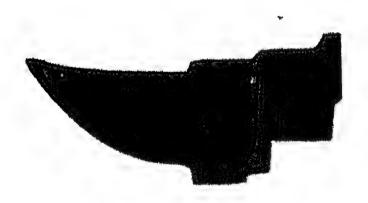

شكل يوضح قطاع في جسم الحوض شكل رقم ( ٨٨ )

## مبعض الملاحظات على التطبيق :-

- استغرق تصميم الحوض يومان شاملا ( التصميم في هيئة الثلاث أبعاد - المساقط التنفيذية ) .

- تم تعديل التصميم بناء على النقاش الذى دار مع صانع النماذج ( modler ) لتجنب المشاكل التى قد تحدث أثناء مراحل الإنتاج .
- تم استخدام الأسلوب التقليدى في عملية انتاج الحوض وهذا الأسلوب له ما له وعليه ما عليه كما سبق وأشرنا إليه عند الحديث عن الأسلوب التقليدي.
- استغرقت عملية تنفيذ الحوض منذ بداية التصميم وحتى أصبح منتج حوالى شهران ونصف .

#### النتائج والتوصيات:

بعد إجراء عملية توصيف للنظام المقترح ومقارنته بالأسلوب التقليدى المتبع ، انبثق عن البحث مجموعة من النتائج تتفق مع ما يهدف اليه البحث وهى كالتالى: --

- أن استخدام نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر يعود بالفائدة الكبيرة على المؤسسة متمثلا في الدقة والجودة في زمن أقل مما يعنى خروج منتج متميز ، كما أنه ضاعف من الإنتاج بصورة تصل الى أكثر من ثلاث مرات في الأسلوب التقليدي في وقت أقل وتحت ظروف تشغيل أراحت العامل وقللت من الخامات المهدرة ، وكذلك فإنه حقق استراتيجية التصنيع المتكامل متمثلا في العلاقات المتكاملة للأفراد داخل الأقسام المختلفة وسهولة وانسياب العمل بعيدا عن الروتين والأمبر اطوريات داخل المؤسسة ، فأساس نجاح أي مؤسسة يعتمد في المقام الأول على الطريقة التي تدار بها لأن منها تتولد كل التقريعات الخاصة بعمليات الإنتاج والذي يجعل المؤسسة تعمل بشكل مستقل الإتصال بينهم مقتصر الى أدنى حد ، وفي مثل هذه البيئة يقل ولاء الموظف تجاه المؤسسة لعدم وجود أهداف محددة يقوم بأدائها وهو مقتلع بها .
- أن النظام الموضوع مرن في استخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة به خصوصا في عملية الإنتاج بحيث يمكن أن يسمح باستخدامه على النطاق الآلي أو النطاق اليدوى حسبما تتطلب ظروف التشغيل وطبيعة المنتج.
- أن النظام مكن المصمم من الإبداع بحرية لم تكن متوفرة فى الأسلوب التقليدى كما أنه ساهم بشكل كبير فى تقليل الوقت المهدر فى عمل النموذج الطبيعى للمنتج المصمم لمناقشته فعن طريق النظام اكتفى المصمم بعرض النموذج على شاشة الكمبيوتر واعطاه كل ما يلزمه عن طريق برامج النظام ليجعله يظهر بالصورة الطبيعية ، الأمر الذى ساعد كل

الأقسام المشتركة في عملية الإنتاج في دراسته وتقرير مدى صلاحيته قبل الدخول في أي عملية تصنيعية .

- إن الإستعانة بهذه التكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في نظام التصنيع بمساعدة الكمبيوتر أراحت العامل كثيرا وليس كما يقال أنها حلت محله تمهيدا للإستغناء عنه بل أن هذا العامل سوف يوجه للإستفادة منه في جزئية عمل أخرى لا تتطلب دقة وجودة وسرعة معا فالطاقة البشرية لها حدود أما في الميكنة فنستطيع أن نبرمجها لتقوم بهذه العوامل الثلاثة في وقت واحد .
  - فى أى نظام للتصميم بمعاونة الكمبيوتر يجب أن نحدد تقسيما واضحا بين
     وظائف المصمم ووظائف الكمبيوتر ، فالوظائف التى تميز الكمبيوتر عند
     مقارنته بقدرات المصمم يمكن أن تلخص فى أنها :

امتداد اذاكرة المصمم ، ، دعم وتقوية القدرات التحليلية والمنطقية المصمم . ، إعفاء المصمم من أعباء الإعمال الروتينية المتكررة . ، الحصول على الدقة العالية والسرعة المتناهية في إجراء العمليات .

أما ما يتبقى للمصمم فهي الوظائف التالية :

- \* التحكم في العملية التصميمية وتدفق المعلومات .
- \* إضفاء الإبتكارية والإبداعية والخبرة التصميمية لتنظيم تدفق المعلومات
  - \* إضفاء قدرته في النقييم الجمالي والوظيفي وتحقيقه في المنتج.
  - \* وتقييم التصميم هى المنطقة التى يتم فيها المزج بين المصمم والكمبيوتر وبالرغم من الحاجة الى السرعة والدقة فإن القدرة البشرية على الحكم الصائب تكاد تكون مساوية لهذا الإحتياج.
- يوصى الباحث بإعادة تفعيل دور المصمم داخل مؤسسات انتاج الأدوات الصحية والتأكيد على علاقة التعاون المشترك بين الأقسام المختلفة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة فالمؤسسة في حاجة الى مصممين على مستوى تقتى عالى مثل حاجتها الى مهندسى إنتاج أكفاء ومخططي سياسة المؤسسة ، ولتبدأ العملية من المصمم الذي يعمل من خلال التخطيط

الموجود المؤسسة محاولا الوصول الى تحقيقها وهو بذلك اليس المسؤول الأول داخل المؤسسة بل تربطه علاقة متبادلة مع باقى أجزاء المؤسسة سواء كانت الإدارة العليا أو العاملين بورش الإنتاج ، و يجب أن لا نبالغ فى دور المصمم ونضيف عليه هالة من الجلال ورفعه الى مصاف الفلاسفة والأنبياء ، مثل هذه الصفات لا تتفق أساسا مع واقعية الدور الذى يقوم به ، كما يجب أن لا نصور علاقة صاحب المنشأة الصناعية بالمصمم على أنها علاقة لابد أن يتفوق فيها المصمم على الطرف الآخر ، مثل هذه التصورات قد تصيب وظيفة المصمم فى مقتل ، إن لم تؤدها فى مهدها . إن المصمم جزء من أجزاء عديدة من عملية الإنتاج وعنصر من عناصر منظومة معقدة تقع تحت ضغط سلسلة من العوامل التى قد لا تثير اهتمامه أو يشعر بها ، ولكنها تشكل أعباء ثقيلة ومخاطر جسيمة لدى صاحب المنشأة .

- يرى الباحث أنه لا تعارض بين المصمم وصانع النموذج اذا تحقق شرط التعاون الكامل بينهم فكل منهم متمم للآخر وكل منهم مهم فى موقعه بالنسبة للمؤسسة .
- يوصى الباحث بالتحكم الجيد في مجريات تشغيل النظام ووضع الكثير من البدائل والحلول بشكل مرن حتى لا يحدث خلل يؤدى الى فوضى عامة .
- يوصى الباحث بالإهتمام بتطوير خطوط الإنتاج لتتماشى مع العصر الذى نعيشه فمن غير المعقول أن يتم إنتاج هذا العدد البسيط فى اليوم الواحد فى ظل وجود تكنولوجيا متطورة تنتج أكثر من ٤٠٠ قطعة من المنتج الواحد حسب نوعه وحجمه فى اليوم الواحد دون اهدار للخامة أو استغلال مساحة كبيرة وبمستوى جودة عالى فأى مؤسسة فى هذا العصر لاتعتمد على السوق المحلى فقط ولكنها دائما تقكر فى فتح أسواق خارجية جديدة ، ولكى تستطيع الصمود فى المنافسة يجب أن تحصل على نصيبها من التكنولوجيا المتقدمة الموجودة .

- عدم الإلتفات الى المقولة التى تردد أن التكنولوجيا تسبب البطالة والعمالة البشرية أرخص فى تكلفتها من هذه التكنولوجيا ..الخ فإذا كان هذا صحيحا فلماذا لم تعانى الدول المتقدمة من هذه البطالة فالموضوع نسبى فالشئ الذى أحتاج فيه الى مستوى جودة ودقة عالية تستخدم له الآلة والشئ الذى يحتاج الى مهارة وحسن تصرف تستخدم له العمالة البشرية المدربة وهكذا ....

## المر اجع

## أولا المراجع العربية

١-د/ محمد عزت سعد - " نظريات تصميم المنتجات ذات الطبيعة الهندسية " مكتبة لطفى - الجيزة ١٩٨٤ .

٢-د/ محمد عزت سعد - " إقتصاديات تصميم المنتجات ذات الطبيعة الهندسية " دار وليد - القاهرة ١٩٨٦ .

"سكينة حامد على ندا - استخدام نظم التصميم بمعاونة الحاسبات ( الكاد ) في تصميم مجسمات زجاجية ( عبوات زجاجية ) - رسالة دكتوراه - قسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ١٩٩٥ .

٤- محمد نبيل فودة - تقنين المواد الخام المحلية لإيجاد أجسام مترججة جديدة لمنتجات الأدوات الصحية في مصر - رسالة دكتوراة - قسم الخزف - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ١٩٩٣ .

٥-د/ أنور محمود عبد الواحد ، د/ أحمد أمين عبد المجيد - الروبوت بين الخيال والعلم - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة الأولى - ١٩٩٦ .

٦-شوقى عبد المعروف عبد الحافظ: ( العلاقة "مصمم - منتج - مستهلك" في ضوء عملية الإنتاج الخزفي في مصر ) - علوم و فنون دراسات وبحوث - جامعة حلوان العدد الرابع - المجلد العاشر - أكتوبر ١٩٩٨م .

٧-نيكولاس نيجروبونت - التكنولوجيا الرقمية ثورة جديدة فى نظم الحاسبات والإتصالات - ترجمة أد/ سمير ابراهيم شاهين - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة الأولى ١٩٩٨.

۸-جراهام كورتيس - تحليل وتصميم نظم المعلومات - ترجمة م/ على يوسف على - خوارزم للنشر والتوزيع والكمبيوتر - الطبعة الأولى فبراير ١٩٩٨

9-د/أحمد وحيد مصطفى - نظام مقترح لممارسة وتعليم تصميم المنتجات باستخدام الحاسبات في مصر - بحث منشور ، المؤتمر السنوى الثاني لنقابة مصممي الفنون التطبيقية - ابريل ٢٠٠١ .

• ١٠ مدحت مبروك زيدان - مفهوم الإبتكار التصميمي لدعم القدرة التنافسية للمنتج المصرى في ضوء التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية - بحث منشور ، المؤتمر السنوى الثاني لنقابة مصممي الفنون التطبيقية - البريل ٢٠٠١ .

الأدوات الصحية الخزفية - بحث مشور ، المؤتمر السنوى الثاني لنقابة مصممي الأدوات الصحية الجزفية - بحث مشور ، المؤتمر السنوى الثاني لنقابة مصممي الفنون التطبيقية - ابريل ٢٠٠١ .

17- طارق إسماعيل محمد - الإستعانة بتكنولوجيا ما بعد الكمبيوتر في تصميم المنتجات للإسراع بتلبية إحتياجات السوق والمنافسة في ظل تطبيق إتفاقيات الجات في مصر - مجلة علوم وفنون - المجلد الثالث عشر - العدد الثاني- جامعة حلوان - إبريل أ ٢٠٠١ - ص ٩٠٠ .

17- أحمد وحيد مصطفى - رسوم الحاسبات ثلاثية الأبعاد - روز اليوسف - ٢٠٠١ - صـ ٢٠٠١ .

16 - طارق إسماعيلمحمد- وضع أسلوب تعليمى لتصميم الشكل يتوافق مع إستخدام الكمبيوتر في مجال التصميم الصناعي رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية- جانعة حلوان - ١٩٩٩ ص٣٣-٣٣ .

## ثانيا المسراجع الأجنبية

- 15- Managing CAD/CAM, Implemetation, Organization & Integration. John Stark, McGrow-Hill book company, USA, 1989.
  16- Computerized production systems & computer aided manufacturing, Mikell P. Groover, Prentice Hall, Inc, 1980.
  17- Information systems in organizations improving business processes, Richard Maddison & Geoffrey Darnton, Published
- 18- Computer science source book, Ernest W. Kent & Sybil P. Parker, USA, 1988.
- 19- Computer graphic for engineers & architects, By A. J. Fertante & others, Boston, 1991.
- 20- Design as science, Siegfried Maser, Berlin, 1973.

by Chapman & Hall, London, 1996.

- 21- Automation production systems & computer aided manufacturing, Mikell P. Groover, By prentice-MAU,Inc,1980.
- 22- Computeriezed Manufacturing Process Planing Systems, Mong Chao Zhang & Leo Alting, By Chapman & Hall, England, 1994.
- 23- Robotics, E.P.Popov & E.I. Yarevich, Mir publisher Moscow, 1987.
- 24- Intelligent Manufacturing Systems, Andrew Kusiak, Prentice Hall Inc, USA, 1990.
- 25- Application of CAD/CAM to the production of ceramics, Clayton C.G.A, Ind-Ceramic, N814 Mar 1987 p 179-184.

26- Use of CAD/CAM for the Design & Manufacturing of Moulds for Ceramic Products, Clayton C.G.A., Ceram Forum Int. Ber. DKG, V63 N4-5 Apr-Mar 1986, P 216-221.

27- Computer Aided Design for Ceramic Dinnerware, Paul E. Helgesen, American Ceramic Bulletin, V 69 N1, 1990, P77-79.

28- CONFERENCES- Publications- Raino Ranta – Interaction In Ceramics – Art, Design & Research – Helsinki – 1993.

29- Application of computer aided industrial design for ceramic sanitaryware - Wormald, P.W. – British Ceramic Transactions, 1993.

SACMI

## ملخص الرسالة باللغة العربية

يتناول هذا البحث دراسة وضع نظام لتصميم وانتاج خزف الأدوات الصحية حيث تعتبر عملية تطوير المنتج وتصنيعة في صناعة الخزف وخاصة الأدوات الصحية عملية معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت والجهد . كما تحتاج الى تضافر جهود وتعاون المصمم مع المنتج مع قسم الأبحاث والتسويق مع قسم الإنتاج والتخطيط والمتابعة . وبالتالي فإن أي تقصير ينتج عن جزء من أجزاء هذه العلاقة يرجع مردودة على حساب عملية الإنتاج, فالوقت والمهارة والجودة من العوامل المؤثرة في صناعة الأدوات الصحية, والطريقة المستخدمة الآن تستغرق وقتا طويلا تؤثر على منتج الأدوات الصحية بتأخير ظهوره مما يترتب على ذلك عدم سرعة دورة رأس المال , كما تجعل عملية التطوير تستغرق وقتا طويلا مما يترتب علية عدم القدرة على المنافسة مما قد يدفع صاحب المنشأة الى شراء تصميماته من الخارج عن طريق المصانع العاملة في نفس المجال في الخارج, وبالرغم من أن هذا الأسلوب يمثل حلا مؤقتا لهذه المشكلة واختصارا كبيرا في الوقت إلا أنة في نفس الوقت أضر بعملية التصميم والتطوير نتيجة الإعتماد على الغير كما أنها تتسبب في مشاكل تظهر بعد ذلك سواء في الإنتاج كنتيجة لعدم متابعة التصميم منذ مراحله الأولى أو في التسويق كنتيجة لعدم ملاءمته للإستخدام أو الذوق مما يؤدى الى ركود المنتج أو عدم تسويقه بالصورة المرجوة منة وبالتالي عدم القدرة على المنافسة . مما يجعلنا في حاجة ملحة الى وضع نظام للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب CAD/CAM الى جانب وجود تنظيم للعلاقة بين المصمم وباقى أجزاء العمليات التصميمية والإنتاجية داخل منشأة صناعة الخزف لتحقيق الجودة المطلوبة للتميز والقدرة على المنافسة .

ويتكون البحث من ثلاثة أبواب

الباب الأول :- ويحتوى على ثلاثة فصول

## الفصل الأول وهو يعنوان طرق الإنتاج الحالية

حيث قام الباحث بدراسة المراحل التي يمر بها منتج الأدوات الصحية الى أن يصبح منتجا ملموسا حيث قسمت الى ثلاث مراحل هي على الترتيب:

## \* مرحلة التصميم:

وهى المرحلة التى تفتقدها معظم مصانع الأدوات الصحية فى مصر حيث تكاد تطغى وظيفة صانع النماذج ( modler ) على وظيفة المصمم والسبب فى ذلك أن عملية الإنتاج تبدأ من مرحلة ما بعد التصميم حيث يتم الإستعانة بنماذج تم صناعتها فى الدول المنقدمة فى هذا المجال وبالتالى فدور صانع النماذج هنا أقوى وأهم ، حيث سيدور الجدل حول تطويع هذا النموذج للخامات المحلية ومعالجة المشاكل الناجمة عنها بأن يتم التحوير والتغيير فى النموذج كى يلائم هذه الخامة وظروف التشغيل المتاحة .

## \* مرحلة تشكيل القوالب :-

وهى بداية الخطوات التنفيذية لتصنيع المنتج ، فالأدوات الصحية من المنتجات المعقدة كثيرة التفاصيل والتداخلات لإرتباطها بمتطلبات وظيفية محددة ، فقد أصبح تشكيل نموذج لحوض أو مرحاض عملية معقدة ذات مراحل متتالية ويترتب على هذا النموذج المعقد أن أصبح تصنيع القالب عملية أكثر تعقيدا إذ يصل عدد قطع القالب الواحد في بعض الأحيان الى ما يزيد عن عشرة قطع مما يستلزم مهارة فائقة وصبر لتحقيق القالب إضافة الى ثقل وزنه وصعوبة تناوله بالنسبة للفرد الواحد دون مساعد .

## \* مرحلة ارتباط المنتج بالخامة :-

وتم دراسة عملية التشكيل المنتج والطريقة المنبعة في ذلك الى أن يصبح المنتج ملموسا ، لإضافة الى التعرض الى الملاحظات التي نتجت عن هذه العملية.

## الفصل الثانى : وعنواته در اسة ميدانية لبعض شركات انتاج الأدوات الصحية في مصر :-

حيث قام الباحث بدراسة و تحليل الوضع القائم لطريقة انتاج الأدوات الصحية في مصر من خلال الواقع لوضع النظام على أسس تفيد عملية الإنتاج وتشمل هذه الدراسة مصانع:

- مصنع الصحى الخاص بالشركة العامة للخزف والصينى (شيني).

### - مصنع مصر تك .

وتم فيها دراسة عملية الإنتاج في كل مصنع والأسلوب التي نتبعه ومنه خرج الباحث ببعض الملاحظات منها ما هو خاص بالإدارة ومنها ما يخص التكنولوجيا المستخدمة.

### فنظام الإدارة: -

- أساس نجاح أى مؤسسة يعتمد في المقام الأول على الطريقة التي تدار بها لأن منها تتولد كل التغريعات الخاصة بعمليات الإنتاج والذي يجعل المؤسسة تقليدية هي تلك الحواجز الإدارية التي تجعل اقسام المؤسسة تعمل بشكل مستقل الإتصال بينهم مقتصر الى أدنى حد ، وفي مثل هذه البيئة يقل ولاء الموظف تجاه المؤسسة لعدم وجود أهداف محددة يقوم بأدائها وهو مقتنع بها وهو ما يمثله النموذج الأول من الدراسة .

فى حين نرى العكس فى النموذج الثانى من الدراسة من حيث الإنصال الجيد بين أفراد الإدارة والعمال والمحصلة الناتجة عن ذلك فى حجم الإنتاج على الرغم من تقارب أسلوب العمل من حيث الإعتماد على العمالة البشرية إلا أن فكر التشغيل مختلف .

- لا يوجد دور أو مكان للمصمم داخل المؤسسة وهو ما لاحظناه في النموذجين مما يجعل هناك حلقة مفرغة قد تسبب خلل في عملية الإنتاج في بعض الأحيان لعدم متابعة التصميم منذ بدايته حيث تكاد تطغى وظيفة صانع النماذج (modler) على وظيفة المصمم داخل مصانع إنتاج الأدوات الصحية في مصر والسبب في ذلك يرجع الى رغبة الهنتج (صاحب المؤسسة) في عمل دورة سريعة لرأس المال فيميل الى شراء تصميم تم تنفيذه وتجربته في إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال وبالتالى فدور صانع النموذج هنا أقوى وأهم لأن عملية الإنتاج هنا تبدأ من مرحلة ما بعد التصميم وسوف يدور الجدل حول تطويع هذا النموذج للخامات المحلية ومعالجة المشاكل الناجمة عنها بأن يتم التحوير والتغيير في النموذج كي يلائم هذه الخامة وظروف التشغيل المتاحة .

بل أن البعض يقوم بشراء خط الإنتاج بالكامل أى يقوم بشراء النموذج والقوالب الأم وقوالب الإنتاج من باب توفير الوقت والمال المهدر في التعديل والتحوير.

وهذا الأمر قد يكون مقبولا من الناحية التجارية ولكن من ناحية التخطيط والنظرة المستقبلية فالمنتج (صاحب المؤسسة) لم يراعى عدة نقاط منها عملية التطوير وهى عملية ضرورية لدفع المؤسسة وإستقرارها فى سوق المال والإقتصاد وحتى لو تمت فستكون فى نطاق ضيق لأننا لم نملك عملية التصميم من البداية ، وهذا بالطبع لا يتماشى مع التغير السريع فى مفهوم التجارة العالمية وعصر الأسواق المفتوحة والمنافسة الشديدة بين مصانع العالم وليس مصانع الدولة أو المنطقة الولحدة .

الأمر الثانى فهو بذلك قد حول المصنع الى ورشة إنتاج كبيرة كل ما يهم العاملين بها هو عدد القطع المنتجة فى اليوم وهذا يعتبر نظرة سطحية لمفهوم الصناعة وتخطيط الإنتاج .

الأمر الثالث سيحدث إرتباك شديد بين العاملين في الأقسام المختلفة في حالة تغيير النظام نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال قوية بينهم فكل قسم يقوم بأداء الأعمال المنوط بها فقط وحسبما يتراءى له وذلك لأن الحافز على الإبداع وروح الفريق ليست متواجدة ولعدم تعود هذه العمالة على وجود نظام أو تخطيط مستقبلي يسيرون عليه .

## أما من حبث التكنولوجيا المستخدمة:

فعن طريق النظام المتبع الآن يخرج طقم الحمام الى النور ويعرض المستهلك فى خلال عام كامل وربما أكثر نظرا للإعتماد على الأسلوب اليدوى فى عملية الإنتاج حتى عند التفكير فى تغيير طريقة الصب من أسلوب الممرات والرص فى وضع أفقى واستبداله بماكينات الصب والتى يرص فيها القالب فى وضع رأسى استخدم الشق اليدوى ولم يعتمد على الصب الآلى كما سنرى لاحقا مما أدى ذلك الى أن العامل يصب فى القالب مره واحدة فقط كما فى النموذج الأول للدراسة وكل الذى تحقق من هذه التقلية هو زيادة عدد القوالب الى أكثر من

الضعف لكن هناك اختلاف واضح وزيادة كبيرة في الإنتاج اذا ما طبق الصب الآلي .

## الفصل الثالث: وعنوانه النظام المقترح:

وفيه قام الباحث بوصف طبيعة النظام والتعريف به والعملينين الأساسينين التى يتكون منها النظام وهما (التصميم بمساعدة الكمبيوتر) ( CAD/CAM ) ومواصفاته والتى تتمثل فى :-

- سهولة عملية التعاون بين الأقسام المختلفة إداريا عن طريق تحقيق أفضل اتصال بين الأقسام المختلفة وفنيا عن طريق توافر المعلومات المطلوبة وسهولة استخدامها والإستفادة منها.
  - تطوير استراتيجية التصنيع المتكامل.

والعناصر التي يتكون منها إضافة الى الهدف منه وهو عاملين مهمين من وجهة نظر الباحث هما :-

## \* الوقت والجودة :

ونعنى بهما كم يستغرق تصميم وانتاج قطع الأدوات الصحية وخروجها للمعارض وكذلك مستوى الجودة التي تكون عليه .

## \* دور المصمم داخل المؤسسة:

ونعنى بها الدور الذى يلعبه المصمم داخل مؤسسة انتاج الأدوات الصحية وعلاقته مع باقى عناصر وأقسام المؤسسة .

وهما المشكلة الأساسية لموضوع البحث ، حيث أن عملية انتاج وتطوير منتج الأدوات الصحية معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت والجهد كما تحتاج الى تضافر جهود القائمين عليها من خلال علاقة تربط بينهم وبالتالى فإن أى تقصير ينتج عن هذه العلاقة سيرجع مردوده على حساب عملية الإنتاج .

وبالتالى فإن الهدف من وجود نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر هو تحقيق هذين المطلبين من خلال نتظيم للعلاقة بين المصمم وباقى

أجزاء العمليات الإنتاجية داخل المؤسسة بالإضافة الى تفعيل دوره وتحقيق الجودة المطلوبة في أقصر وقت ممكن للتميز والقدرة على المنافسة .

إضافة الى المكونات والعناصر التي يتكون منها النظام .

# الباب الثانى: ويتكون من ثلاثة فصول الفصل الأول: وهو بعنوان: دراسة لطرق الإنتاج باستخدام النظام المقترح .

و فى هذه الجزئية قام الباحث بالإستعانة ببعض الشركات التى تعمل فى مجال انتاج الأدوات الصحية فى الخارج مستخدمة هذا النظام وذلك عن طريق شبكة المعلومات ( الإنترنت ) ومراسلتها ، وقامت هذه الشركات بالرد عن طريق تقارير وكتيبات توضيح أساليب عمليات الإنتاج بواسطة هذا النظام .

## الفصل الثاني : وهو يعنوان : أثر تطبيق النظام المقترح .

حيث قام الباحث بتوضيح الآثار المترتبة على المؤسسة وكل جزئية فيها عند استخدام هذا النظام .

## الفصل الثالث: وهو بعنوان: مفاهيم النظام:-

حيث يهدف هذا الفصل الى التعرف على المصطلحات والمفاهيم التي نتجت عند الحديث عن النظام ومفرداته .

## الباب الثالث : ويحتوى على التطبيق العملي :-

حيث قام الباحث باعداد التصميم والرسومات مستخدما أحد برامج عملية التصميم بمساعدة الكمبيوتر وقام بتنفيذ التطبيق في الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني .

to developing the strategy of an integrated design and manufacturing system.

This section also has emphasized the role of the designer in such systems inside the institution:

## The second chapter is divide into three Sections:

The first Section: is A study of the ways of production using the suggested system. The second Section studied The effect of applying the suggested system. The third Section discusses the concepts of the system:

## The third chapter:

Is the practical application study in which The researcher has prepared the design and the graphics with the help of a computer program, and then the design was executed in general company of the porcelain and chine wares products.

This includes a study on the stages of production until bathroom suite becomes a tangible product. It is divided into three stages:

### The stage of design:

It is the stage missing in most of the factories of bathroom suite in Egypt. In this area, the strong and important role of the modeler is discussed. The matter of employing local materials and the current working conditions and its related problems was also emphasized.

### The stage of forming:

It is the early execution step that requires an excellent skill and patience.

### The stage of materialization:

The process of in which the product takes its physical and tangible features.

### The second Section:

Where the researcher studied and analyzed the current situation and ways of producing the bathroom-suite in Egypt. This study includes factories such as **Hygiene products factory** which a branch of the general company for porcelain and chinewares and Misr Tech. Factory.

In this part the researcher studied the process of production, the administration and the used technology.

## The third Section: The suggested system:

In this Section the researcher described the nature of the system, defining its two basic processes; designing and manufacturing with the aid of computer. This consequently led

#### summary

This Study is an attempt to establish a system for designing and producing porcelain of the bathroom suite. A process in which is considered to be extremely complicated and time and effort consuming. It needs also the efforts and cooperation of designers, producers, researchers and marketing staff, together with production planning and supervising engineers. Therefore any shortage that comes form any part of this relation has an effect on the process of production, so the time, skill, and the quality.

The methods used currently take long time which hasnaturally- its negative effect. It causes a slower development, which results in an inability to compete. Thus the owner of the firm may use designs coming from other factories in the field. This solution is a temporarily one. It has also a negative effect on the design developing process due to depending on the others. Also it may result in problems production processes as a result of the absence of the supervising the design in its early stages.

This may result in an inability for competition. This certainly establishes a need for setting a system for both designing and manufacturing with help of computer available CAD/CAM systems to reach a merited quality and the ability of competition.

The study is divided into three chapters.

The first chapter: includes three Sections

The first Section is entitled the simultaneous production".

Helwan University
Faculty of Applied Arts
Ceramic Department

" Establishing a Computer Aided Design & Production System for Ceramic Sanitary Ware\_"

## By Mohamad Ahmad Abd El- Monem

To obtain
The Master Degree in Applied Arts

## Supervisors:

Prof. Dr. Omar Mohamad Abd El-Aziz Prof. Of Ceramics at the Faculty

Prof. Dr. Ahmad Wahed Mostafa
Prof. Of Metals products Dep. At the Faculty

Dr. Mohamad Nabil Foda
Dr. of Ceramic Dep. At the Faculty